




المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث ميكانيكا التربة والهندسة الجيوتكنيكية

المشروع البحثي الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني وكيفية العمل على تفاديها

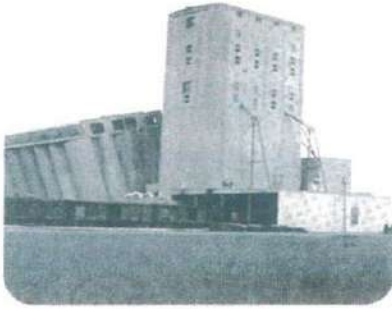

بالإشتراك مع :

معهد بحوث الإنشاءات والمنشآت المعدنية

معهد بحوث المنشآت الخرسانية

سبتمبر ٢٠٠٩



الدراسة القومية الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني وكيفية العمل على تفاديها

الإشراف العام

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الأعضاء
نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الدراسات والبحوث

أ.د / مصطفى أدهم انمرداش
أ.د / هبة حامد بهنساوى
أ.د / شريف فخرى محمد

الإشراف الداخلى

رئيس المعهد

أ.د / سوزان سعد سالم

أعضاء الفريق البحثى

رئيس الفريق البحثى
نائب رئيس الفريق البحثى

أ.د / أميرة محمد عبد الرحمن
أ.د/ سعيد أسامة محمد مازن
أ.د / مصطفى محمد شريف
أ.د / شادية نجا الإبيارى
أ.د / يحيى أحمد القاضى
أ.د / نادية شنودة جرجس
أ.د/ راوية رجب السخوى
أ.د / سامى عبد اللطيف محمود
د / محمد نبيل عبد السلام
د / عادل هاشم همام
د / حسام عبد العزيز البدرى
د / أحمد ثابت محمد فريد
د / أشرف محمد محمد عيد
د / غادة نبيل عويس
د / عمرو أحمد حميدة



الدراسة القومية الأسباب الجيوتكنولوجية لتصدعات شمبانتى وكيفية العمل على تفاديها

أعضاء الفريق البحثي

م / هدى سيد محمد عمر

م / أحمد محيي إبراهيم

م / طارق عبد العاطي علام

م / محمد فريد ريلس

م / إيمان منولي أبو حمد

م / عبد الحميد عبد الرحمن

م / فاطمة الزهراء رياض

م / إيهاب مجدى صلاح

م / محمد أحمد أبو الفتح

أ / ياسر محمد الورداني

م / ألاء فوزق عمر الكاشف

م / هرح هيروز الذهب

السيدة/ علا سلمي عبد القادر

الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عنوان البحث : الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني وكيفية العمل على تفاديها

١- تقديم الدراسة

١-١ مقدمة

في غمرة الطفرة التي حدثت والتطور الهائل في الإنشاء والتطور السريع ورغم إتخاذ الإعتبارات الفنية المعتادة خلال إعداد الدراسات والتصميمات المختلفة إلا أنه قد ظهر في العديد من المنشآت تصدعات تفاوتت في أسبابها وخطورتها كما تفاوتت في طرق علاجها حيث أصبحت هذه المشكلة أحد القضايا التي تشغل بال المهندسين. فقد تلاحظ من تقارير المعاينات للمباني التي قام بإصدارها المركز في العقود الماضية في العديد من المواقع بالمحافظات المختلفة أن هذه التصدعات تفاوتت في أسبابها وخطورتها كما تفاوتت طرق علاجها وقد تضافرت عدة عوامل في هذه التصدعات وكان من أحد العوامل الأكثر تأثيراً كان العامل الجيوتكنيكي وبناءً عليه أتجه التفكير إلى القيام بهذه الدراسة من خلال تفحص التقارير الصادرة من المركز خلال العشر السنوات الماضية لفحص ومعاينة ودراسة السلامة الإنشائية لمباني مختلفة ورصد حالات التصدعات ونوعيتها وتحديد الأسباب المؤدية لهذه التصدعات ووضع توصيات بكيفية منع حدوثها مستقبلاً.

٢-١ الهدف من الدراسة

- التعريف بالأسباب التي تؤدي إلى حدوث تصدعات المباني سواء كانت ناتجة من سوء تصميم أو تنفيذ أو لأسباب بيئية أو غيرها.
- وضع مقترحات تؤدي إلى تفادي أو تقليل حدوث مثل هذه التصدعات المختلفة.
- وضع نموذج استرشادي يتضمن أسس المعاينة والفحص لمبنى خرساني سواء للتحقق من سلامته أو لرصد أى مظاهر سلبية بها تؤثر على سلامة المبنى أو كفاءته ووضع مثال لإعداد تقرير فني لدراسة السلامة الإنشائية لمبنى خرساني .
- توثيق تقارير المعاينات التي قام بها لمركز خلال السنوات العشر الماضية بتصميم نموذج لتفريغ أهم البيانات لتقارير المعاينات وتكوين قاعدة بيانات لأهم المعلومات الإدارية والفنية لهذه التقارير .

٣-١ منهج الدراسة

- تجميع تقارير المعاينات للمباني التي قد قام بها المركز خلال العشر سنوات الماضية .
- دراسة وتحليل الأسباب المختلفة لتصدعات المباني التي تم حصرها من بيانات التقارير المجمعة.
- إختيار نماذج لبعض الحالات الدراسية وتلخيصها وعرضها موضحة أهم الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات بعض المباني التي تم رصدها من التقارير الصادرة من المركز.
- اقتراح بعض الوسائل التي من شأنها تفادي حدوث مثل هذه التصدعات مستقبلاً.

٤-١ مخرجات الدراسة

- خلاصة بأسباب تصدعات المباني من التقارير الفنية لفحص ومعاينة المباني الصادرة من المركز خلال السنوات العشر الماضية.



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

- دليل إسترشادى لتقييم مبنى خرسانى للإصلاح والتدعيم.
- كشوف إستيفاء مكونات تقرير استكشاف التربة وتوصيات التأسيس.
- كشف إستيفاء بيانات يسترشد به المهندس لفحص ومعاينة مبنى خرسانى.
- نموذج تقرير فنى عن تقييم السلامة الإنشائية لمبنى .
- نموذج توثيق بيانات تقارير المعاينات لفحص ودراسة السلامة الإنشائية للمبنى و قاعدة بيانات للتقارير الصادرة من المركز للعشر سنوات الماضية.

٥-١ الجهات المعنية بالدراسة

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- هيئة المجتمعات العمرانية.
- مديريات الإسكان والمحليات بالمحافظات.
- الجامعات ومراكز البحوث.
- الإستشاريون والمقاولون.
- المهندسون العاملون فى مجال البناء والتشييد.
- العاملين بالكود المصرى.

٢ - أسباب تصدعات أمباني

٢ - ١ مقدمة

تمثل المنشآت القائمة ثروة قومية لذلك فقد وجب الحفاظ عليها وذلك عن طريق العناية بأعمال التشييد ومراعاة الأصول الفنية وضبط الجودة بالنسبة للمواد المستخدمة في الإنشاء وكذلك بالنسبة لأساليب التشييد . كما أن أعمال الصيانة ضرورية للمحافظة على حالة المنشأ ومنع حدوث تدهور به .

وقد تلاحظ في الفترة الأخيرة حدوث تصدعات كثيرة بالمنشآت وظهور عيوب مع تعدد أشكالها وأنواعها . ولتفادي حدوث تلك التصدعات فإنه يلزم تحديد أسباب حدوثها وإمكانية تشخيص نوع العيوب الموجودة في المنشآت . ويمكن تقسيم الشروخ والتصدعات بالمنشآت المختلفة إلى عيوب إنشائية وأخرى غير إنشائية . والمقصود هنا بالعيوب الإنشائية تلك التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمنشأ ويمكن أن تتسبب في حدوث إهيار له أما العيوب الغير إنشائية فهي تلك التي لا تؤثر على سلامته الإنشائية حيث تكون تلك العيوب في أعمال التشطيبات . ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه عند إهمال العيوب الغير إنشائية في أى مبنى فيمكن أن تتحول مع الزمن إلى عيوب إنشائية .

لتفادي حدوث تصدعات وانهارات للمنشآت القائمة فإنه يجب الإلمام بالأسباب الأساسية للتصدعات وأشكال تلك العيوب وللتوصل إلى أسلوب العلاج السليم فإنه يجب تشخيص سبب حدوث العيب لاختيار أنسب أسلوب للإصلاح .

وسوف نستعرض في هذا الباب المبادئ العامة لأسباب وميكانيكية التصدع كما يشتمل على حصر لأسباب تصدعات المباني وذلك من خلال الإطلاع على التقارير الفنية التي صدرت من المركز لإقتراح أساليب العلاج المختلفة للمنشآت المعيبة . ويحتوى هذا الباب على دراسة عن كيفية تفادي حدوث تصدعات المباني .

ومن الدراسات السابقة التي تمت في هذا الموضوع نجد أن هناك بعض أسباب تصدع المنشآت القائمة مرتبطة بميكانيكا التربة والأساسات وهي تنحصر في أحد الأساليب التالية مثل عدم إختيار نوع الأساس المناسب لنوع لتربة أو عدم تحديد منسوب التأسيس على الأرض السليمة وكذلك فإن تغير منسوب المياه الأرضية يؤثر على سلامة المنشآت القائمة ونجد أن منسوب المياه الأرضية يتغير نتيجة ردم أحد المجارى المائية بالمنطقة أو إنشاء أسلوب للصرف الصحى فى المناطق التي كانت تصرف بالجهود الذاتية عن طريق الترنشات . وقد تلاحظ في الفترة الأخيرة حدوث تصدع فى المنشآت نتيجة الحفر بأعماق كبيرة بجوار المنشآت القائمة وسحب المياه لأرضية دون أخذ الإحتياطات اللازمة عن طريق سند جوانب الحفر بأسلوب سليم حتى لا يؤثر على المنشآت المجاورة ، ويوضح الباب لثالث من هذا البحث الأسباب الجيوتكنيكية لتصدع المباني وعرض لبعض الحالات لدراسية وأشكال الإنهيارات ناتجة عنها بالتفصيل .

من العوامل التي يمكن أن تسبب في حدوث تصدعات فى المبنى هو حدوث أخطاء فى التصميم شاملة أخطاء فى فرض الأحمال المؤثرة على المنشأ عند التصميم أو حدوث أخطاء فى تطبيق أسس التصميم المذكورة فى الكودات المختلفة وذلك بفرض أبعاد للقطعات لا تتحمل الإجهادات الواقعة عليها . وإهمال بعض الأحمال عند لتصميم مثل أحمال الرياح و زلازل . أو عدم دراية المصمم بالأحمال الفعلية الواقعة على المنشأ . وقد تلاحظ من أعمال الحصر التي تمت للحالات المختلفة أن أخطاء التصميم لا تمثل نسبة كبيرة من أسباب تصدع المنشآت



من أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تصدعات بالمنشآت هو وجود عيوب في التنفيذ ويتضح ذلك من أعمال الحصر التي تمت في هذا الباب والمذكورة في البند (٢-٢) .

ويمكن أن تظهر عيوب التنفيذ منذ البدء في تشوين المواد في الموقع بأسلوب غير سليم مثال ذلك عدم حماية الأسمنت من العوامل الجوية والرطوبة وعدم تهويته أثناء تشوينه ممكّن أن يتسبب في نقص مقاومة الخرسانة إلى أقل من النصف . كذلك عند تشوين الركام أو الحديد أو الأسمنت على أرض الموقع دون عمل أى احتياطات حتى لا تختلط بالمياه أو المواد العضوية فإن تلك يتسبب في الحصول على خرسانة معيبة بعد الصب لوجود أملاح زائدة ومواد عضوية ضاره بها .

ومن أحد عيوب التنفيذ استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية شاملة الركام والأسمنت والحديد والمياه والإضافات ، لذلك فإنه يجب عمل إختبارات ضبط جودة لجميع المواد الموردة للموقع والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وكذلك مطابقة لمواصفات المشروع .

إن عدم العناية بالفرم والشدات المستخدمة في تنفيذ المنشآت الخرسانية قد تسبب في حدوث عيوب في الخرسانة المنفذة مثل تسرب الليانى من الشدة أو حدوث تعشيشات في الخرسانة . وكذلك فإن عدم تصميم الشدة قد يتسبب في إهيارها عند تعرضها لأحمال رياح أو زلازل أو أحمال ديناميكية أثناء الصب . إن إنخفاض مستوى الخبرة بالنسبة للعمالة القائمة بأعمال خلط الخرسانة وصبها يمكن أن تتسبب في الحصول على خرسانة معيبة حيث يجب تحديد مدة الخلط وسرعة الخلاصة وكذلك التأكد من سلامة سمك الغطاء لخرسانى . إن عدم وجود ممرات للعمال أثناء صب الخرسانة يمكن أن يتسبب في حركة حديد التسليح من مكانه وبالتالي الحصول على قطاعات مسلحة غير سليمة كما أن عدم معالجة الخرسانة بأسلوب سليم قد يتسبب في حدوث شروخ وعيوب بها تؤثر على سلامتها على المدى الطويل، والأشكال من (٢-١) إلى (٢-٢٤) توضح بعض أشكال التصدعات الناتجة عن سوء التنفيذ .

ويعتبر تسرب المياه أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تصدعات بالمنشآت أثناء استخدام المنشأ - ويكون تسرب المياه إلى الخرسانات بالمنشآت القائمة إما عن طريق المياه المتسربة من مواسير المياه والصرف الصحى بدورات المياه والمطابخ والمناور وغيرها وذلك إما لوجود عيوب فى الخامات المستخدمة أو فى الوصلات . كذلك فإن عدم وجود عزل سليم فى دورات المياه يتسبب فى حدوث تسرب للمياه على الخرسانة وحدث صدأ فى حديد التسليح وتآكل فى الخرسانة . بالنسبة للأسطح النهائية فى المنشآت فإن عدم وجود أسلوب سليم لتصرف مياه الأمطار يتسبب فى حدوث صدأ بحديد التسليح وإهيار ببلاطة السقف . إن المياه الناتجة عن أجهزة التكييف ضارة بالخرسانة المسلحة أكثر من مياه الشرب العادية ويتسبب فى حدوث تصدعات وشروخ فى الخرسانات .

أما بالنسبة للأدوار السفلى بالمنشآت فإنها تتأثر بمياه رى الحقول والحدائق المجاورة وكذلك فإن تذبذب منسوب المياه الأرضية يحدث تآكل فى خرسانة الأساسات والأدوار السفلية وغتياً ما يكون ناتج عن وجود مجارى مائية قريبة من المنشأ أو حدائق وزراعات مجاورة ، والأشكال من (٢-٢٥) إلى (٢-٤٢) توضح التصدعات الناتجة من تسرب المياه .

يعتبر تغيير استخدام المنشأ أحد أسباب حدوث تصدعات به حيث أن تصميم المنشأ معمارياً وإنشائياً يتوقف على نوعية الاستخدام لأن الأحمال التصميمية تتوقف على الغرض من إنشاء المبنى - ويتم حساب القطاعات



الخرسانية الحاملة طبقاً للأحمال التصميمية المذكورة في كود الأحمال سواء كانت أحمال إستاتيكية أو ديناميكية ، وذلك فإنه عند تغيير إستخدام المبنى عن الغرض المصمم له يجب مراجعة القطاعات الخرسانية من الناحية الإنشائية والتأكد من أنها قادرة على تحمل الأحمال الجديدة المؤثرة عليها .

إن عدم صيانة المنشآت يعتبر أحد العوامل الرئيسية لحدوث تصدعات وإنهيارات بها ويتضح ذلك من الحصر الذى تم للتقارير الفنية الصادرة من المركز لتحديد أسباب حدوث تصدعات بالمباني القائمة (بند ٢-٢ من هذا التقرير) . ويمكن تقسيم أعمال صيانة المنشآت إلى الصيانة البسيطة المستمرة والصيانة العاجلة والصيانة الرئيسية . والصيانة البسيطة المستمرة تشمل مراجعة انتقافية البسيطة أولاً بأول حتى لا تتفاقم المشكلة ومثال ذلك تسرب المياه من دورات المياه . أما الصيانة المستمرة فتشمل إصلاح المشاكل التى تظهر فى المنشأ وتستوجب سرعة الإصلاح حتى لا تتسبب فى حدوث كوارث ومثال ذلك كسر فى ماسورة مياه رئيسية بالمنشأ . وبالنسبة للصيانة الرئيسية فإنها تتم كل فترة وذلك بعمل معاينة للعناصر المختلفة للمنشأ وإصلاح النالف منها طبقاً للأصول الفنية شاملة العناصر الإنشائية وغير إنشائية .

تتسبب الكوارث فى حدوث تصدعات بالمنشآت يمكن ان تصل إلى حالة الأنهيارات وذلك مثل الزلازل والحرائق والسيول وغيرها . والأشكال (٢-٤٣) ، (٢-٤٤) توضح كسر بأعمدة الركن بالدور الأرضى بأحد العمارات نتيجة لحدوث زلزال .



أشكال (٢-٣) (٢-٤) انهيار الكابولي الخرساني نتيجة عدم وضع حديد التسليح الرئيسي في مكانه ، حيث يظهر حديد التسليح في أسفل قطاع البلاطة الكابولية



أشكال (٥-٢)(٦-٢) شروخ رأسية بدروة البلكونة نتيجة حدوث طوي بهي-فة-طابلا الكابولية الحاملة للدروة . وهذا الهبوط يكون إما لعدم كفاية حديد التسليح-طابلا-بي-ولعلا أو لحدوث صدأ به ، مما تسبب في حدوث ترخيم بالبلاطة وظهور تلك الشروخ النافذه



شكل (٧-٢) عدم إنقحام قطاع العمود مع ظهور حديد التسليح بدون عطاء خرسانتي نتيحة تعشير الخرسانة عند رقيبة العمود



شكل (٨-٢) تعشير في خرسانة العمود وظهور بقايا الأخشاب الخاصة بالفرم ملتصقة بالخرسانة



أشكال (٢-٩) (٢-١٠) تعشيش شديد في الخرسانة وظهور حديد تسليح العمود بدون غطاء خرصاني مع سوء تنفيذ الوصلة بين الكمره والعمود.




شكل (١١-٢) سوء التنفيذ يظهر في عدم صب قطاع العمود كامل حيث تم إنشاء جزء فقط من الدور الأخير لذلك فإن هذا الوضع سوف يتسبب في حدوث لا مركزية للتحميل على العمود.



شكل (١٢-٢) عدم رأسية العمود الخرساني وعدم انتظام مقطعه.



أشكال (٢-١٣) (٢-١٤) عند صب أعمدة الدور الأرضي ، تم بيركت
التسليح الخارج من القواعد والمفروض تربيط حديد تسليح ومعدا
وصب الاعمدة بدون تربيطها في القواعد مما قد يستتبع في شؤدد
مشاكل بعد اسكمال الانشاء

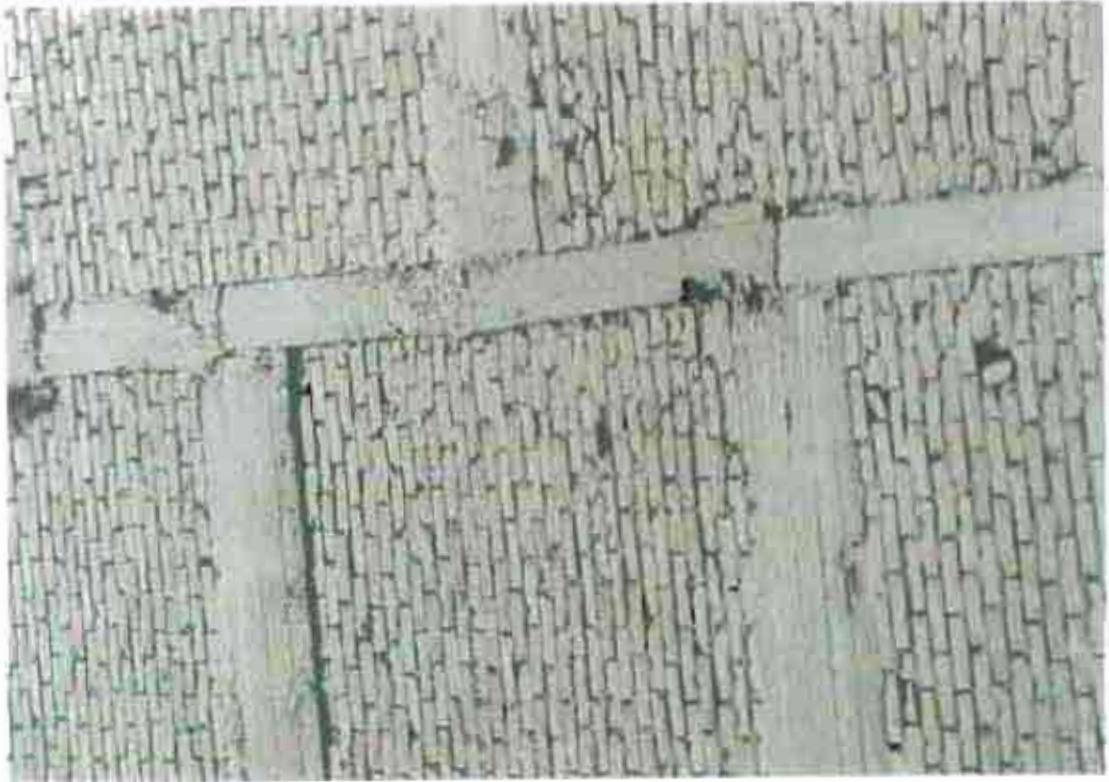

الشكل (١٥-٢) (١٦-٢) سوء تنفيذ خرسانة الأعمدة وحدوث تشقق بها وكذلك عدم راسية الأعمدة



شكل (١٧-٢) سوء تنفيذ الخرسانة نتيجة عدم استبعاد المواد المستخدمة في تصنيعها والتأكد من استبعادها للمواد الضارة مما تسبب في صدأ الحديد والخراب للنباتات الملاصقة للخرسانة مما سبب في تصدع الخرسانة الإعدة نتيجة عدم الصيانة



شكل (١٨-٢) نمو النباتات والاعراض على المصنوع مما تسبب في حدوث تصدعات بها ، وكذلك فإن عدم الصيانة اللازمة للنباتات الملاصقة للمباني لها تأثير سيئ على سلامة المبنى



شكل (٢-١٩) تآكل بخرمسالة الإصمدة وصمأ بحدود تسليحها نتيجة إستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات وسوء التنفيذ



شكل (٢-٢٠) صمأ شديد يحدث بسبب تساقط أجزاء قسما لا الحاملة وتجميع المخلفات على التربة وتتبع التربة بالمواد الكيميائية حيث لا يوجد نظام حاصر لصرلها مما يسبب تساقط الأجزاء والعماسات والعماسات الإسفلتية الحاملة للملبي في تآكل الأساسات



شكل (٢-٢١) تسرب المواد الكيماوية على الأعمدة الخرسانية وتشبع التربة بها مما يتسبب في تصدع العناصر الخرسانية والأسلوب العشوائي لتثبيت الكابلات الكهربائية



شكل (٢-٢٢) تشبع التربة بمواد الصباغة نتيجة عدم تصميم أسلوب لصرف تلك المواد مما يؤثر على سلامة لعناصر الإنشائية .



شكل (٢-٢٣) سوء تنفيذ بلاطة السقف الخرسانية



شكل (٢-٢٤) سوء تنفيذ العتب فوق فتحة الشباك .



أشكال (٢-٢٥) (٢-١٦) تراكم المياه ونمو النباتات على السطح النهائي للمبنى وذلك لعدم وجود ميول سنيمة لأصرف المياه وانسداد البالوعات الخاصة بصرف المياه.



شكل (٢-٢٧) سقوط الغطاء الخرساني وظهور أسياخ حديد التسليح وبها صدأ شديد مع ملاحظة تآكل بعض الأسياخ كلياً



شكل (٢-٢٨) تآكل كلي لأسياخ الحديد نتيجة للصدأ الشديد لحديد البلاطة الخرسانية وذلك بعد ازالة التطبيل الموجود بها مع ظهور شروخ مطابقة لحديد التسليح في باقى البلاطة



شكل (٢-٢٩) إنهيار كامل لسقف نهائى نتيجة صدأ وتآكل حديد التسليح لوجود نسبة عالية من أملاح الكلوريدات بالخرسانة وعدم صرف مياه الأمطار



شكل (٢-٣٠) شكل الإنهيار من أعلى حيث لا يوجد أى نظام لصرف مياه الأمطار



شكل (٢-٣١) تسرب المياه من مواسير الصرف الصحي وحوث نشع للمياه وتمليح ونمو الطحالب على الحوائط بأحد المستشفيات وتراكم القمامة حول حجرات التفتيش



شكل (٢-٣٢) كسر في أحد مواسير الصرف الصحي بعمارة سكنية مما تسبب في تآكل البياض وتصدع العناصر الإنشائية .



أشكال (٢-٣٣) (٢-٣٤) سقوط البياض وظهور نشع وتمليح وتآكل بالخرسانية مع حدوث صدأ شديد بحديد التسليح وسقوط الغطاء الخرساني نتيجة تسرب المياه داخل وخارج المبنى



شكل (٢-٣٥) رطوبة شديدة ببلاطة اسقف والكمرات الخرسانية لدورات المياه لأحد المباني نتيجة عدم صيانة اعمال السباكة والصرف الصحي مما تسبب في تصدع السقف وتآكل الحوائط وكذلك أعمال النجاره.





شكل (٢-٣٦) تسرب المياه بالسقف الخرساني لدورة المياه تسبب في حدوث صدأ بحديد تسليح البلاطة الخرسانية مع حدوث ترخيم بها واضح بالعين المجردة ، وتسرب مياه بالحوائط



شكل (٣٧-٢) سوء حالة أعمال السباكة ودورات المياه .



شكل (٣٨-٢) نشع المياه في بדרوم أحد العقارات وظهور الرطوبة على الحوائط وتأكلها

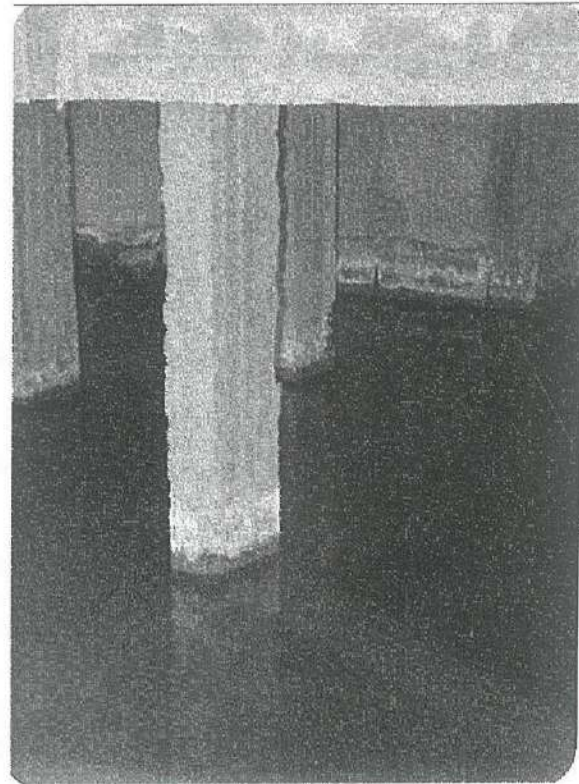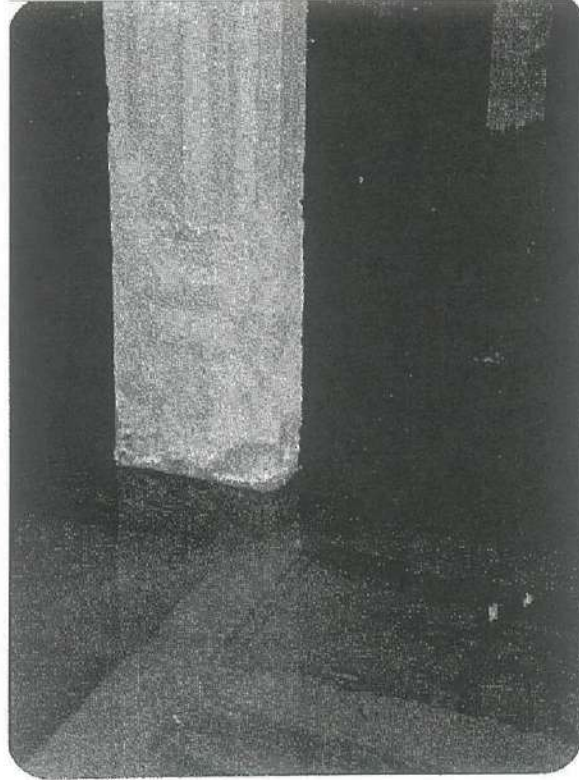

أشكال (٣٩-٢) (٤٠-٢) تمليح وتآكل بخرسانة الاعمدة مع عدم وجود عزل للمياه مما يتسبب في تصدع الخرسانة وصدأ الحديد .



أشكال (٤١-٢) (٤٢-٢) تمليح بخرسانة الأعمدة وتآكل خرسانة الميدات وعدم العزل




أشكال (٤٣-٢) (٤٤-٢) كسر بأعمدة الركن دحَاب
العمارات بالدور الأرضي نتيجة لحدوث زلزال .

٢-٢ حصر أسباب تصدعات المباني


١-٢-٢ مقدمة

تم دراسة التقارير الفنية الصادرة من المركز عن معاينات المباني في خلال العقدین الأخيرین (عدد ٥٣٠ تقرير). وقد تناولت الدراسة من خلال بيانات التقارير للحالات المدروسة منشآت مختلفة ومتنوعة، ويتبين من الشكل (١-٢) عدد ووظائف المباني التي تم تحليل بياناتها في هذه الدراسة. مثلت المباني السكنية ٥٧,٥% من الحالات و ١٠,٦% مباني إدارية و ٨,٧% مباني تعليمية و ٤,٣% مستشفيات، كما كانت نسب المباني الأخرى قليلة مثل مباني الورش والمخازن والمكتبات والمسارح والسينما والمعامل والأنفاق ودور العبادة.

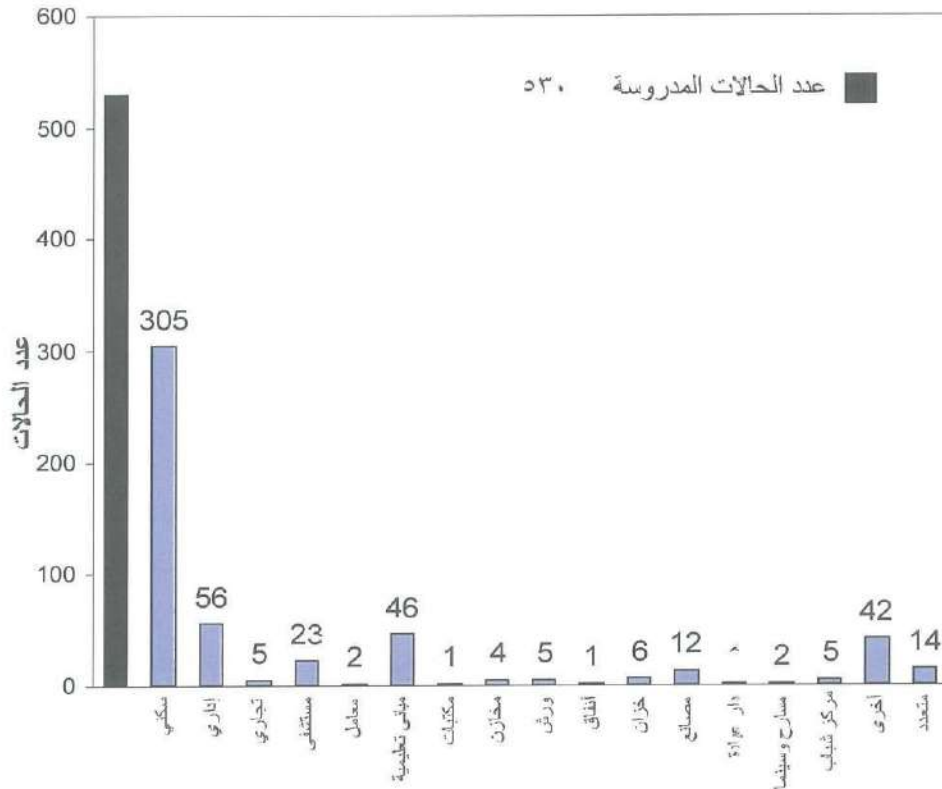

الشكل (١-٢) وظيفة المبنى

من الشكل (٢-٢) يتبين أن أكثر المباني لها نظام إنشائي من هيكل خرساني وذلك بنسبة ٧٧% يليها مباني الحوائط الحاملة من الطوب بنسبة ٩,٨%. أما مباني الحوائط الحاملة من الحجر كانت نسبتها ٤,٣%. لم تتعدى نسبة مباني الهياكل المعدنية ١,٤%.

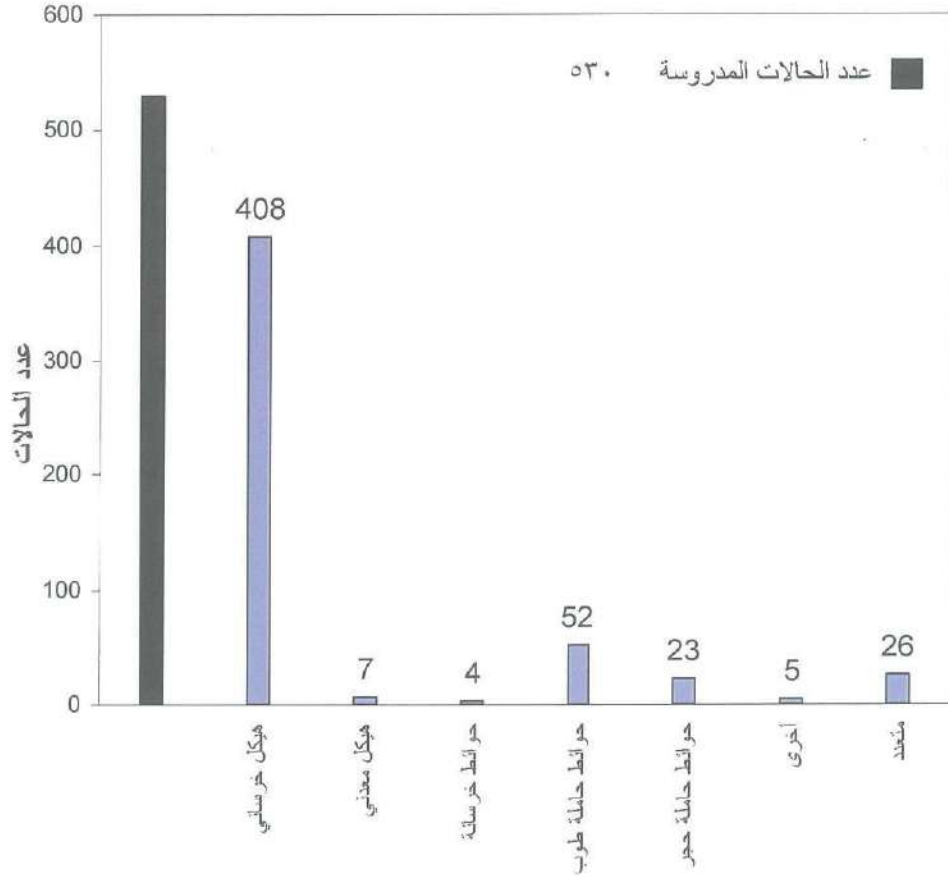


الشكل (٢-٢) النظام الإنشائي للمبنى

٢-٢-٢-٢ حصر العيوب في المنشآت

١-٢-٢-٢-٢ عيوب الأعمدة

يشير الشكل رقم (٢-٣) إلى العيوب الرئيسية التي تم حصرها في الأعمدة من خلال الحالات المدروسة بالتقارير ويتبين منها أن صدأ حديد التسليح في الأعمدة الخرسانية هو أكثر العيوب التي تم رصدها بنسبة ٢٦,٦% مصاحباً لشروخ رأسية وكانت نسبتها ١٥,٥% وانفصال في الغطاء الخرساني بنسبة ٦,٨% أما الشروخ الأفقية والمائلة كانت نسبتها ٦,٨% و ١,٥% على التوالي والتي قد تظهر نتيجة لعدم مركزية الأحمال.

كما ظهرت بعض العيوب في الأعمدة والتي ترتبط بمرحلة التنفيذ مثل التعشيش بنسبة ١٠,٨% وترحيل عن المحاور بين الأدوار بنسبة ١,٥% والحالات التي ظهر فيها نشع مياه بسبب غياب الصيانة ومشاكل التركيبات الصحية مثلت نسبة ٨,٩% ونسبة التمليح كانت ٠,٨% وتغير لون الخرسانة بنسبة ٢,٣%. وقد تم حصر الانبعاج في الأعمدة بنسبة ٠,٩% وهو يحدث غالباً في الأعمدة المعدنية حيث كان عدد المباني من الهياكل المعدنية مساوياً ٧ حالات فقط من إجمالي ٥٣٠ حالة التي تمت دراستها، بالنسبة للتآكل كانت نسبته ٠,٦% وهو من الممكن حدوثه في حالة أعمدة حجرية أو خشبية وذلك في المباني القديمة أو للأعمدة الخرسانية إذا زدت نسبة الكبريتات، وكانت نسبة الانهيار في الأعمدة ٠,٤%.

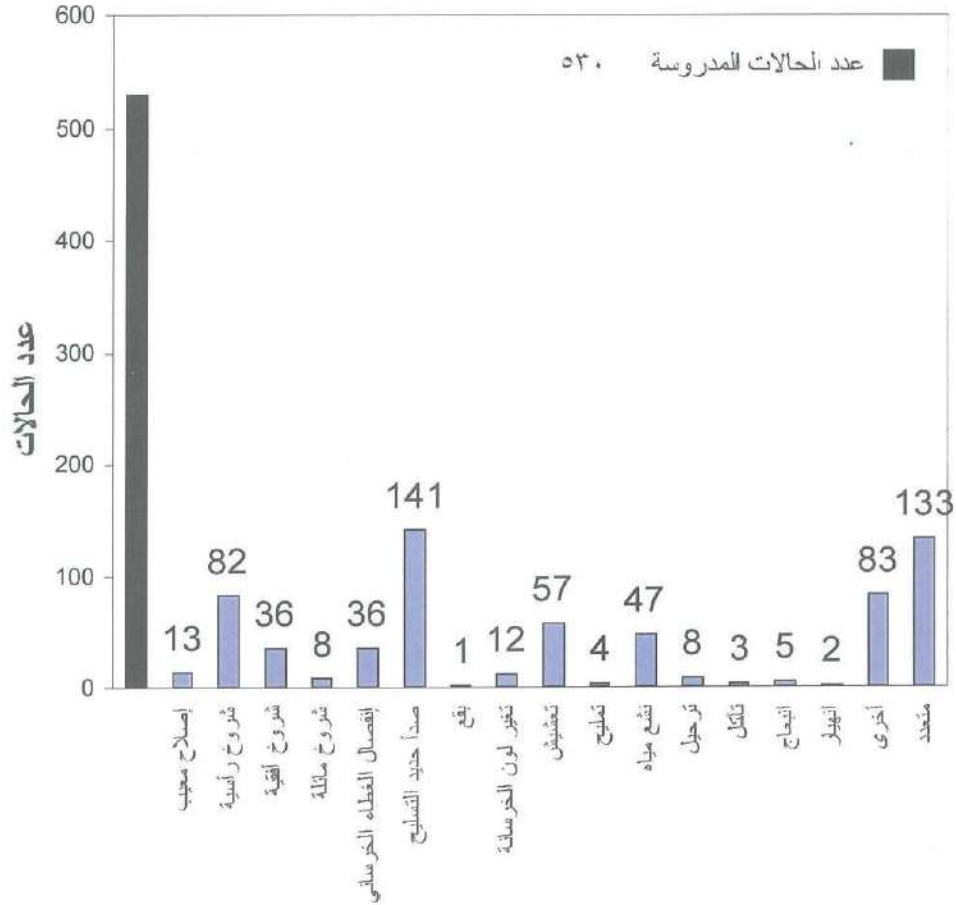


شكل (٢-٣) توصيف عيوب الأعمدة

من الملاحظ ارتفاع النسبة في بند أخرى إلى ١٥,٧% بالنسبة لعيوب الأعمدة، ومثال على ذلك العيوب الإنشائية في قطاعات الأعمدة بأن تكون غير آمنة وأن تكون الإجهادات قد تعدت القيم المسموح بها وهذه عيوب يمكن استنتاجها من التحليل الإنشائي ونتائج الاختبارات في التقارير. كما تم تسجيل بيانات عن عيوب في رص الحديد ووجود طفلة بالخرسانة وعدم انتظام المقطع وميول أو قص كبير لقطاع الأعمدة بين الأدوار وزيادة المسافات بين الكانات وفواصل صب سيئة وتكريش بالأعمدة وعدم استمرارية الأعمدة إلى الأساسات واستبدال الأعمدة بالطوب وكل ذلك يرجع إلى أخطاء التنفيذ وعشوائيته وغياب الإشراف الهندسي المتخصص. وظهرت أيضاً بعض العيوب في الأعمدة نتيجة سوء الاستخدام مثل التكسير لأغراض الكهرباء وتهشيم خرسانة الأعمدة عند إزالة الحوائط المتصلة بها.

٢-٢-٢-٢ عيوب الكمرات

يبين الشكل رقم (٢-٤) إن صدأ حديد التسليح يتصدر العيوب الإنشائية بالنسبة للكمرة وذلك بنسبة ٣٠,٦% وكانت نسبة الشروخ الرأسية والأفقية في حدود ١٤% أما الشروخ المائلة والافصال في الغطاء الخرساني والتعشيش كانت نسبتهم ٨,٩% كل على حدة ونشع المياه مثلت نسبة ٨,٥% من عدد الحالات المدروسة. جاء الترخيم في الكمرات بنسبة ٣,٨% ونسبة تغير لون الخرسانة ١,٥% والتمليح

١,٣% والإصلاح المعيب بنسبة ٠,٩% وأقل نسبة كانت للشروخ عند ارتكاز الكابولي ووجود بقع بقيمة ٠,٢% . كانت نسبة العيوب في بندي متعددة وأخرى مرتفعة نسبياً وذلك لوجود بعض العيوب مرتبطة بأخطاء التصميم مثل أن تكون القطاعات غير آمنة واختيار نظام انشائي سيء ووجود شروخ طولية في كمرات الكابولي أو نتيجة لأخطاء التنفيذ مثل نقص في الغطاء انخرساني ووجود طفلة في الخرسانة وصدأ بالكانات وفواصل صب سيئة توجد أيضاً عيوب خاصة بسوء الاستخدام مثل تكسير بالكمرات. كما تم تسجيل عيوب خاصة بالمباني ذات الهيكل المعدني ومنها سوء حالة المدادات والشكالات واعوجاج والتواء وعدم استقامة الكمرات الحديدية وعيوب تنفيذ الوصلات بسبب سوء التنفيذ وغياب التحكم في جودة تنفيذ الأعمال. كذلك تم حصر بعض العيوب بالنسبة للمنشآت الحجرية مثل تواجد شروخ في كامل قطاع العقد الحجري وكسر في المرابن الخشبية والترخيم في الحامل الخشبي للسقف. وقد كانت عدد حالات المباني الحجرية والمعدنية ضئيلة بالتقارير التي تناولتها الدراسة.

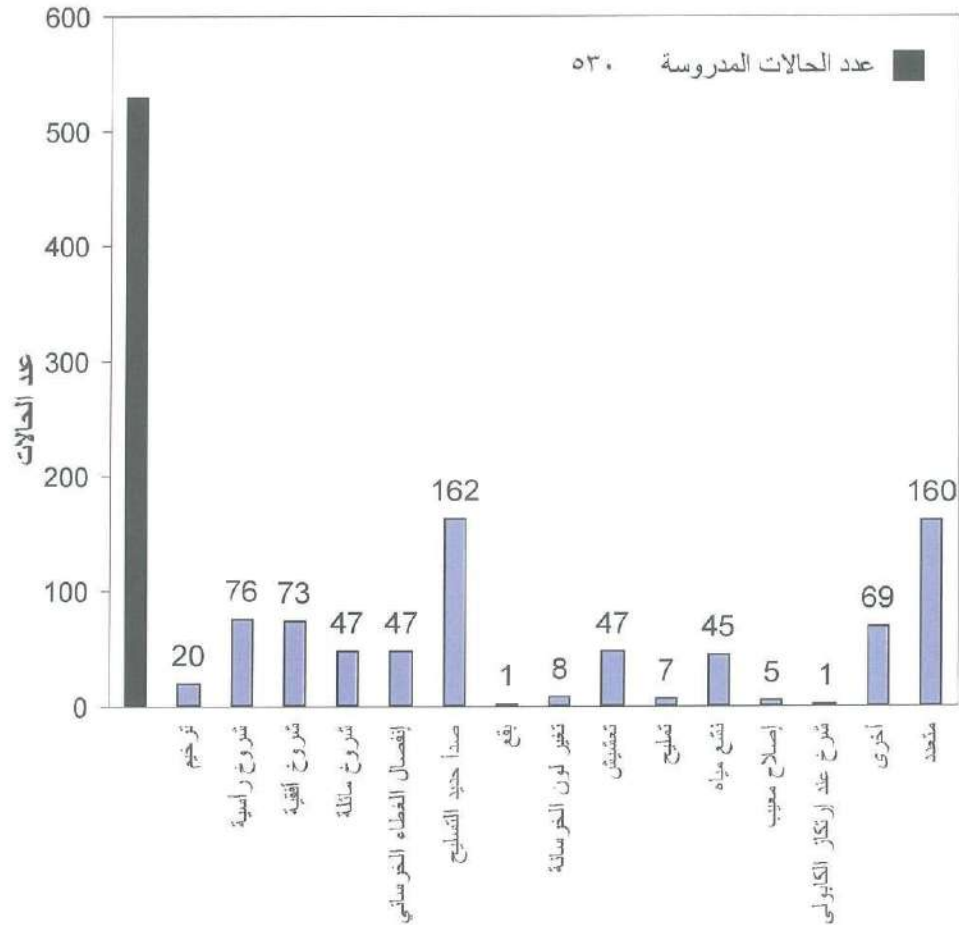


شغل (٢-٤) توصيف عيوب الكمرات

٣-٢-٢-٢ عيوب البلاطات

الشكل رقم (٢-٥) يبين أن صدأ حديد التسليح هو الأكثر حدوثاً بنسبة ٣٩% يليه نشع المياه بنسبة ٣٢% وهو أحد الأسباب لحدوث صدأ حديد التسليح في العناصر الخرسانية المسلحة. ظهرت الشروخ بنسبة ٢١,٥% والانفصال في الغطاء الخرساني بنسبة ١٨% وهي كلها عيوب مرتبطة بصدأ حديد التسليح.

نسبة التمليح ٧,٤% ونسبة التغير في لون الخرسانة بنسبة ٢,٣% والبقع بنسبة ٥,٦% والسبب الرئيسي في حدوث هذه العيوب هو سوء الأعمال الصحية وتسرب المياه، كما تم تسجيل عدد ١١ حالة فيها إصلاح معيب مما يعكس غياب الإشراف الهندسي وسوء التنفيذ في أعمال الإصلاحات. تواجبت حالة واحدة حدث بها اهتزاز عند وجود حركة وهذا دليل على ضعف القطاع الخرساني وأن سمك البلاطة غير كافي بسبب أخطاء التصميم أو التنفيذ.

تم رصد الانهيار بنسبة ٢,٣% وهي الأعلى مقارنة بالانهيار في العناصر الإنشائية السابقة (الأعمدة والكمرات) وذلك يشير إلى أن العنصر الأكثر تأثيراً بصدأ حديد التسليح هو البلاطات وذلك نظراً لصغر قطاعها عادة في معظم الحالات مقارنة بالأعمدة والكمرات .

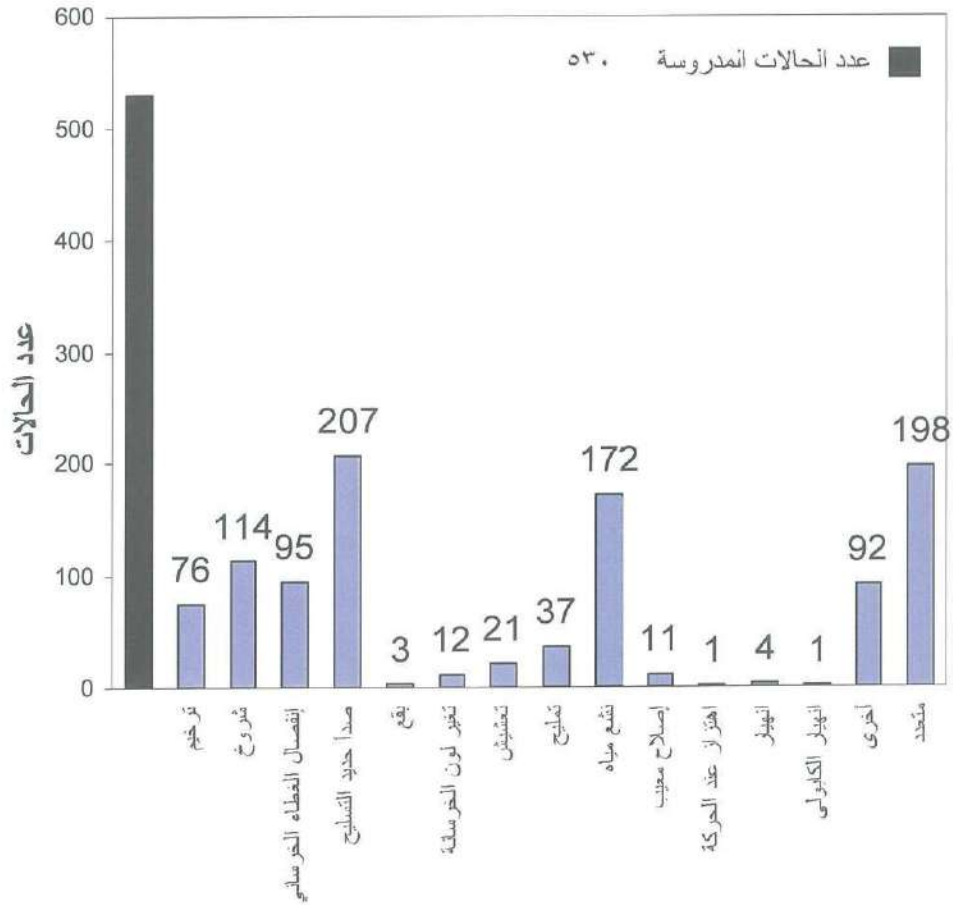

شكل (٢-٥) توصيف عيوب البلاطات




ترتفع نسبة العيوب في بند أخرى إلى ٣٧,٤% كما هو ظاهر في الشكل رقم (٢١-٥) وذلك يرجع إلى أسباب لم يتم تفصيلها في البنود الخاصة بالبلاطات في التقارير مثل التكسير السيئ لأعمال مواسير الكهرباء أو أن سمك البلاطة غير كافي مع تطويل أو تريبيح وكذلك تواجد عيوب ناتجة عن سوء التنفيذ مثل عدم وجود غطاء خرساني أو نقص الغطاء الخرساني ووجود ميون شديدة بالبلاطات وهي مشكلات تظهر أثناء مرحلة صب الخرسانة ووجود شروخ بين الأجزاء الموجودة والمستحثة، وعدم ربط البلاطات بالحوائط الخرسانية ووجود فواصل بين وحدات السقف السابقة الصب أو عدم وجود حديد علوى ببلاطة لسقف.

بالنسبة للمنشآت المعدنية تم رصد عيوب مثل صدأ مدادات السقف والصاج والترخيم في ألواح الصاج للسقف. أما بالنسبة للأسقف الخشبية ظهرت عيوب سوء حالة الأجزاء الخشبية بالتراسات أوتهاالك الأسقف الخشبية، كما ظهرت عيوب في النظام الإنشائي للأسقف بأنه غير منظم حيث تواجد ببعض الأسقف عروق خشبية وكمرات حديدية مصبوب حولها خرسانة.

٢-٢-٢-٤ عيوب الحوائط


العيوب الأساسية في الحوائط تتمثل في الشروخ كما هو واضح من الشكل رقم (٢٢-٦). كانت الشروخ المائلة في اتجاه واحد بنسبة ٣٨% وهي إشارة لحدوث فرق هبوط في الأساسات والمائلة في اتجاهين بنسبة ٢,٨% وعادة تسبب الزلازل والاهتزازات مثل هذه الشروخ. تم رصد الشروخ الرأسية والأفقية بنسبة ٢٩,٢% و ٢٠,٤% على التوالي في الحالات المدروسة. انهارت الحوائط في عدد ٦ حالات من إجمالي ٥٣٠ حالة وتم تسجيل حالات تزهير وإصلاح معيب بنسبة ٠,٩% لكر منهما و ٣ حالات بها حدوث تآكل للحوائط. بالنسبة لعدد الحالات التي تم حصرها في بندي أخرى ومتعددة والتي لم يتم تصنيفها كانت بنسب ٠,١% و ٣٣% على التوالي. تتمثل هذه العيوب في أن تكون الحوائط بارتفاعات كبيرة بدون كمرات أو حدوث انبعاج في أكتاف المباني والتي يسببها زيادة الأحمال وعدم مركزيتها على الحوائط، كما تم حصر عيوب مثل حدوث هبوط وتحرك للحوائط وتغيير لون الحوائط إلى الأسود بسبب الحريق. بالإضافة إلى عيوب الحوائط نتيجة سوء التنفيذ مثل عدم وجود مباني قصة ردم تحت أحد الحوائط وميول في الحوائط وعدم تطابق الحوائط من دور إلى آخر ومخالفة النظام الإنشائي للحوائط الحاملة ووجود انفصال تام بين حائضين متعامدين واتساع الشرخ نتيجة لعدم وجود رابط مباني. بالنسبة للمباني القديمة ظهرت حالات تآكل شديد بالأحجار والمونة وكذلك بالحوائط الخشبية. كما ظهرت بعض المشاكل بالتقارير مثل إزالة الحوائط الداخلية والخارجية بالدور الأرضي مما يؤدي إلى تغيير النظام الإنشائي في المباني ذات الحوائط الحاملة.

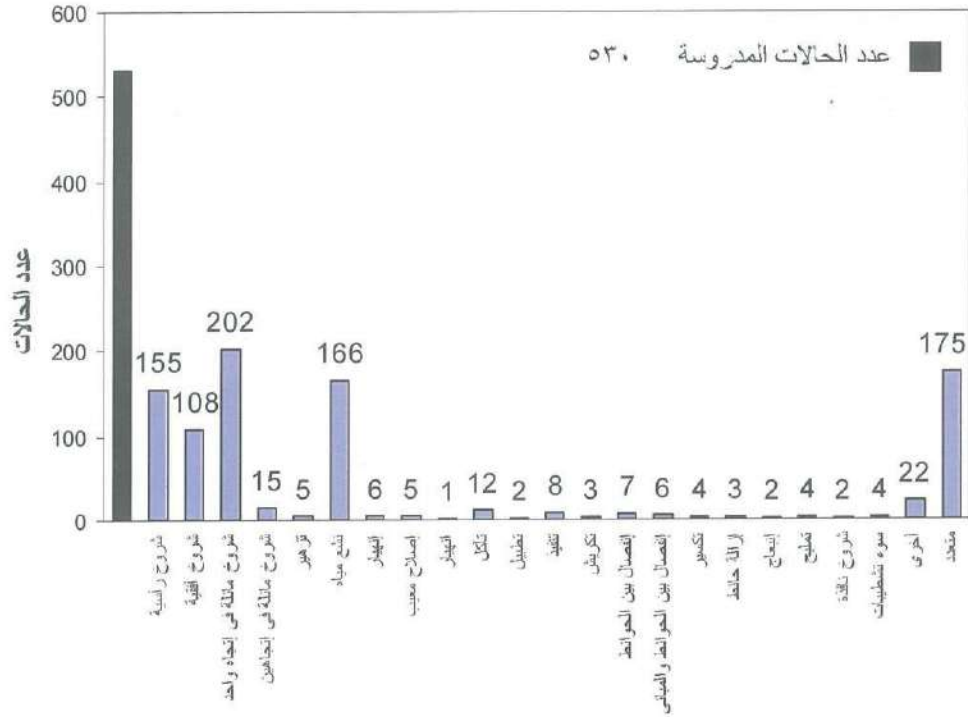

شكل (٦-٢) توصيف عيوب الحوائط

٥-٢-٢-٢ عيوب فواصل التمدد


تظهر العيوب التي تم حصرها من التقارير بالنسبة لفواصل التمدد في الشكل (٧-٢) ، وذلك مثل أخطاء في التنفيذ بنسبة ٦,٤% وكانت نسبة حدوث اتساع للفواصل نتيجة لحركة المبنى ٦%، و تم تسجيل حالة واحدة لعدم وجود فواصل على مسافات مناسبة وكذلك حالة واحدة لتسرب المياه و ١٩ حالة في بند أخرى و ٨ حالات في بند متعددة لم يتم تفصيلهم في النماذج. مثال على ذلك عدم وجود طبقة عازلة بمنطقة الفاصل أو سوء حالة الفاصل وعدم وجود مادة مألثة أو إصلاح معيب وتعشيش في خرسانة الفاصل أو تهالك وشروخ في خرسانة الفاصل.

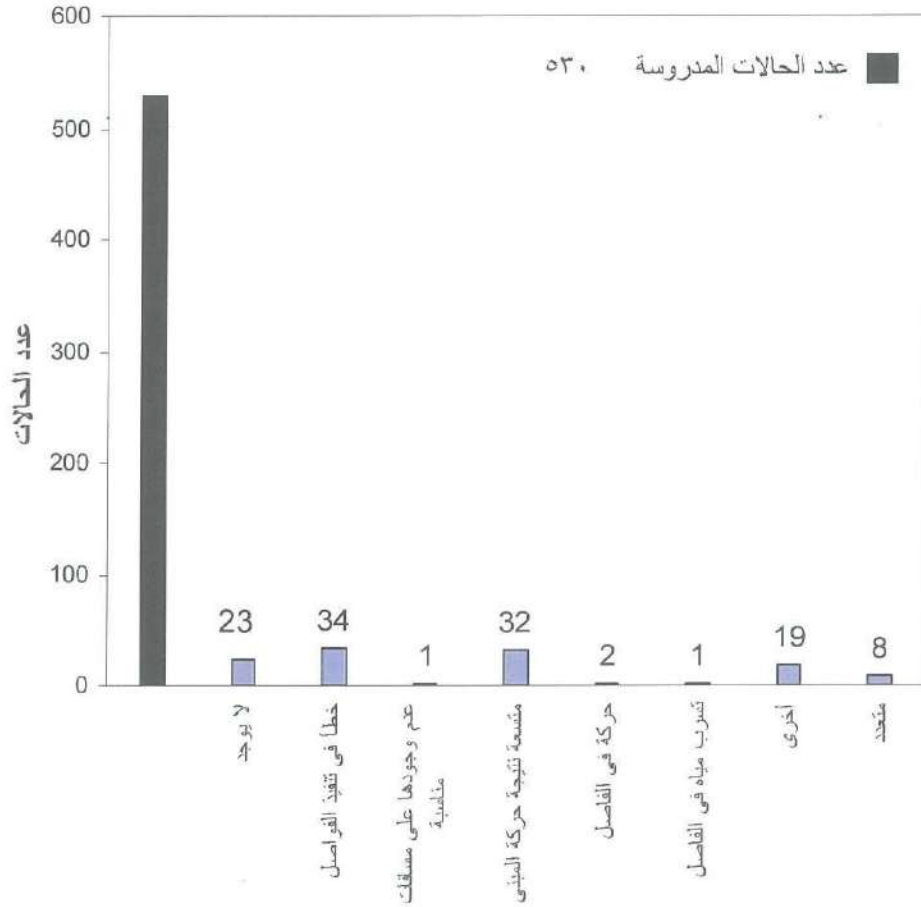

شكل (٢-٧) توصيف العيوب بفواصل التمدد

٢-٢-٢-٢ عيوب سطح المبنى


تم حصر عيوب السطح ممثلة في عدم وجود عزل بنسبة ٦,٤% وعدم وجود ميل بنسبة ٤,٥% ونسبة ٣,٤% لعدم وجود نظام لتصريف المياه كما هو موضح في الشكل رقم (٢-٨). وتتعدد العيوب التي لم يتم تفصيلها في البنود بنسبة ٥,٣% في بند أخرى و ٩,٤% في بند متعددة مثل وجود خزانات علوية يتسرب منها المياه وتكسير البلاط وتراكم مخلفات مبانى فوق السطح، شروخ رأسية و مائلة في دروة السطح وتكسير بحليات السطح و ميل بدروة السطح أو عدم وجود بلاط وانسداد مجرى تجميع الأمطار. كما تواجدت عيوب سوء تنفيذ في الميول وأعمال العزل ووجود فواصل في البلاط مما يؤدي إلي تسرب امياه إلي الخرسانة.

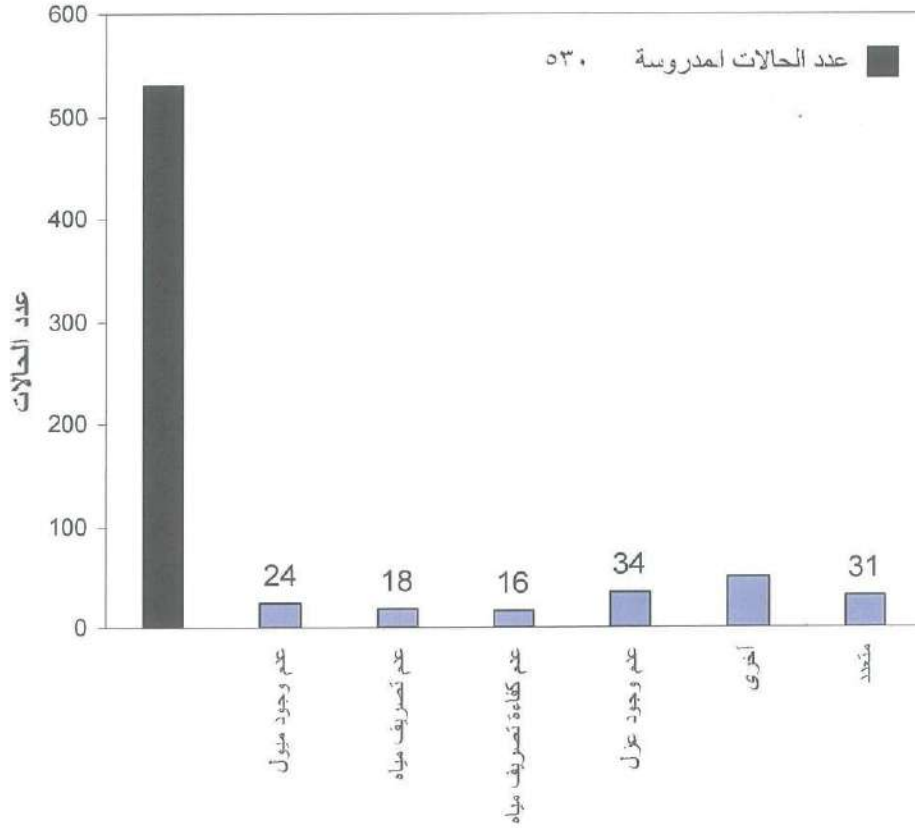

شكل (٢-٨) توصيف العيوب بالأسطح

٢-٢-٢-٧ عيوب السلام


تم حصر العيوب بالسلام كما هو موضح بالشكل (٢-٩). يتضح أن الشروخ في السلام ظهرت بنسبة ١٠,٩%، صدأ التسليح بنسبة ٧,٧% و نشع المياه بنسبة ٣,٧% والتعشيش بنسبة ٢,٨% وكذلك نسبة ١,٥% لانفصال الغطاء الخرساني. تم حصر عيوب التمليح والترخيم والانهيال في ٣ حالات لكل منهم. تم تسجيل حالة واحدة للإصلاح المعيب. تواجد من الحصر ٤٩ و ٣٥ حالة بها عيوب بالسلام لم يتم تفصيلها في النماذج المستخدمة في بندي أخرى و متعددة علي التوالي، ومن هذه العيوب تآكل درجات السلم الحجرية وسقوط بعضها وسوء حالة السلم الخشبي لبعض المباني القديمة أو كسر في بسطة ودرجات السلم في بعض العمارات بسبب سوء الاستخدام وأعمال الكهرباء. تزييح أو شرخ بحائط السلم أو شرخ بين السلم والكويستة وتساقط الدهانات. سقوط الدروة أعلى شخشيخة السلم ، كما وجدت بعض أخطاء التنفيذ كإقامة السلم على ردم بدون فرشاة خرسانية أو أن السلام غير مربوطة مع الحوائط الخرسانية أو وجود فاصل مباني نافذ بكويستة السلم.

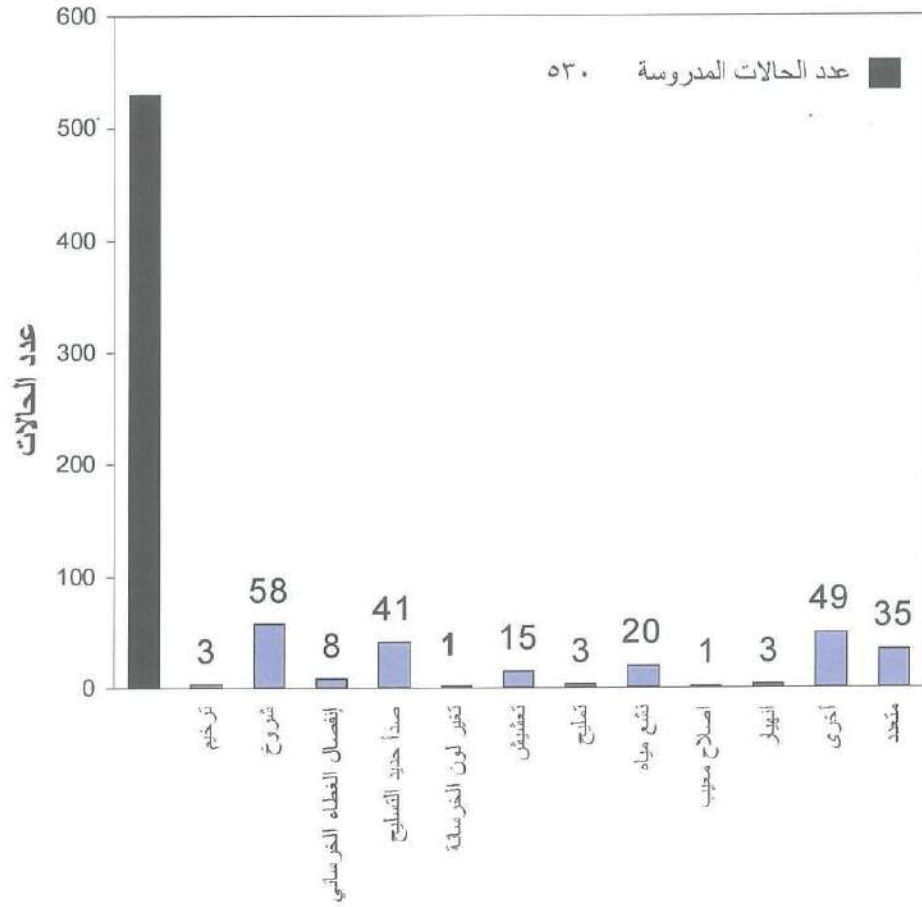

شكل (٢-٩) توصيف العيوب بالسلام

٢-٢-٢-٨ عيوب الأرضيات


تم حصر عيوب الأرضيات كما هو موضح بالشكل (٢-١٠). مثلت هبوط الأرضيات ١٥,٨% و ٤ حالات للتموجات. كما تم حصر بعض العيوب في ٢٠ حالة في بند أخرى التي لم يتم تفصيلها بالنماذج مثل نشع المياه وتآكل الأرضيات وانهيارها، وأيضاً مثل تواجد ميول وتشققات بأرضيات الدور الأرضي وكذلك تم حصر عيب عدم تواجد نكة أو لياسة خرسانية أسفل أرضية الدور الأرضي وتم توصيف احد العيوب حيث تم تكسير وتهاك الأرضية الخشبية نتيجة لتربية الطيور داخل الشقة.

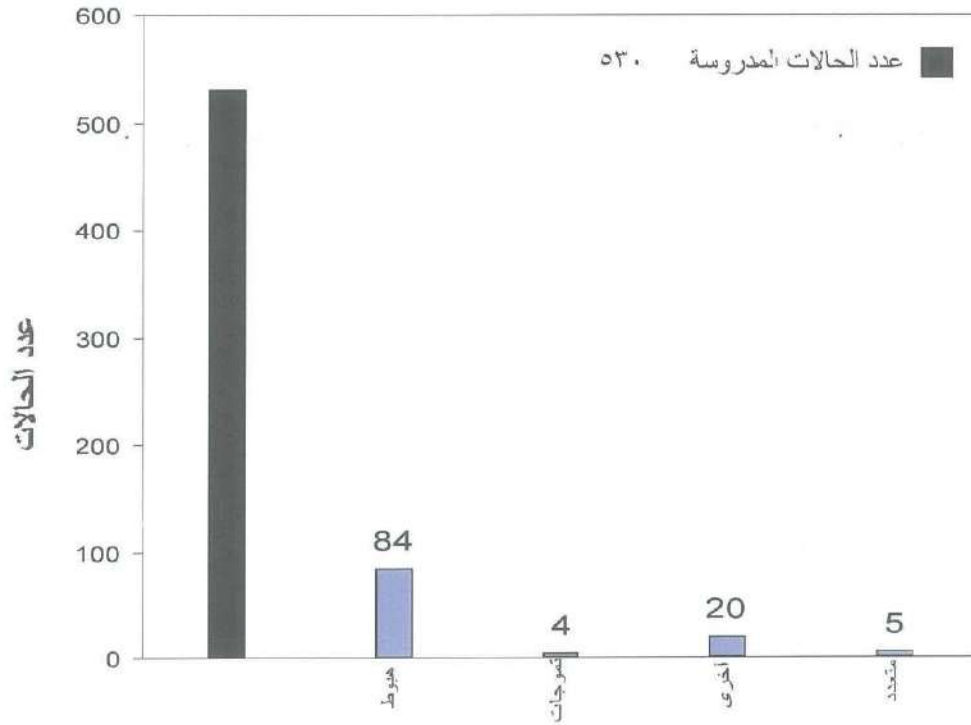

شكل (٢-١٠) توصيف العيوب بالأرضيات

٩-٢-٢-٢ عيوب الأعمال الصحية


تم حصر العيوب في الأعمال الصحية بالمباني كما هو موضح بالشكل (٢-١١) وكانت نسبة عيوب أعمال الصرف الصحي من الأعلى ممثلة بنسبة ٢٩% ، يليها تسرب المياه ممثلة بنسبة ٢٥% وكانت نسبة تواجد سوء أعمال العزل قليلة مقارنة بالعيوب الأخرى.

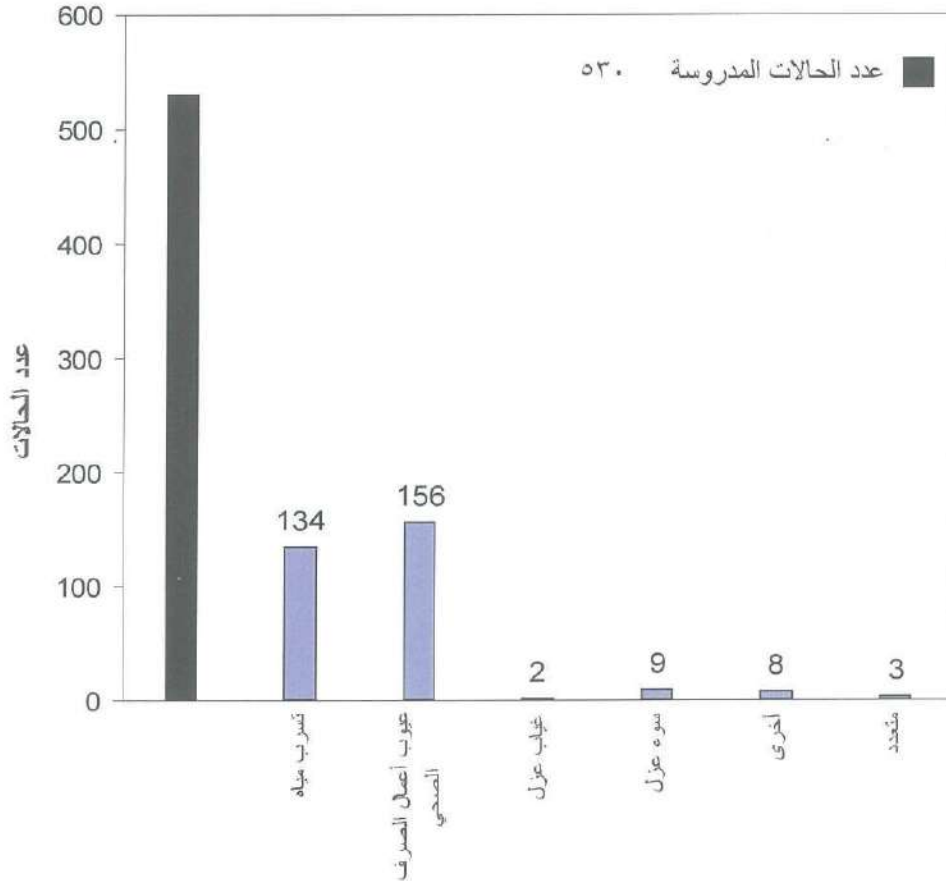

شكل (٢-١١) توصيف العيوب بالأعمال الصحية

٢-٢-٣ حصر أسباب المشاكل في المباني

ترتبط العيوب التي تظهر في المباني بعدة أسباب : بعض هذه الأسباب طبيعية والتي لا يمكن دائماً التنبؤ بها مثل العوامل البيئية (كالزلازل - الفيضانات - الأمطار - الإعصار - تساقط الصخور - الانزلاقات الأرضية) أو أسباب مرتبطة بالحوادث (كالحريق - كسر ماسورة - صدم - انفجارات). أما الأسباب الأخرى والتي تم حصرها في هذه ادراسة كما هو موضح بالشكل (٢-١٢) مرتبطة بالنواحي الفنية والهندسية وذلك مثل أخطاء التنفيذ - أخطاء التصميم - أسباب جيوتكنيكية - أعمال التعلية - أعمال العزل للأعمال الصحية والأسطح. كما توجد أيضاً من نتائج الحصر أسباب مرتبطة بمستخدمي المباني ووعيهم بمتطلبات السلامة وذلك مثل غياب الصيانة - سوء استخدام المبنى - إزالة عناصر إنشائية أو حاملة للمبنى - التكسير في القطاعات الإنشائية لأعمال الكهرباء والمواسير - الإصلاح المعيب وتغيير النظام الإنشائي. و يمكن تفصيل الأسباب الرئيسية فيما يلي:

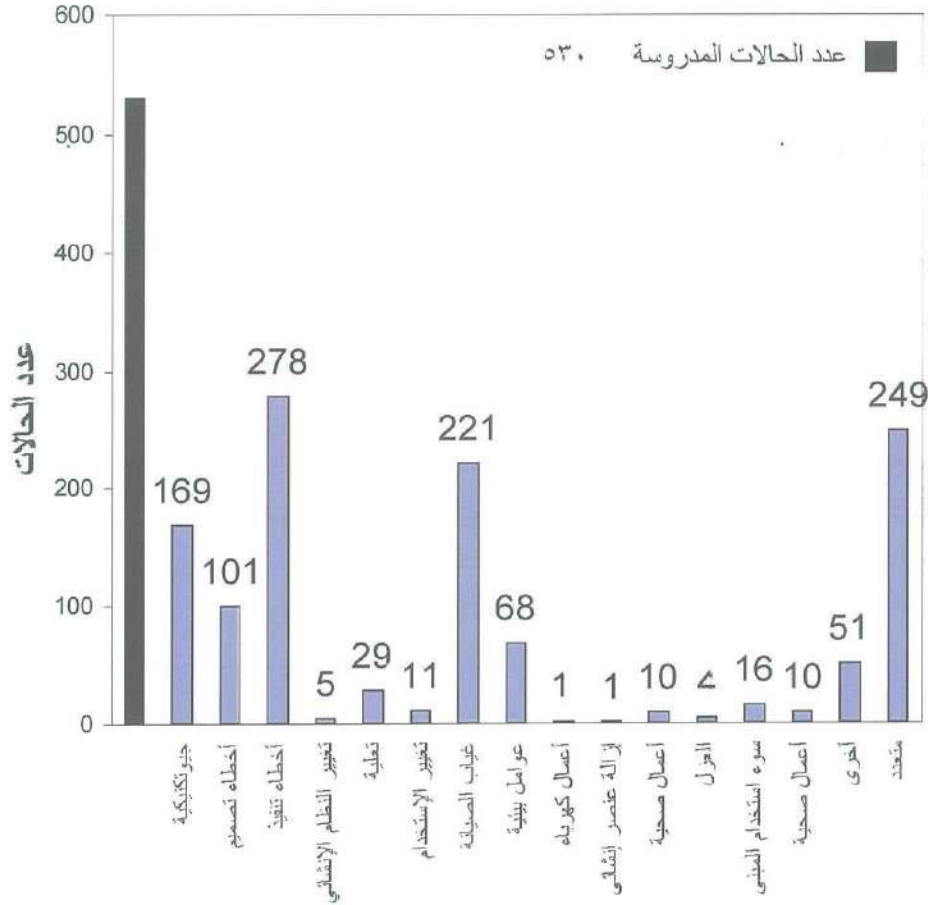

شكل (٢-١٢) ملخص أسباب المشكلة

٢-٣-١ أخطاء التنفيذ

بمراجعة بيانات الحصر لأسباب المشاكل يتضح أن أخطاء التنفيذ هي الأكثر تكراراً في الحالات المدروسة بواقع ٢٧٨ حالة أي بنسبة ٥٢,٤% من إجمالي الحالات البالغ عددها ٥٣٠ حالة. ويمكن تفصيل بعض أخطاء التنفيذ الواردة في التقارير في الآتي:

٢-٣-١-١ (أ) بالنسبة للمنشآت الخرسانية

١- عدم الاهتمام بالتفاصيل الواردة باللوحات وغياب التنسيق والاتصال بالمهندس المصمم لمتابعة أي تعديلات بالموقع وعدم إلمام المهندس المنفذ بالمواصفات والشروط الفنية الخاصة بالمنشأة موضوع التنفيذ.

٢- التخزين غير الملائم لمواد البناء سواء الاسمنت أو الركام أو الرمل وعدم فحص المواد المكونة للخرسانة وذلك لبيان مدى تطابقها مع المواصفات القياسية وخلوها من أي مواد ضارة مثل صدأ حديد التسليح المستخدم أو استخدام مواد أو مياه خلط بها شوائب مثل الأملاح أو المواد العضوية، وقد ظهرت في التقارير قطاعت خرسانية بها نسبة عالية من أملاح الكلوريدات والكبريتات وكذلك تم قياس الأس الهيدروجيني في بعض الحالات وكان نسبته أقل من الحدود المسموح بها في المواصفات مما لا يوفر حماية للقطاعات الخرسانية.



٣- عدم إتباع المعايير الفنية والهندسية في أعمال البناء مثل خلط ونقل وصب ومعالجة الخرسانة وملازمة الشدات وتنفيذها طبقاً للوحات، فقد تم تسجيل حالات لسوء خلط الخرسانة، وخطأ في رص حديد التسليح ، وغياب التسليح العلوي ، وخطأ في المسافات بين انكناشات، وغطاء خرساني غير كافي، ميول وعدم رأسية الأعمدة ،شروخ انكماش في البلاطات بسبب سوء المعالجة، وعدم الترابط بين الأعمدة والكمرات أو البلاطات والحوائط الخرسانية وكذلك السلام والحوائط الخرسانية، وترحيل الأعمدة من نور إلى آخر مما يسبب تغيير النظام الإنشائي عن الفروض التصميمية، كما يسبب سوء التنفيذ ظهور التشخيص بالقطاعات الخرسانية مما يجعلها أكثر عرضة لصدا حديد التسليح وتآكله وظهور اشروخ التي تؤدي إلى حدوث انهيارات جزئية كما تم حصره ببعض بلاطات الأسقف وقليل من الكمرات والأعمدة في الحالات المدروسة.

٤- ظهرت بعض المشاكل التي ترتبط بسوء التنفيذ في الحوائط والفواصل والأسطح والأرضيات. بالنسبة للحوائط تم حصر عيوب مثل عدم ربط الحوائط بالأساسات وبالأسقف والأعمدة ووجود فواصل بينها، ميول بالحوائط، وانفصال حوائط متعامدة لعدم وجود رابط مبانى واتساع الشروخ بينها، عدم وجود مبانى قصة ردم تحت الحوائط. بالنسبة للفواصل كانت أخطاء التنفيذ ممثلة في عدم وجود المادة المائلة وسوء أعمال العزل. في الأسطح تم تسجيل عيوب مثل سوء تنفيذ الميول وغياب العزل وانفصال في بلاط السطح . في الأرضيات وجدت أخطاء في التنفيذ مثل عدم استواء الأرضيات وغياب دكة أو لياسة خرسانية أسفل الأرضيات مما يسبب حدوث الهبوط والتسويات.

٢-٢-٣ (ب) بالنسبة للمنشآت المعدنية

تتلخص بعض أخطاء التنفيذ في الآتي:

- ١- عدم مراعاة الأصول الفنية والهندسية في تصنيع ونقل وتركيب الهياكل المعدنية فتعرض القطاعات المعدنية إلى تشكلات والتواءات تؤثر على مقاومة القطاعات.
 - ٢- الأخطاء في اللحامات وتواجد فراغات بها تضعف الوصلات.
 - ٣- عدم رأسية الأعمدة بما يسبب مشاكل عند تركيب الهياكل المعدنية.
 - ٤- الإهمال في طبقات الدهانات يؤدي إلى حدوث صدا وقد تم تسجيل حالات صدا شديد في الصاج ومدادات الأسقف وبعض لكمرات المعدنية من خلال الحالات المدروسة.
- تكرار أخطاء التنفيذ في الحالات المدروسة يشير إلى غياب ضبط ومراقبة الجودة والإشراف الهندسي المتخصص أثناء مراحل التنفيذ المختلفة، فضبط الجودة ضرورة لتأكد من صلاحية المواد المستخدمة والإشراف الهندسي هام للتأكد من صلاحية الأعمال المنفذة ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية، حيث تم تسجيل عدد من الإصلاحات المعيبة والتي تؤكد عدم إتباع الأصول الفنية والهندسية في تنفيذها.

٢-٢-٣-٢ غياب الصيانة

- ١- ظهرت آثار غياب الصيانة كأحد أسباب المشاكل في المباني في ٢٢١ حالة من الحالات المدروسة بنسبة حوالي ٤٢% . يؤدي غياب الصيانة في غالبية المباني إلى تسرب المياه من




- الوصلات الصحية أو من خزانات المياه على الأسطح ونتيجة لذلك يظهر النشع والرطوبة والتزهير والتملح في الأعمدة والكمرات والبلطات والحوائط مما يؤدي إلى صدأ حديد التسليح وانفصال في الغطاء الخرساني وانتشار الشروخ.
- ٢- تم تسجيل حالات لتعفن وتسوس العروق الخشبية في بعض الأسقف الخشبية بالمباني القديمة لتعرضها للرطوبة ونشع المياه ويؤثر غياب الصيانة أيضاً على الحوائط حيث تؤدي تسرب المياه إلى التآكل في المونة أو الأحجار وتساقط طبقات البياض . وفي المنشآت المعدنية غياب الصيانة للدهانات يؤدي إلى حدوث صدأ وتآكل بالقطاعات المعدنية.
- ٣- ظهر غياب الصيانة في عدم الاهتمام بنظافة الأسطح وإلقاء المخلفات عليها مما يؤدي إلى انسداد مجرى تجميع الأمطار وظهور النشع بالبلطات. وعدم الاهتمام بصيانة فواصل التمدد أيضاً يحدث مشاكل بالمباني لعدم كفاءة هذه الفواصل.

٢-٢-٣ أخطاء التصميم

- ١- تنوع أخطاء التصميم كما ظهر من التقارير للحالات المدروسة وكما هو واضح من الشكل (١٣-٢)، فأكثر أخطاء التصميم كانت في التحليل الإنشائي حيث لا يلتزم المصمم بطرق التحليل المنصوص عليها في الكود أو المواصفات وقد ظهرت حالات لطريقة تحليل إنشائي غير ملائمة لبلطات لا كمرية في أحد المباني . أو في حالة المباني الخاصة مثل الأبراج حيث يحتاج التحليل الإنشائي إلى نماذج عديدة معقدة على الحاسب لتحديد الاجهادات المتوقعة في العناصر الحاملة للمبنى وكذلك دراسة تصرفه انديناميكي في حالة أخذ أحمال الزلازل في الاعتبار . الخطأ في حساب الاجهادات المتوقعة يؤدي إلى قطاعات غير آمنة في العناصر الإنشائية أو نقص في حديد التسليح الرئيسي في القطاعات الخرسانية، وتعدى الاجهادات للقيم المسموح بها مما يؤدي إلى حدوث حالة ترخيم في البلطات أو حدوث اهتزازات في البلطات عند الحركة نتيجة لصغر سمك البلطات أو إنبعاج في الأعمدة وكذلك الانبعاجات العرضية بالنسبة للكمرات المعدنية.
- ٢- الخطأ في النظام الإنشائي ظهر في بعض الحالات المدروسة في عدم توزيع جساءة الأعمدة على المبنى حيث تم وضعها في اتجاه واحد مما يؤثر على مقاومة المبنى للأحمال الأفقية في الاتجاه الضعيف لهذه الأعمدة . كذلك تم تسجيل وجود حوائط كبيرة الارتفاع دون وجود كمرات ويؤثر الخطأ في النظام الإنشائي في اتزان المبنى وثباته وخاصة في المنشآت المعدنية حيث الخطأ في وضع الشكالات بين الإطارات في الاتجاه الصحيح لربطها معاً ممكن أن يؤدي إلى انهيار الهيكل المعدني أثناء التركيب . وقد تم تسجيل بعض الحالات التي لا يتواجد فيها نظام إنشائي محدد وذلك ببناء أعمدة خرسانة على أكتاف من المباني وعدم وصول الأعمدة إلى الأساسات أو وضع حوائط على بلطات بنون كمرات وعدم الاهتمام بوضع حوائط قص لمقاومة الأحمال الأفقية.

- ٣- الأخطاء في الأحمال يحدث مع عدم دراسة وظائف المبنى جيداً وعدم مراعاة ظروف التربة وتوصيات التأسيس أو إهمال بعض الحوائط أو عدم الأخذ في الاعتبار الأحمال المتوقعة في المستقبل إذا كان المبنى سوف يتم بناؤه على مراحل مع عمل امتدادات به. عدم الأخذ بالاشتراطات الواردة في الأكواد والمواصفات وفروض التصميم أحياناً تكون خاطئة غير مرتبطة بكتالوجات الماكينات في حالة المباني الصناعية أو أحمال الحرارة في الأفران أو الاحتياطات اللازمة في المعامل الكيميائية.
- ٤- الخطأ في الرسومات يتمثل بعدم التوصيف الدقيق لخلطات الخرسانية ونسب مكوناتها والمقاومة المطلوبة وعدم توضيح أماكن فواصل التمدد وقيمة الغطاء لخرساني وعدم تحديد أماكن فواصل الصب. إهمال تفاصيل حديد التسليح وأماكن توقفها وتوزيعها والاختلاف في أقطارها، بالنسبة للقطاعات المعدنية نوع الصلب المستخدم وتوصيف اللحامات أو عدم مطابقة اللوحات الإنشائية واللوحات المعمارية للمبنى.

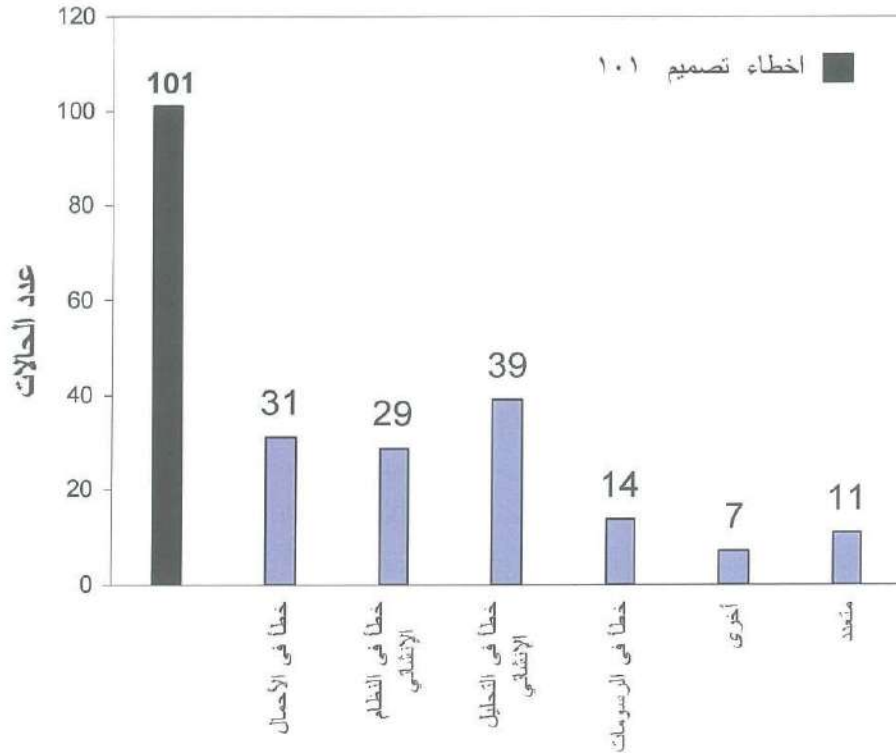

شكل (٢-١٣) نوع الخطأ التصميمي



٤-٢-٢ الخلاصة

تندولت هذه الدراسة البحث في أسباب تدهور وتصدع المنشآت من خلال حصر بيانات تقارير هندسية متنوعة. فقد قدمت الدراسة تصوراً وإحاطة واسعة بالعيوب والمشاكل التي قد تتعرض لها المنشآت، و قد تعددت المنشآت التي تناولتها الدراسة من حيث نوع المنشأ ونظامه الإنشائي وموقعه وظروفه البيئية، حيث كان من أهم مخرجات الدراسة عمل حصر شامل للعيوب الإنشائية وغير الإنشائية لعناصر المباني المختلفة مع بيان مدى تكرارية حدوثها، كما تم حصر أسباب المشاكل في المباني من واقع الحالات

المدرسة، ومن أهم أهداف هذه الدراسة هو اقتراح الحلول الملائمة لتلافي والحد من المشاكل الرئيسية في المباني التي ظهرت من تحليل البيانات المختلفة في التقارير. وقد تبنت هذه الدراسة أيضاً إصدار كشف استيفاء بيانات فحص ومعاينة المباني الخرسانية، حيث يمكن الاستعانة به عند القيام بمعاينة المنشآت من أجل حصر العيوب والمشاكل كما أنه يعطى نليلاً للقاء على المعاينة لتوضيح الفحوص والاختبارات اللازمة واملائمة للحالات المختلفة بناءً على البيانات التي تم تحليلها من الحصر، كما تم أيضاً إصدار نموذج للتقرير الفني لدراسة السلامة الإنشائية للمنشآت. ويمكن تلخيص أهم الاستنتاجات من أعمال الحصر بهذه الدراسة كالتالي:

١. أن معظم العيوب والمشاكل كانت بالمباني السكنية التي مثلت نسبة ٥٧,٥% من الحالات المدروسة.
٢. أن أكثر العيوب حدوثاً كانت بالعناصر الخرسانية المختلفة ويمكن تفسير ذلك بأن نسبة المباني الخرسانية كانت أعلى نسبة في الحالات المدروسة.
٣. أن أكثر العيوب شيوعاً هو صدأ حديد التسليح بالعناصر الخرسانية.
٤. أن سوء التنفيذ كان علي رأس الأسباب الرئيسية للمشاكل في المباني و يليه غياب الصيانة ثم الأسباب الجيوتكنيكية وبعدها الخطأ التصميمي.
٥. يرجع سوء التنفيذ إلي غياب أعمال التفتيش المتخصص علي أعمال التنفيذ والذي يجب تواجده لضمان سلامة وأمان المنشآت.
٦. مثلت العوامل البيئية (تغير منسوب المياه، الرياح، الحريق والزلازل) بوجه خاص سبب المشكلة بنسبة حوالي ١٣%.
٧. وجود بعض حالات التي كان سبب المشكلة فيها هو تغيير الاستخدام أو التعلية أو إزالة عنصر إنشائي أو سوء استخدام المبني التي تؤدي إلي زيادة الأحمال، يعكس مدى غياب الوعي بمتطلبات السلامة لدى مالكي ومستخدمي هذه المنشآت.

يجب عدم إهمال الأحمال الديناميكية المؤثرة على المنشأ شاملة أحمال الرياح والزلازل مع مراعاة الإشتراطات الخاصة بها طبقاً للكودات المختلفة سواء كان كود الخرسانة أو كود لمباني أو كود الأحمال ، مع ضرورة الإلمام بانظم الإنشائية المقاومة لأحمال الزلازل وإشتراطاتها .

كذلك فإنه يجب على المهندس المعماري أن يوضح الأجزاء المستخدمة في بعض المنشآت الخاصة مثل المستشفيات والمدارس وغيرها والتي تكون لها أحمال مؤثرة لاتخاذها في الاعتبار عند تصميم المنشأ مثل ذلك أوزان الكشافات الموجودة بسقف حجرة العمليات بالمستشفيات حيث أنها تعتبر حمل مركز في وسط بلاطة السقف مما يتسبب في حدوث تصدعات كبيرة في حالة عدم أخذه في الاعتبار أثناء اتصميم الإنشائي .

٢ - ٣ - ٣ - تفادى حدوث تصدعات بالمنشآت نتيجة أخطاء في التنفيذ

يتضح من الدراسة الاحصائية الموضحة في البند (٢-٢) السابق أن أخطاء التنفيذ تمثل أكبر نسبة لحدوث تصدعات بالمنشآت . ويتضمن هذا البند جميع الأخطاء التي تحدث من لحظة إستلام الموقع وتخطيطه وتحديد أماكن المنشآت والتشوينات ومعرفة المساحات المحيطة .

ولتفادى الأخطاء الناتجة عن التنفيذ ، فإنه يجب تحديد موقع المشروع طبقاً لرسم الموقع العام والمبين عليه موقع كل منشأ وأبعاده ومحاوره وعلاقتها بالمنشآت الأخرى وتطهيره من العوائق وازالة المخلفات إن وجدت ، كما يجب عمل ميزانية شبكيه للموقع لتحديد مناسيب الأرض الطبيعية وحساب كميات الحفر و الرسم وأعمال التسويات وتحديد روبير ثابت للأعمال المساحية .

يجب الحصول على خرسانة جيدة تحقق المتطلبات التصميمية للمشروع وذلك لضمان عدم حدوث تصدعات نتيجة إستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في صناعة الخرسانة ، مع ضرورة التأكد من أن الركام المستخدم في صناعة الخرسانة مطابق للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة الى الحدود الإضافية المذكوره في الكود المصري للخرسانة والخاصة بالحدود المسموح بها لبعض خواص الطبيعية والمكانيكية للركام والحدود المسموح بها للكلوريدات والكبريتات بتركام . أما بالنسبة للأسمنت المستخدم في صناعة الخرسانة فيجب أن يوفى الإشتراطات المذكورة في الكود المصري للخرسانة ولمواصفات القياسية المصرية الخاصة به. كما يجب أن يكون الماء المستخدم في خلط أو معالجة الخرسانة نظيفاً وخالياً من أى مواد ضارة مع الإلتزام بالإشتراطات المذكورة في الباب الثانى من الكود المصري للخرسانة المسحة في حالة استخدام مياه بخلاف مياه الشرب . وفى حالة إستخدام الإضافات فى الخلطات الخرسانية فإنه يجب التأكد من خواص تلك الإضافات وعدم تأثيرها تأثيراً سلبياً على خواص الخرسانة مع ضرورة إجراء خلطات تأكيدية فى الموقع بإستخدام الإضافة قبل الشروع فى إنتاج الخرسانة للتحقق من استيفاء المتطلبات الأدائية للخرسانة فى حالتها الطازجة والمتصلدة ويجب ألا تقل الحدود الدنيا للخواص الميكانيكية لحديد التسليح المستخدم فى الخرسانة المسلحة عن القيم الواردة فى المواصفة القياسية المصرية الخاصة بذلك ، كما يجب التأكد من أن خواص جميع المواد المستخدمة فى صناعة الخرسانة مثل الركام والأسمنت والمياه والإضافات والحديد ، مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وذلك عن طريق إجراء الإختبارات اللازمة مع إتباع دليل الإختبارات المعملية لمواد الخرسانة بالملحق رقم (٣) لكود الخرسانة .

أما بالنسبة للخلطات الخرسانية فإنه يجب إتباع أسس تصميم الخلطات الخرسانية بتحقيق المتطلبات اللازمة حسب مواصفات المشروع مع عمل الخلطات التجريبية والتأكيدية قبل إنتاج الخرسانة ، والتأكد من خواص كل من الخرسانة الطازجة والمتصلدة . يجب ضرورة توافر قدر كاف من الإجراءات لضمان جودة المواد

وحسن إستخدامها بالإضافة إلى تحقيق وضمن متطلبات أسس التصميم وإشترطات التنفيذ وأصول الصناعة والتنفيذ بما يحقق إستيفاء مستوى الأداء لواجب

ولتفادي حدوث تصدعات نتيجة للتنفيذ ، فإنه يجب أن يتم تصميم واعداد الشدات والفرم بجميع أنواعها بحيث تكون الشدات والركائز والأربطة متزنة للمحافظة على وضع العناصر الخرسانية فى مكانها الصحيح وكذلك بالقطاعات الصحيحة المصممة على أساسها ، مع ضرورة التأكد من أن الفرمة متينة ومحكمة لمنع تسرب اللباني منها خلال مراحل لعمل المختلفة مما يتسبب عنه الحصول على خرسانة ذات نسبة أسمنت قليلة حيث يؤثر على مقاومتها ويتسبب فى حدوث شروخ بها . وفى حالة إستخدام الفرمة الخشبية ، يراعى ان ترش الأسطح الملاصقة للخرسانة قبل الصب بالمياه لمنع إمتصاص الماء الخلط مما يتسبب فى حدوث شروخ بالخرسانة مع ضرورة الإلتزام بالمحافظة على سمك الغطاء الخرسانى طبقا لما هو منصوص عليه فى كود الخرسانة وذلك برص أسياخ صلب التسليح على تخانات من البلاستيك أو القطع الأسمنتية أثناء الصب حتى لا يحدث شروخ قد تتسبب فى صدأ حديد التسليح . يجب إتباع الاحتياطات المذكورة فى الكود بالنسبة لمواعيد فك الشدات والفرم والتأكد من إتزان المنشأ وعدم حدوث أى اجهادات مخالفة فى عناصره .

يجب العناية بإنتاج وتصنيع ومعالجة الخرسانة وذلك أثناء التجهيز والاعداد للصب وأثناء خلط مكوناتها وكذلك عند الصب والدمك والمعالجة مع إتباع الإرشادات المذكوره فى كود الخرسانة لعدم حدوث أى شروخ أو تصدعات بها . ويكون ذلك بالتأكد من أن جميع معدات الخلط والنقل نظيفة مع معايره أجهزة القياس قبل البدء فى العمل وعمل الإحتياطات اللازمة قبل صب خرسانة جديدة على خرسانة قديمة وذلك بإزالة أجزاء الخرسانة المفككة القديمة والمواد العالقة بها ثم معالجة سطحها لضمان التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة ويجب أن تكون أسياخ الصلب نظيفة من المواد الضارة العالقة بها وخالية من أية قشور نتيجة الصدأ . ولمنع حدوث فواصل الصب فى غير الأماكن المحددة لها مسبقا فإنه يجب تجهيز معدات الصب والدمك والتشطيب والمعدات الإحتياطية لها وترتيب العمالة المتخصصة للصب وتسوية السطح والدمك وتشطيب الخرسانة بأعداد تتناسب مع معدلات الصب ويجب التأكد من تجانس مكونات الخرسانة أثناء الخلط ولونا وقواما حتى تتحقق الإشرططات التصميمية ، كما يلزم صب الخرسانة بعد تمام خلطها مع مراعاة تجنب إنفصال مكوناتها وعدم إستخدام الخرسانة التى شكت أو تصلدت جزئياً أو لوثت بمواد غريبة لتجنب حدوث شروخ او تصدعات بالخرسانة بعد الصب . وفى حالة زيادة درجة حرارة الجو عن 35° م فى الظل أثناء خلط وصب الخرسانة فيجب مراعاة الإحتياطات اللازمه مثل تظليل تشوينات الركام أو تبريد الركام الكبير بإستخدام رشاشات مياه ودهان صوامع حفظ الأسمنت السائب من الخارج بمادة عاكسة لأشعة الشمس أو رص الشكائر تحت سقيفة مهواة ويمكن تبريد الماء قبل استخدامة فى الخلط كما يمكن دهان الخلطات من الخارج بمواد عاكسة لأشعة الشمس وتغطية الحلة بطبقة أو أكثر من الخشب مع رشها بالماء وتتم عمليات الدمك والهرز أثناء صب الخلطة الخرسانية بطريقة تضمن إنسياب الخلطة حول حديد التسليح وتستمر عملية الدمك حتى إنتهاء الصب ، مع مراعاة ألا تتسبب عمليات الصب والدمك فى إحداث قفلة فى كتلة الخرسانة السابق صبها او زحزحة أسياخ التسليح أو إحداث تغيير فى مقاسات الفرمة مما قد يحدث تصدعات ومشاكل فى الخرسانة بعد تصلدها أما بالنسبة لمعالجة الخرسانة فإنه يجب ان تكون الخرسانة فى حالة رطبة تماما ابتداء من وقت تصلد السطح لمدة لا تقل عن سبعة أيام فى حالة إستخدام الأسمنت البورتلاندى سريع التصلد أو فى حالة إستعمال إضافات معجلة ويتم ذلك برشها جيدا بالمياه الخالية من الأملاح أو المواد الضارة أو تغطية السطح بخيش أو رمى أو قش أو حصير أو بئى تغطية مناسبة مع حفظها فى حالة رطبة بالررش المستمر وذلك لضمان عدم

لقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن المياه لمنتجاتها عن التكييفات لها تأثير ضار على الخرسانة أكثر من مياه الشرب العادية ويتلاحظ أن معظم التكييفات الموجودة في المنشآت القائمة تم تركيبها عشوائياً بعد الإنتهاء من إنشاء المبنى واستخدامه وبالتالي فإن عملية تصريف المياه الناتجة عن التكييفات على المنشآت الخرسانية يتسبب في تآكل وتدهور الخرسانة . ولتفادي تأثير مياه التكييفات على المنشآت الخرسانية فإنه يجب عمل نظام لتصريف مياه التكييف في المنشآت المختلفة والتأكد من أن تلك المياه يتم تجميعها في مواسير صرف خاصة وتصريفها بأسلوب علمي سليم . وبالنسبة للمنشآت الحديثة فإنه يجب تحديد أماكن تركيب التكييفات وتصميم نظام صرف المياه الناتجة عنها .

٢ - ٣ - ٥ تفادي حدوث تصدعات بالمنشآت نتيجة تغيير استخدام المنشأ :

يتلاحظ من الدراسة الإحصائية الموضحة في البند (٢-٢) سابق أن تغيير استخدام المنشأ في غرض آخر غير الغرض المنشأ من أحله يمثل حوالي ١١ % من أسباب حدوث مشاكل في الحالات التي تم دراستها . وحيث أن تصميم أى منشأ يختلف معمارياً وإنشائياً طبقاً لنوعية الاستخدام الذى أقيم من أجله ، لذلك فإنه فى حالة تغيير نوعية الاستخدام يجب أن يتم إعادة التصميم والتأكد من أن العناصر الإنشائية الموجودة قادرة على مقاومة الأحمال الجديدة الناتجة عن تغيير الاستخدام سواء كانت أحمال إستاتيكية أو ديناميكية مع ضرورة تقوية بعض العناصر الإنشائية الغير قادرة على مقاومة تلك الأحمال الزائدة شاملة الأساسات والمنشأ الفوقى ، حتى تفادى حدوث أى تصدعات أو عيوب بالمنشأ القائم .

٢ - ٣ - ٦ تفادي حدوث تصدعات نتيجة غياب الصيانة :

إن غياب الصيانة تمثل أكبر نسبة لتصدع المنشآت بعد أخطاء التنفيذ ، كما هو واضح بالبند (٢-٢) . وحيث أنه من المعروف أن أعمال الصيانة ضرورية للمحافظة على أى منشأ أطول مدة ممكنة ولزيادة العمر الافتراضى له . ويمكن اعتبار البند (٢-٣-٤) والخاص بتفادي حدوث تصدعات نتيجة تسرب المياه أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تصدعات نتيجة غياب أعمال الصيانة فى كثير من الحالات مما يتسبب فى تسرب المياه وحدث مشاكل كبيرة بالمنشآت الخرسانية قد تصل إلى الانهيار .

لذلك فإنه يجب وضع إستراتيجية لصيانة المنشآت الخرسانية تقوم على عدة أسس منها تخفيض تكلفة الصيانة المطلوبة لكى لا ينخفض مستوى الأداء عن مستوى معين ، كما أن عملية الصيانة تغنى عن إجراء إصلاحات كبيرة لإسترداد مظهر اتمبى أو الأداء الوظيفى له . إن وجود الصيانة يقلل من سعر الإصلاحات التى لا بد أن تتم كل فترة حيث أن ميزانية الصيانة عادة تكون قليلة نسبياً . يجب مراعاة أن تتم الصيانة بطريقة لا تؤثر على مظهر المبنى أو على راحة مستخدمى المبنى .

ويمكن تعريف الصيانة بأنها كل الأعمال التى تمكن المبنى من أداء الوظيفة المقام من أجلها وكذلك أداء عناصر المبنى المختلفة والمواد المصنعة منها لوظائفها شاملة أعمال التصميم وأساليب حماية العناصر الخرسانية والإعداد لأعمال لصيانة بما فى ذلك أعمال الفحص والحماية والإصلاح .

وتبدأ أعمال الصيانة بمجرد تسليم المبنى وذلك عن طريق التحقق من الجودة حيث يقوم المالك بالتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة لنجوة المطلوبة وكذلك جودة توثيق المبنى وذلك بتجميع المستندات الدالة على حالة المبنى والرسومات الهندسية لما تم تنفيذه فعلياً (As Built Drawings) وسجلات إختبارات المكعبات والعينات وسجلات ملاحظات جهاز التنفيذ على أجزاء المبنى المختلفة أثناء الإنشاء وكذلك الأعمال المطلوبة للمحافظة على جودة أداء المبنى أثناء الاستخدام . كما يقوم المالك بإعداد خطة الصيانة الدورية للمبنى وذلك عن طريق الفحص الدورى والصيانة . يجب أن تتم أعمال فحص دورية للصيانة وذلك بواسطة عمالة مدربة



تقوم بإعداد قوائم للكشف (Check List) وجمع المعلومات عن طريق مستخدمى المبنى . أما الصيانة الوقائية فهى التى تختص بالأعمال التى تحسن من أداء المنشأ عندما تكون حالة المنشأ لم تتأثر إلى درجة كبيرة بالعيوب التى بدأت فى الظهور ، حيث يتم عمل الإصلاحات اللازمة لاسترداد مستوى أداء المبنى إلى حالته الأصلية .

إن حماية المنشآت الخرسانية ضد العوامل التى تتسبب فى تدهور الخرسانة وتقليل العمر الافتراضى لها ستقلل من حجم الإصلاحات المطلوبة أثناء العمر الافتراضى للمبنى ، وأعمال الحماية تشمل حماية أسطح الخرسانة ضد الاختراق بالمواد الضارة وحماية صلب التسليح ضد الصدأ وعزل الأسطح ضد تسرب الرطوبة .

٢-٤ الخلاصة

من خلال حصر ما جاء بحوالى ٥٣٠ تقرير فنى صادر من المركز خلال العشر سنوات الماضية فى هذا الشأن تظهر عدة محاور وراء حدوث التصدعات أو الإنهيارات فى مصر علماً بأن الاسباب الجيوتكنيكية لتصدعات لمباني سوف يتم تقديمها بالتفصيل فى بند (٣-٦) .

١- تصدعات بأسباب تتعلق بالتصميم :

وهى تصدعات تنشأ بسبب غياب التصميم الهندسى للمنشأ، أو قصور أو خطأ فى تصميم المنشأ أو أحد عناصره لنقص الخبرة على سبيل المثال . وقد يظهر هذا التصدع أثناء التنفيذ، أو بعد إستكمال المبنى، أو عقب التشغيل ، وذلك تبعاً لدرجة الإخلال بسلامة المبنى .

٢- تصدعات بأسباب تتعلق بالتنفيذ :

وتنتج هذه التصدعات إما من عدم إتباع أصول الصناعة وإشترطات أعمال التنفيذ السليم ، أو لاستخدام مواد بناء مثل الركام أى الزلط + الرمل أو غير محققة للمواصفات القياسية لمواد البناء أو المطلوبة للمبنى ، مما قد يتسبب فى ضعف أو تحلل بعض المواد المستخدمة بعناصر إنشائية من المبنى فتتصدع أو تنهار تحت تأثير الحمل التصميمى ،

أو قد تؤدي إلى التأثير على العمر الافتراضى للمبنى بالسلب فى أحسن الأحوال .

٣- تصدعات تنشأ عن سوء تنفيذ و / أو غياب أعمال الصيانة :

حيث أن سوء تنفيذ و/ أو غياب صيانة الأعمال الصحية، وكذلك سوء الإستخدام للمياه ينتج عنه أضرار وتلفيات لمواد البناء المكونة لعناصر المنشأ سواء كانت حوائط حاملة أو خرسانة وحديد تسليح ، مما يضعف العنصر الحاملة لدرجة قد تؤدي إلى تصدعات. جنير بالذكر أن إهمال وعلاج العيوب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع من سوء إلى أسوأ حتى إنه قد يؤدي إلى إنهيار كلى أو جزئى للمبنى (إنهيار دورات المياه) .

٤- تصدعات تنشأ عن تغييرات بالمبنى أو استخداماته :

ويقصد بهذه التغييرات إما بعض التعديلات المعمارية أو الإصلاحات غير المدروسة للمبنى والتي قد تسبب خلل للنظام الإنشائى المستقر للمبنى، أو تغيير نوعية الإستخدام مما يعرض المبنى لتأثيرات سلبية غير مصمم على وجودها ، مثل أحمال إضافية أو أى مؤثرات أخرى ضارة .

٥- تصدعات تنشأ عن تأثيرات ديناميكية أو كيميائية :

وتظهر هذه الحالات فى بعض المباني الصناعية التى تتعرض لإجهادات ديناميكية وإهتزازات عنيفة متكررة قد تؤدي مع مرور الوقت لحدوث إجهادات الكلال لعناصر حاملة بالمنشأ ومن ثم تصدعها . كما قد تؤدي التأثيرات الكيميائية لبعض الغازات أو سوائل الناتجة أو المستخدمة فى عمليات التصنيع فى بعض المصانع إلى تحلل لبعض مواد البناء أو تأكلها مما يقلل أو يفقدها قوة تحملها وبالتالي تتصدع . أيضاً من التأثيرات الكيميائية الضارة وجود بعض الشوائب المهاجمة فى مواد البناء المستخدمة .

٦- تصدعات تنشأ عن حوادث أو كوارث بيئية غير مأخوذ تأثيرها في الإعتبار عند التصميم :
منها الحرائق ، الانفجارات ، الكسور في مواسير التغذية أو الصرف المجاورة . وتصدعات بسبب كوارث بيئية
أيضاً مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات والزلازل . وتصدعات بسبب كوارث بيئية محيطية مهاجمية كيميائياً
(البيئية الساحلية) ، وبيئة جيومورفولوجية محفرة لتراكم مياه أو إنزلاقات أرضية وغيرها .

٧- تصدعات تنشأ عن إجراءات إدارية وتنظيمية :

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :

- ١- إصدار قرار بتغيير استخدام منشأ دون الاستناد إلى تقرير هندسى يحدد إمكانية ذلك من عدمه .
- ٢- تضارب السلطات وتداخلها أثناء التنفيذ مع غياب الخبرة الهندسية قد يؤدي إلى أخطاء خطيرة تقود إلى التصدع أو الإنهيار .
- ٣- اللجوء إلى خبرات فنية غير مؤهلة بالدرجة الكافية لأعمال الدراسات الأولية وتكنولوجيا ولبعض أعمال التصميم أو التنفيذ أو الإصلاح بهدف خفض التكلفة يؤدي في معظم الأحيان إلى أخطاء خطيرة .
- ٤- التسارع في التنفيذ دون مراعاة الأصول والإشترطات الهندسية الوجب إتباعها .
- ٥- إتخاذ قرار بالتنفيذ بالسعر الأقل على حساب الإشترطات الهندسية لسليمة .
- ٦- عدم فرض نظام رقابى متكامل على التنفيذ .

٣- الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني

٣-١ مقدمة

نظراً لزيادة السكان في العقود القليلة الماضية بمعدل كبير فقد أدى ذلك إلى زيادة معدل الإنشاء والبناء لتوفير المباني السكنية والخدمات لمقابلة هذا التزايد . وإتجهت الدولة إلى الإستفادة أولاً من المساحات في المدن بين المباني المقامة ، هذا بالإضافة إلى التوسع العمراني في المناطق الصحراوية. ولكن نظراً للمعدل السريع للإنشاء فإنه لم يكن هناك في كثير من الأحيان فرصة لعمل دراسات متأنية تسبق أعمال البناء . وقد تلاحظ خلال لسنوات الماضية أن هناك الكثير من المباني المقامة داخل المدن يحدث لها تصدعات لأسباب جيوتكنيكية أو نتيجة إقامة منشآت مجاورة وعدم إتخاذ الأسنوب المناسب والأمن عند حفر الموقع لتنفيذ أعمال الأساسات، كما تلاحظ تأثر بعض المنشآت وأساساتها بالمياه المتسربة من مواسير امياه والصرف الصحى والتي تحتاج إلى صيانة وإحلال وتجديد لرفع كفاءتها وقدرتها على إستيعاب الزيادة في لإستهلاك الناتج عن التوسع الرأسى للإسكان داخل المدن .

أما بالنسبة للمباني المقامة في المناطق العمرانية الجديدة ، فغالباً ما تكون في تربة صحراوية ، فقد كانت معظم التصدعات بها ناتجة عن حدوث تحركات في التربة التحتية الجافة والتي تكون في أغلب الأحيان نتيجة تأثرها بالمياه المتسربة من أكثر من مصدر . فالتربة الصحراوية تربة جافة أو شبه جافة غير مشبعة بالماء تختلف في خصائصها وسلوكها عن تربة لوادى التي أعتاد المهندسين التأسيس عليها.

ولدراسة أسباب تصدعات المبنى بصفة عامة فقد تم تجميع التقارير الفنية(عدد ٥٣٠ تقرير) التي قام بإصدارها المركز خلال السنوات العشر الماضية و الخاصة بمعاينة وفحص المباني المتصدعة وكيفية إصلاحها ودراسة السلامة الإنشائية لها . ولتحديد هذه الأسباب وحصرها وتصنيفها من التقارير المجمعة فقد تم تصميم نموذج (بند ٤-٥) لتفريغ بيانات التقارير ، و تم إعداد هذا النموذج على الحاسب الآلى وتم إستخدامه في تكوين قاعدة بيانات لتقارير المعاينات بالمركز . هذا للإستفادة منه لإسترجاع أى معلومات عن أى مبنى تمت معاينته وإصدار تقرير له من المركز مع إمكانية استمرار عملية حصر أسباب التصدعات بالمباني من أجل إيجاد الحلول التي تقلل من هذه الأسباب بقدر الإمكان والعمل على تخفيفها عند تحديث وتطوير كودات البناء.

والهدف من هذا الجزء من الدراسة هو تحديد الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني بمصر والتي تم حصرها من التقارير المجمعة من المركز وعرض لبعض الحالات الدراسية التي ترجع أسباب تصدعات المباني بها لأسباب جيوتكنيكية ، ثم توصيات بكيفية تفادى أسباب حدوث مثل هذه التصدعات مستقبلاً. كما تشمل الدراسة كذلك عرض لبعض الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني على المستويين العربى والعالمى.

٣-٢ بعض الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني بالعالم العربى والعالمى

٣-٢-١ مقدمة

من أهم العوامل الأساسية لتفادى أو التقليل من حدوث تصدعات المباني هو التصميم السليم للأساسات والإحتياطات الواجب إتخاذها عند التنفيذ والذي يمكن تحقيقه بإستكشاف سليم للموقع . ويمكن الإستفادة من الحالات الدراسية المدعمة بالتفصيل والمعلومات في عمل مقارنات عند تمثيل نظام الأساسات والمنشأ وإختبار



مدى صلاحية طرق التحليلات والتصميم المستخدمة [٤٦]. كما أنه بالتعرف على أسباب التصدعات من الحالات الدراسية يجعل من الممكن أخذها في الاعتبار عند تحديث وتطوير الكودات لضمان تلافيتها مستقبلاً.

٣-٢-٢ بعض الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني بالعالم العربي

في محاضرة رئيسية أقيمت في المؤتمر العربي وتأهيل المنشآت ١٩٩٨ بالقاهرة [٤] تم فيها تقديم حصر لأسباب التصدعات من حالات دراسية للترميم بثلاثة بلاد بشكل رئيسي (٦٣ حالة) بمصر (٢١ حالة) بالسعودية ، و (١٢٧ حالة) بسوريا وجد أن ٩٧% من هذه المباني نظامها الإنشائي عبارة عن هيكل من الأعمدة والكمرات والبلاطات الذي يستند في الغالب على رقاب للأعمدة وكمرات (ميد) تنتهي إلى لأساسات المنفصلة وإحياناً على فرشاة خرسانية وفي النادر استخدام الأساسات المستمرة، وتستخدم الخوازيق في بعض المشروعات التي تقع على السواحل والتي تتطلب تربتها مثل هذا النوع من الأساسات. أما بالنسبة للفراغات بين الهياكل الخرسانية فعادة ما تملأ بانواع مختلفة من الطوب لغير الحامل . وقد أظهرت الدراسة أن ٥٠% من التصدعات بسبب سوء التنفيذ و بسبب عدم مراعاة العوامل الجوية والظروف البيئية المحيطة تأتي في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية تأتي التصدعات والتي تقدر نسبتها بـ ١٦% التي تنشأ بسبب مشكلة في ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات وكثير منها يتعلق بارتفاع المياه الجوفية ، ويأتي في المرتبة الثالثة صدأ حديد التسليح والذي يتركز في المدن الساحلية والقريبة من البحار والأنهار وفي المرتبة الرابعة يأتي تدهور الخرسانة و / أو صدأ لتسليح بفعل المواد الكيميائية في المصانع وتلبيخ في المرتبتين الآخرين قصور التصميم والكوارث الطبيعية. كما أشار المحاضر أنه في دراسة لأكثر من ٤٠٠ حالة موزعة على أنحاء مختلفة بالمملكة العربية السعودية تبين أن تصدعات الخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية الناتجة عن سوء التنفيذ تأتي في المرتبة الأولى وخاصة تلك التي تحدث في عمر الخرسانة الأول وهو ما يتفق مع ما أعطته تقويم كافة البحوث التي قدمت لندوة تصدعات المباني في العالم العربي [٨] ، وهو ما يزيد الإعتقاد بأن التنفيذ السيء هو المشكلة الرئيسية في تصدعات المباني في العالم العربي ثم تأتي في المرتبة الثانية والثالثة للتصدعات بسبب ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات وارتفاع المياه الجوفية ثم صدأ التسليح على التوالي. وأن الدراسات التي أقتصرت على المدن الساحلية والقريبة منها كالخليج العربي كان صدأ التسليح دائماً في المرتبة الأولى.

في هذا المؤتمر كذلك تم عرض دراسة إحصائية [١] من واقع تصدعات المنشآت الخرسانية في سوريا لعدد ١٥٠ منشأة والتي أوضحت أن نسبة ٣٧% ترجع لأسباب جيوتكنيكية منها ٣٤% نتيجة الهبوط النسبي بسبب تسرب المياه بشكل عام لتربة التأسيس ، ١,٥% نتيجة لتغير قدرة تحمل التربة أسفل الأساسات نتيجة وجود فجوات بالتربة أو أساسات لمباني قديمة، و ١,٥% حدوث إنزلاق للتربة ، وفي بحث آخر [١٤] تم عرض ٣ حالات دراسية لتصدعات ثلاثة مباني باليمن مبنية من الحجر بنظام الحوائط الحاملة ومؤسسة على قواعد شريطية مسلحة ، المبنى الأول بارتفاع نورين والآخرين بارتفاع خمسة أدوار ، ففي الحالة الأولى حدث شروخ رأسية وأفقية ومائلة للمبنى نتيجة حدوث هبوط نسبي بسبب إنشاء مبنى مجاور يبعد عنه ٧,٢٠ مترأ ، وتتكون تربة التأسيس من رمل أو رمل طميي بعمق ٦,٠٠ متر يليها حجر. والحالة الثانية حدث كذلك شروخ رأسية وأفقية ومائلة نتيجة حدوث هبوط نسبي بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتآكل التربة أسفل الأساسات التي تتكون من رمل أو رمل طميي بعمق ٩,٠٠ متر . والحالة الثالثة كانت الشروخ من نفس نوعية الشروخ السابقة

مع حدوث إنهيارات جزئية ببعض الأدوار والحوادث مع إنهيار للتربة أسفل المبنى المقام نتيجة الحفر بدون سند الجوانب لإنشاء مبنى مجاور يبعد ٦,٠٠ متر عن المبنى المقام.

وفي ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ومشكلات البناء عليها والتي تم عقدها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في ٢٠٠٢ سجل باحث [١٥] من العراق ٣ حالات دراسية لتصدعات لبعض المنشآت كانت الحالة الأولى ميل مؤثر نتيجة حدوث هبوط كبير وغير متجانس لخزان علوى في مدينة كربلاء مؤسس على تربة تزيد بها نسبة الجبس عن ٣٠% تم إزالته ، والحالة الثانية حدوث هبوط مؤثر وشروخ في فندق لتسرب المياه لتربة التأسيس لجبسية والحالة الثالثة كانت لمدينة سكنية مكونة من ٥٠٠ وحدة تم تنفيذ مساكنها باستخدام الخرسانة الجاهزة في منطقة عكشات وبعد فترة قصيرة من إكمال الإنشاء بدأت التشققات بالظهور في مواقع الفواصل بين الوحدات الجاهزة وحدثت تشققات بالجدران والأرضيات أستوجبت إخلاء المساكن المتأثرة بهذه الظاهرة . وقد وجد أنه قد تم وضع الأساسات على سطح الأرض بعد إجراء أعمال التسوية وكانت التشققات نتيجة التأسيس على تربة طينية ذات قابلية تحمل عالية ولم يتم إجراء فحوصات للمعادن المكونة للطين وتحديد مدى قابليتها للانتفاخ . وعرض باحث آخر [١٠] الوضع الجيولوجي وأهميته في التنمية العمرانية المتكاملة في شرق مدينة الرياض وأن ماحدث من تشققات وتصدعات في عديد من المباني بكلية الملك خالد العسكرية وهبوط بالأرضيات نتيجة تسرب المياه للتربة أسفل الأساسات والتي تتكون من طبقات متتابعة ومتاخنة من حجر طيني ومرل وبريشيا . كذلك وضع باحث آخر [١٨] مشاكل التأسيس على التربة الصحراوية الجافة وطرق التعامل مع التربة الانهيارية والانتفاخية، كما عرض العديد من المشاكل والتصدعات لمباني بمدينة السويس والشروق والسادس من أكتوبر .

٣-٢-٣ الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المنشآت عالمياً

بدراسة التقرير [٤٠] انمقدم في إحدى جلسات المؤتمر الدولي السادس عشر للحالات الدراسية في الهندسة الجيوتكنيكية في الولايات المتحدة ٢٠٠٨ توضح أن أسباب التصدعات التي تم رصدها في الأبحاث المقدمة في هذه الجلسة ترجع إلى غياب أو تقييم ضعيف لنوعيات التربة التحتية والسبب الثاني هو محاولة التقليل في التكلفة على حساب مواصفات التصميم والسبب الثالث أن طرق الإنشاء التي تم إتباعها غير ملائمة . وفيما يلي تصنيف لأسباب التصدعات لبعض من هذه الحالات الدراسية:

أ- غياب أو تقييم ضعيف لنوعيات التربة التحتية

- سجل إنهيار مبنى من خمسة طوابق في نيجيريا [٤٩] لحدث تصدعات به نتيجة زيادة الضغط المسامي لتربة التأسيس بسبب زيادة إرتفاع منسوب المياه في موسم الأمطار ، كما أنهار مبنى مكون من طابقين لفشل في قدرة تحمل التربة ولقى اثنين من عمال البناء مصرعهم في هذا الحادث حيث أن مالك المبنى لم يقم بأى استكشاف للتربة وقام بناؤه بدون إستشارة مهندس متخصص في الهندسة الجيوتكنيكية.
- إنهيار كلى لحائطين [٤٥] من الرمل تمثبت ميكانيكياً (رمل مدموك وحديد مجلفن) بعد الإنشاء مباشرة لوصولتين لطريق علوى في كلكتا بالهند نتيجة لعدم تقييم التربة التحتية الضعيفة.
- حدوث إنهيار لأساسات خزوقية (Pipe pile foundation) عند إنشاء محطة ضخ في جنوب الصين [٥٦] نتيجة الإهتزازات التي تسببت في حدوث تسيل لطبقة (Sludge) سمكية وذات محتوى رطوبة عالية



ومقومة إختراق منخفضة ، تخرقها الخوازيق المرتكزة على تربة رملية ، أدى إلى تولد قوى أفقية غير متوازنة على الخوازيق وحدوث الإنهيار .

ب - تصميم غير كفاء

- إنهيز طرق فى بتسوانا بجنوب أفريقيا [٣٨] نتيجة عدم الأخذ فى الاعتبار لتربة التحتية من ناحية قابليتها للإنتفاخ وكذلك عدم مناسبة تربة الإحلال المستخدم تحت أكتاف الطريق وعدد كفاءة تصريف المياه.
- إنهيز مجمع رياضى فى بتسوانا بجنوب أفريقيا [٣٨] نتيجة أن تربة الإحلال الموصى به عن طريق الخبراء والمهندسين الإستشاريين لم تكن مناسبة ، وذلك أما لعدم التقدير الكافى لتصرف التربة الإنتفاشية (African Black Cotton Soil) أو قد يكون نتيجة نقص فى الإشراف والرقابة أثناء التنفيذ.
- تصميم غير كفاء لنظام الصرف وتجمع مياه الأمطار أدى إلى تصدعات مؤثرة لمبنى مكون من طابقين بالمكسيك [٤٢] مؤسس على تربة قابلة للإنتفاخ.

ج- مواصفات التنفيذ وطرق الإنشاء

- إنهيز مبنى مكون من خمسة طوابق نيجيريا [٤٩] بعد إنشاؤه مباشرة نتيجة فشل فى قدرة تحمل التربة نتيجة التسارع غير المدروس فى البناء وعدم إعطاء الوقت الكافى لخروج المياه من التربة والتخلص من الضغط البنى بين الحبيبات وتضاغط تربة التأسيس (تربة التأسيس عبارة عن ردم مستنقعات).
- إنهيز أساس خزان أمونيا وإنهيار مبنى مكون من تسعة أدوار [٢٣] نتيجة قيام حكومة الإتحاد السوفيتى السابقة فى التقليل من تكلفة البناء عن طريق تخفيض مواصفات لتصميم حيث أن مرونة أساسات خزان الأمونيا كانت أكثر من اللازم مما أدى إلى إنهيار خرسانة الأساس خلال دورات التحميل وعدم التحميل للخزان . أما مشكلة المبنى المكون من تسعة أدوار فقد أخترقت بعض الخوازيق المنفذة على مسافات كبيرة اللبشة تحت جزء من المبنى نتيجة عدم تحملها للأحمال وعدم جودة الخرسانة .
- حدوث هبوط كبير لمبنى فى تايلاند [٤٤] مكون من ثلاثة أدوار مؤسس على أساسات ضحلة ترتكز على تربة ذات انهيارية عالية (Loess) نتيجة انكسار ماسورة مياه رئيسية تمر من أمام المبنى إدت إلى زيادة كبيرة فى محتوى الرطوبة الطبيعية وإنخفاض فى قدرة تحمل التربة وزيادة انهبوط لتربة اللويس غير المعالجة.
- قدم الباحث [٤٤] تجميع لحالات فشل عديد من الأساسات ترتكز على طين لدن (plastic clay) متضمنا ميل شديد بعده صوامع بسبب إنهيار قص بالتربة.
- حدوث تصدعات لمبنيين أحدهما مكون من ٥ طوابق والآخر ٨ طوابق فى [٢٥] نتيجة إنشاء مبنى سكنى مكون من ٢٠ طابق مجاور وذلك بعد حقن التربة تحت أساسات المبنى المقامة . كانت التصدعات نتيجة حدوث هبوط للمبنى المقامة مباشرة بالإضافة الهبوط الذى حدث بعد سنتين من إنشاء المبنى الجديد.
- تأثر مبانى تاريخية ببوخارست برومانيا [٢٨] نتيجة أقامة منشأ جديد مجاور لهم أدى إلى ضرورة ترميم أحد هذه المبانى التاريخية لتأثره الشديد.
- بدراسة ١٣ حالة لإتزان ميول مقامة عليها مبانى [٤٨] وجد أن درجة الإضرار التى لحقت بالمبانى المقامة على قمة أو قريبة للميول تعتمد على مدى التحركات الحادثة للميول نتيجة الزلازل أو الأمطار وأن معظم هذه المبانى كتنت مؤسسة على أساسات ضحلة.



والصور أرقام من (١-٣) إلى (١٧-٣) توضح بعض التصدعات التي تم إختيارها من بعض المراجع المذكور في هذه الدراسة وفيما يلي قائمة لهذه الصور:

- صورة رقم (١-٣) : توضح سوء حالة أعمدة الصرف الخارجية العناصر الإنشائية المحيطة به [٥] .
- صورة رقم (٢-٣) : توضح ميل عمارتين بسبب عيوب في تربة التأسيس [مرجع رقم ٦] .
- صورة رقم (٣-٣) : توضح شروخ نافذة بالحوائط في مبنى قائم بسبب إنشاء مبنى مجاور [١١] .
- صورة رقم (٤-٣) : توضح شقوق مائلة تم ترميمها وشقوق بالإسفلت بسبب التربة [١٠] .
- صورة رقم (٥-٣) : توضح أنواع مختلفة من التربة ذات المشاكل في مدينة الشروق [١٨] .
- صورة رقم (٦-٣ ، ٧ ، ٨) : توضح أنواع مختلفة من الأنهيارات بسبب التربة ذات المشاكل [١٨] .
- صورة رقم (٩-٣) : توضح ميل شديد بعدة صوامع بسبب حدوث انهيار قص بالتربة [٣٤] .
- صورة رقم (١٠-٣) : توضح فجوات في تربة التأسيس التي تتكون من طين متماسك [٣٦] .
- صورة رقم (١١-٣ ، ١٢) : توضح شروخ متنوعة بالحوائط والطرق بسبب التربة الإنتفاخية [٣٨] .
- صورة رقم (١٣-٣) : توضح بقايا انهيار مبنى من خمسة طوابق في نيجيريا [٤٩] .
- صورة رقم (١٤-٣) : توضح انهيار كلي لطريقين [٤٥] .
- صورة رقم (١٥-٣) : توضح انهيار خوازيق بسبب تسيل التربة بجنوب الصين [٥٦] .
- صورة رقم (١٦-٣) : توضح الضرر الحادث بأحد المباني الحكومية بسبب التربة [٤١] .
- صورة رقم (١٧-٣) : توضح شروخ متنوعة بالحوائط والإعمدة [٤٤] .

يتضح من الأبحاث السابقة على المستوى العالمي أن غياب أو تقييم ضعيف لنوعيات التربة التحتية، التصميم غير الكفاء ، وكذلك مواصفات التنفيذ وطرق الإنشاء الغير مدروسة جيداً هي من الأسباب الرئيسية لتصدعات المباني. بالإضافة أيضاً إلى الأضرار التي تنتج عن إقامة منشآت مجاورة لمباني قائمة بدون دراسة الأحتياجات اللازمة لأمان تلك المباني .

كما يتضح من الأبحاث في البلاد العربية ان تسرب المياه إلى تربة التأسيس التي تتغير قدرة تحملها بتغير محتوى الرطوبة الطبيعية مما يحدث تحركات للتربة غير المشبعة سواء بحدوث هبوط مفاجيء أو إنتفاخ طبقاً لخاصية قابليتها للإهيزر أو للإنتفاخ. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون تربة التأسيس مكونة من طبقات من الحجر الذي تتخلله طبقات من الجبس والمارل التي تتأثر كذلك بالمياه متسببة في إنزلاقات لطبقات الحجر وعدم إتزانها مما يؤثر على امباني المقامة فوقها .

يتضح من هذه المراجع أن هذه المشاكل قد تكون ناتجة عن عدم تنفيذ استكشاف لموقع المشروع قبل تنفيذه أو أن الاستكشاف الذي تم للموقع كان به قصور أو لعدم إجراء اختبارات معملية أو حقلية كافية للتعرف على خصائص التربة غير المشبعة .

يتضح مدى أهمية الأخذ في الاعتبار عند إعداد تقرير أبحاث التربة تأثير الظروف المحيطة على التربة وأساسات المبنى وعمل الإحتياجات اللازمة وذكرها في توصيات التأسيس التي يقدمها الإستشارى فى تقريره .

تصدع المنشآت القائمة إما نتج عن تأثير تربة التأسيس بارتفاع منسوب المياه الأرضية أو لإقامة مباني مجاورة بدون سند جواتب الحفر عند تنفيذ الأعمال الأساسات وعدم أخذ الأحتياجات اللازمة لسلامة المنشآت المجاورة



صورة رقم (١-٣) : توضح سوء حالة أعمدة الصرف الخارجية على
العناصر الإنشائية المحيطة به |٥|




صورة رقم (٣-٢) : توضح ميل عمارتين بسبب عيوب في تربة التأسيس [٦]



صورة رقم (٣-٣) : توضح شروخ نافذة بالحوائط في مبنى قائم بسبب إنشاء مبنى مجاور [١١]




صورة رقم (٤-٣) . توضح شقوق مائلة تم ترميمها وشقوق للأسفلت بسبب التربة [١٠]

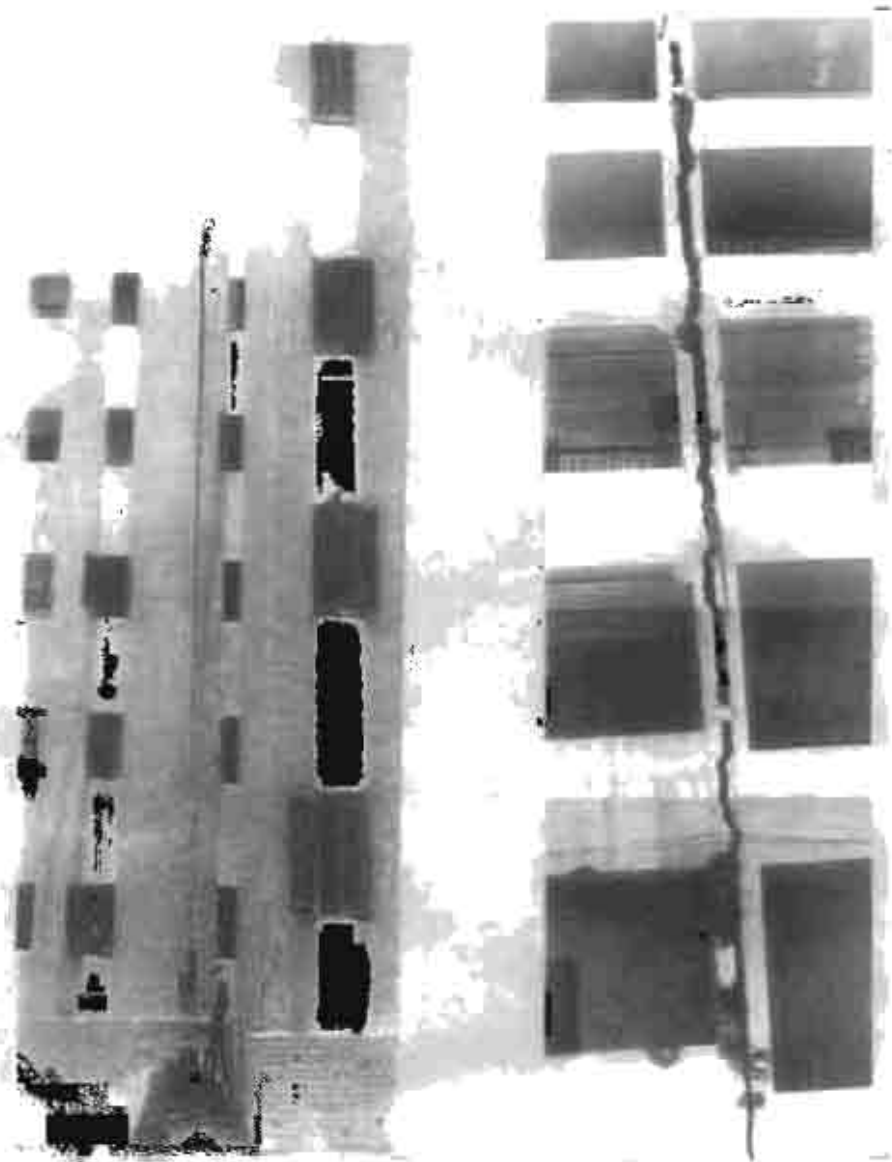

صورة رقم (٢-٨) مبنيين يفصلهما جدار
تأسسهما على قواعد منفصلة وكثيرة راسية
ترية إحلال رملية وقد اتسع الفاصل من أسفل
إلى أعلى نتيجة لسوء تنفيذ سجرة الإسفلت
وهبوطها تحت أحد المبنيين (مدينة الشروق)
[١١٨]

صورة رقم (٣-٧) مبنيين متلاصقين على
قواعد منفصلة تركز على لبشة خرسانية
عالية تم تأسيسها مباشرة على تربة إنتفاخية
وقد اتسع الفاصل من " سم في الدور الأرضي
إلى ٢٠ سم في الدور الرابع (مدينة السويس)
[١١٨]

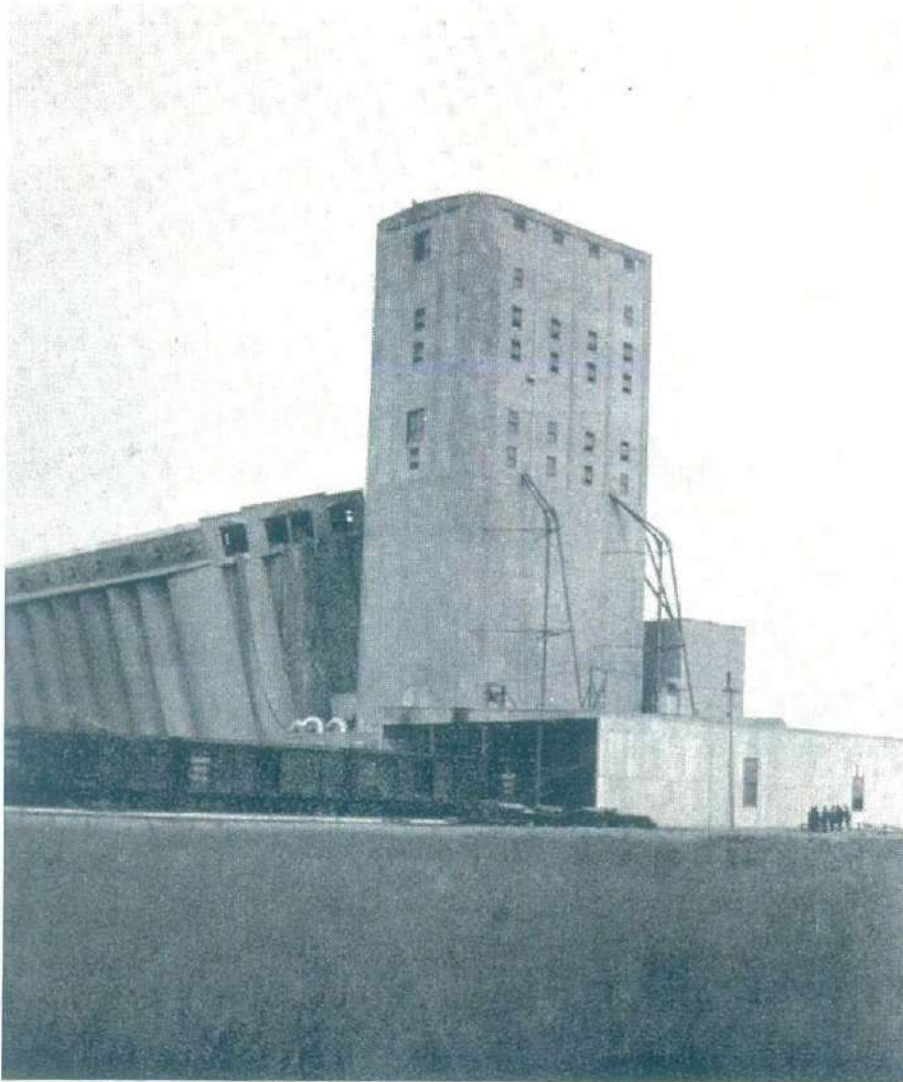

صورة رقم (٩-٣) : توضح ميل شديد بعدة صوامع بسبب حدوث انهيار قص
بالتربة [٣٤]



صورة رقم (١٠-٣) : توضح فجوات في تربة التأسيس التي تتكون من طين متماسك [٣٦]



صورة رقم (١١-٣) : توضح شروخ متنوعة بالحوائط بالمجمع الرياضي بجنوب أفريقيا بسبب تربة انتفاخية [٣٨]



صورة رقم (٣-١٢) : توضح شروخ متنوعة بالطرق بسبب ثرية للتفاحية |٣٨|



صورة رقم (٣-١٣) : توضح بقايا انهيار مبنى من خمسة طوابق في نيجيريا |٤٩|

KM 26



KM 18




صورة رقم (٣-١٤) : توضيح انهيار كلي لطريقين بالهند [٤٥]



صورة رقم (٣-١٥) : توضيح انهيار خوازيق بسبب
تسيل التربة بجنوب الصين [٥٦]



صورة رقم (٣-١٦) : توضح الضرر لحادث بأحد المباني الحكومية بسبب القرية |٤١|

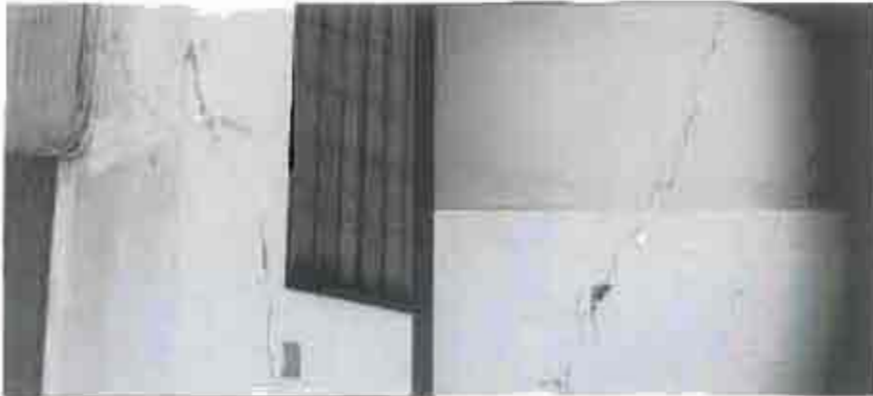

صورة رقم (٣-١٧) : توضح شروخ متنوعة بالحوائط و لأعمدة |٤٤|



٣-٣ حصر الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني من التقارير الفنية الصادرة من المركز وإنشاء قاعدة بيانات لها

٣-٣-١ مقدمة

يختص هذا الجزء من الدراسة بحصر الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني وذلك من واقع التقارير الفنية لفحص ومعاينة ودراسة السلامة الإنشائية لمباني مختلفة والصدرة من المركز خلال العشر سنوات الماضية (عدد ٥٣٠ تقرير) ، مع عرض صور من خلال الحالات المدروسة لبعض التصدعات التي ظهرت بالمباني نتيجة أسباب جيوتكنيكية. وسوف يتم كذلك توضيح الملاحظات التي تم رصدها في بعض التقارير الفنية الصادرة من المركز . هذا بالإضافة إلى عرض نموذج تفريغ البيانات الذي تم تصميمه لتفريغ المحتويات الفنية والإدارية الأساسية بتقارير المعاينات وملخص لقاعدة البيانات. ومن خلال قاعدة البيانات للتقارير المجمع التي تم إنشائها في هذه الدراسة يمكن إسترجاع أى معلومات فنية أو إدارية لمبنى قد قام المركز بمعاينته وإصدار تقرير له . كما أنه بتوافر قاعدة البيانات المذكورة يمكن معرفة بصورة مستمرة الأسباب المتكررة والمؤدية إلى حدوث التصدعات والعمل الدائم على محاولة تفاديها والتقليل من حدوثها عن طريق تغطيتها في الكودات عند التحديث .

٣-٣-٢ نموذج تفريغ بيانات التقارير

تم تصميم نموذج لتفريغ البيانات الإدارية والفنية الأساسية التي تتضمنها تقارير المعاينات الصادرة من المركز كما هو موضحاً بالبند ٤-٥. وقد تم تصميم النموذج بصورة مبسطة يسهل فيها على رئيس لجنة المعاينة القيام بتفريغ البيانات به عند الإنتهاء من التقرير. ويتم تفريغ البيانات عن طريق نظام الإختيارات تحت كل بند من البنود لفنية للمعلومات التي يتم تفريغها من التقارير مثل وظيفة المبنى ومكونات المبنى التصميمية وتوصيف العيوب بالمبنى وعناصره المختلفة وأسباب المشكلة والتوصيات بالتقرير من ترميم وإصلاح وتدعيم وغيرها . والنموذج الذى تم تصميمه تم إختباره من خلال تفريغ بيانات عدد ١٠٠ تقرير وتم تعديل النموذج وإضافة بعض البنود لتى تلاحظ تكرارها فى التقارير التى تم تفريغها فى المرحلة الأولى من الدراسة . وبعد تفريغ عدد ٣١٠ تقرير فى نهاية المرحلة الثانية تم إضافة كثير من الإختيارات تحت بعض البنود . وفى نهاية المرحلة الثالثة تم كذلك مراجعة ما هو مكتوب تحت مسمى أخرى (أى إختبارات أخرى غير الموضوعة فى نموذج التفريغ) فى معظم بنود الحصر والتدقيق فيها فى نماذج التفريغ لدراسة مدى إمكانية إدراجها تحت أحد الإختيارات الموضحة فى النموذج من عدمه . وبذلك تم التوصل إلى الصورة النهائية لنموذج لتفريغ وإعداده على الحاسب الألى وإنشاء قاعدة البيانات المطلوبة . والجدير بالذكر أنه من الضروري بإستمرار تقييم استخدام النموذج وإضافة أى بنود يتضح أهمية إدراجها به. وللتأكد من صحة البيانات التى تم تفريغها فى النماذج بواسطة مجموعة من الباحثين ، فقد تم مراجعتها بواسطة مجموعة من الأساتذة فى الفريق البحثى. ولتحرى دقة تفريغ بيانات التقارير فى جداول الحصر على الحاسب الألى بواسطة مجموعة من المهندسين ، قام بمراجعتها مجموعة أخرى من الأساتذة فى الفريق البحثى وذلك قبل إعداد النموذج على الحاسب الآلى وإنشاء قاعدة البيانات .

٣-٣-٣ ملاحظات على بعض التقارير الفنية الصادرة من المركز

تلاحظ ان بعض التقارير التي تم تجميعها في هذه الدراسة تحتاج إلى تفاصيل وإيضاح أكثر في بعض البنود ولتلافى ذلك عند إعداد التقارير الفنية لفحص ومعاينة ودراسة السلامة الإنشائية لمباني تم عمل نماذج استرشادية لفحص ومعاينة المباني وإعداد التقرير الفنى للسلامة الإنشائية وكذلك ديل لتقييم حالة المنشآت قبل التأهيل والإصلاح (بند ٤) لمعاونة القطاع الهندسي للقيام بالمشورة الفنية في هذا الشأن على أكمل وجه .

٣-٣-٤ حصر البيانات من التقارير الفنية الصادرة من المركز

تم تفرغ البيانات من التقارير فى النماذج دون تغيير والإلتزام الحرفى بنقل ما هو مدون من بيانات فى تقارير المعايينات. ونتائج الحصر فى هذا الجزء سوف تشتمل على ما يلى :

(أ) المعايينات للمباني المختلفة فى كل محافظة.

(ب) وظيفة المبنى .

(ج) مكونات المبنى التصميمية.

(د) النظام الإنشائى للمبنى.

(هـ) أسباب المشكلة.

(و) الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني .

طبقاً للنموذج الموضح بالبند ٤-٥ فإن عملية الحصر تتم فى كل بند طبقاً للإختيارات الموضحة فى النموذج وإذا نم تكن مدرجة فى الإختيارات فيتم وضع المعلومات فى بند أخرى، أم متعدد فى نتائج الحصر تعنى أنه هناك إختيارين أو أكثر فى البند . فعلى سبيل المثال بالنسبة لوظيفة المبنى قد يكون تجارى وسكنى فيتم تسجيل فى جداول الحصر أنه متعدد الوظيفة. وفيما يلى نتائج لحصر بالتفصيل:

(أ) المعايينات للمباني المختلفة فى كل محافظة: الشكل (٣-١) يوضح حصر لعدد المعايينات التى تمت فى المحافظات المختلفة خلال السنوات العشر الماضية والتي توضح أن أكثر المعايينات كانت فى محافظة القاهرة والجيزة وتليها محافظة الأسكندرية ، ثم تأتى محافظة البحر الأحمر ولدقهلية ومضروح بعد ذلك تليها بقية المحافظات الأخرى.

(ب) بالنسبة لوظيفة المبنى: يتضح من الشكل (٣-٢) أن ٣٠٥ من المباني التى تم إصدار تقارير فنية لها من المركز مباني سكنية و٥٦ مباني إدارية ، و٤٦ مباني تعليمية ، و ٢٣ مستشفيات، و ١٢ مصانع وعدد ٦ أو أقل لمباني تجارية أو ورش أو مخازن أو خزانات أو سينما أو دار عبادة ، وعدد ٤٢ نوعيات أخرى من المباني غير مذكورة فى الإختيارات أو لمواضيع أخرى من المعايينات مثل تصدعات فى طرق أو مراجعة تشطيبات أو معاينة سور أو أعمدة أو شقة وغيرها .

(ج) مكونات المبنى التصميمية: الشكل (٣-٣) يوضح ٣٣٧ من المباني فى الحالات المدروسة عدد أدوارها أقل من خمسة أدوار متكررة ، وأن ٨٤ من المباني ذات دور أرضى فقط ، والمباني لتي أكثر من خمسة إلى عشرة أدوار متكررة عددها ٤٠ ، وتقل إلى ١٢ مبنى عدد الأدوار المتكررة به أكبر من ١٠ إلى ١٥ دور ، وعدد ٢ مبنى فقط أكبر من ١٥ إلى ٢٠ دور متكرر، كذلك عدد ٢ فقط به أكبر من ٢٠ إلى ٢٤ دور متكرر ويوجد

نماذج توثيق البيانات صراحة أن سبب المشكلة يرجع إلى أسباب جيوتكنيكية وكان عددها ١٦٩ حالة ، ووجد أن هناك بعض الحالات التي ظهرت بها شروخ مائلة بحوائط المبنى تطابقت مع النماذج المذكور بها أن سبب المشكلة يرجع إلى أسباب جيوتكنيكية ، والبعض الآخر تتطابق مع نماذج الحصر المذكور بها أن هناك ميل أو حركة للفواصل بالمبنى ، ولكن هناك ٦٠ حالة عدا الحالات ١٦٩ حالة السابقة بها شروخ مائلة في الحوائط نتيجة لفروق الهبوط ولم يذكر بها أسباب المشكلة. ويفحص هذه النماذج وجد أن أكثرها كانت لمعاينات عاجلة لرصد ورفع العيوب بالمبنى فقط . هذا بالإضافة إلى أن ٢٠ مبنى كانت العوامل البيئية الطبيعية مثل الزلازل أو بيئية من صنع الإنسان مثل كسر ماسورة أو تسرب مياه أو تغير منسوب المياه الأرضية تسبب في حدوث تغيرات في خواص وتصرف تربة التأسيس أدى إلى حدوث التصدعات نتيجة تحركات غير منتظمة للتربة وفروق هبوط للمبنى . والشكل (٣-١٢) يوضح الأسباب الجيوتكنيكية المختلفة المؤدية إلى التصدعات بالمبنى وأكثر هذه التصدعات كانت نتيجة التأسيس على التربة ذات المشاكل والذي أدى بدوره إلى اخطاء فى اختيار منسوب التأسيس أو/ خطأ فى إختيار نوع الأساس أو/ خطأ فى إختيار أسلوب التأسيس وغياب إستكشاف التربة أو إستكشاف خاطيء للتربة وإقامة منشآت مجاورة وارتفاع منسوب المياه الأرضية .

والصور من رقم ((٣-١٨) إلى (٣-٦٥)) توضح بعض تصدعات للمباني بالحالات المنروسة والتي تم تصنيفها إلى أربعة مجموعات كالتالى :

- شروخ فى الحوائط والهيكل الخرسانى نتيجة فرق الهبوط فى الأساسات وسوء لصرف الصحى (صور من رقم ((٣-١٨) إلى (٣-٣٠)) .

- سوء حالة الفواصل بين أجزاء المبنى وإتساع الفاصل نتيجة حركة نمبنى (صور من رقم (٣-٣١) إلى (٣-٣٨)) .

- كسور رأسية وأفقية بالأعمدة بتأثير الزلازل (صور رقم (٣-٣٩) إلى رقم (٣-٥٠)) .

- إنبهار مبنى بسبب حفر مجاور (صور رقم (٣-٥١) ، رقم (٣-٥٢)) .

- سوء حالة الصرف الخارجى والداخلى وتراكم انمياه (صور رقم (٣-٥٣) إلى (٣-٦٥)) .

٣-٣-٥ قاعدة البيانات لتقارير المعاينات الصادرة من المركز

٣-٣-٥-١ نموذج تفريغ البيانات

كما سبق ذكرة أنه لحصر أسباب تصدعات المبانى وتوثيق المحتويات الأساسية بيانات تقارير المعاينات تم تصميم نموذج للتقارير الفنية الصادرة من المركز لتكوين قاعدة البيانات ، وكما سبق ذكرة فى البند ٣-٣-٢ أنه قد تم التوصل إلى الصورة النهائية لهذا النموذج بعد مراجعة مرتين وتعديله فى المرحلتين الأولى والثانية والتوصل للصورة النهائية الموضحة فى بند (٤-٥) وإعداده على الحاسب الألى وتفرغ بيانات التقارير وإنشاء قاعدة البيانات .

٣-٣-٥-٢ إنشاء قاعدة البيانات

تنقسم قاعدة البيانات إلى ثلاثة أجزاء كالتالى :

أولاً : إدخال البيانات بواسطة متخصص قاعدة البيانات .

ثانياً : الإستعلامات للإطلاع وقراءة وتصفح البيانات .

ثالثاً : تقارير لحصر البيانات لتي تم إدخالها .

عند إستخدام قاعدة البيانات وفتحها تظهر أول شاشة شاشة (١) تسمى **Switchboard** ويكون بها شريط القوائم الآتية :

قائمة صيانة أكواد البيانات وقائمة إدخال بيانات تقارير المعاينات وقائمة الإستعلامات وقائمة تقارير الحصر . وسوف يتم توضيح المكونات الأساسية التي تنقسم إليها قاعدة البيانات مع توضيح بصورة مبسطة الشاشات المختلفة لقاعدة البيانات التي تم إنشائها .

أولاً : بيانات يقوم بإدخالها متخصص لقاعدة البيانات و تحتوي على الشاشات التالية :-

١- قائمة صيانة أكواد البيانات أساس للمتخصص لإدخال بيانات التقارير لإدخال البيانات يتم فتح القائمة وموضح البيانات التي يتم إدخالها على الشاشات التالية :

أ- شاشة المحافظة : يتم فيها ادخال اسم المحافظة التي تم معاينة المبنى بها شاشة (٢) .

ب- شاشة المعاهد : يتم فيها ادخال اسم المعاهد بالمركز شاشة (٣) .

ج- شاشة الوظيفة : يتم فيها ادخال وظائف الأعضاء الذين يشاركون في المعاينات (أعضاء البحوث -

مهندسين - محامين) شاشة (٤) .

د- شاشة أعضاء لجان المعاينات : يتم فيها ادخال أسماء المشاركين في المعاينات وإختيار وظيفتهم والمعاهد

أو الإدارات التابعين لها شاشة (٥) .

ثم ينتقل المتخصص إلى القائمة الخاصة بإدخال بيانات تقارير المعاينات من على النماذج .

٢ - قائمة ادخال بيانات تقارير المعاينات :

القائمة تحتوي على شاشة واحدة بها جميع بيانات المعاينة طبقاً لنموذج تفريغ البيانات بند ٣-٥-١ ، وتتضمن الآتى :

١- بيانات أساسية عن المعاينة (شاشة (١-٦)) .

٢- مستندات مقدمة من العميل (شاشة (٢-٦)) .

٣- تقرير أبحاث التربة (شاشة (٢-٦)) .

٤- أعمال لجنة المعاينة (شاشة (٣-٦)) .

٥- توصيف العيوب (شاشة (٣-٦) ، (٤-٦)) .

٦- التحليل الإنشائي (شاشة (٥-٦)) .

٧- أسباب المشكلة (شاشة (٥-٦)) .

٨- توصيات التقرير والملاحظات (شاشة (٥-٦)) .

جميع الشاشات السابقة تحتوي على ثلاثة أزرار:

الأول : زر إضافة سجل ويستخدم لإدخال البيانات التي تم كتابتها على الشاشة .

الثاني : زر حذف سجل ويستخدم لحذف ابيانات التي تم ادخالها بالخطأ .

الثالث : زر الإغلاق وذلك لإقفال والخروج من الشاشة الموجود فيها .

ثانياً: الاستعلامات للإطلاع وقراءة وتصفح البيانات

يتم الإستعلام عن البيانات الأساسية للمعاينة بإختيار عنوان اسم المبنى/المشروع من قائمة منسدلة تحتوي عناوين المباني / أسماء المشاريع التي تم ادخالها في قاعدة البيانات (شاشة (١-٧)) .

وهذه الشاشة تحتوي على ثلاثة أزرار وهى :

١	→	مستندات مقدمة من العميل
٢	→	أعمال لجنة المعاينة
٣	→	التوصيات



وبإستخدام الأزرار الثلاثة الموضحة بعالية يمكن الإستعلام عن الآتى :



- من الزر رقم (١) تظهر شاشة (١-٧) موضحاً بها المستندات المقدمة من العميل فى المعاينة المعنية .
- ويتم إستخدام الزر رقم ٢ عند الإستعلام عن ما قامت به اللجنة من أعمال كتوصيف العيوب للمبنى وعناصره ملخص لنتائج أبحاث التربة التى قامت اللجنة بإعدادة والأعمال الأخرى التى قامت بها اللجنة من إختبارات رفع للمبنى ورصد للميل وغيرها وهذا موضح على (شاشة (٣-٧) ، (٤-٧) ، (٥-٧)) ومن خلال كذلك شاشة (٦-٧) يمكن التعرف على نتائج التحليل الإنشائى التى قامت به اللجنة وأسباب المشكلة فى نفس الشاشة .
- ومن لزر رقم ٣ يمكن معرفة التوصيات الخاصة بالمبنى كما هو موضح بالشاشة (٦-٧) .


ثالثاً : تقارير حصر البيانات التى تم إدخالها

شاشة الحصر (١-٨) بها أزرار يمكن من خلالها إجراء الحصر على أى بيانات لمعاينات المباني التى تم ادخالها بقاعدة البيانات بالنسبة لعدد المباني مصنفة طبقاً للآتى :


- النظم الإنشائى للمبنى (وظيفة المبنى - مكونات المبنى التصميمية - النظم الإنشائى هيكلى خرسانى أو معدنى أو حوائط حاملة ونوعها - أعمدة - أسقف) شاشة (١-٨) .
- توصيف العيوب (المبنى - الإهتزازات - الأساسات - الأعمدة - انكمرات - البلاطات - الحوائط إلخ) شاشة (١-٨) .
- أعمال إصلاح سابقة ، وجود أعمال إنشائية مجاورة - وجود تأثيرات بيئية شاشة (١-٨) .
- أعمال لجنة المعاينة (رفع المبنى ، مطابقة لوحات ، أعمال جسنت ، إختبارات ، رصد إلخ) شاشة (٢-٨) .
- أسباب المشكلة (جيوتكنيكية ، تنفيذ ، تصميم ، عوامل بيئية ، صيانة إلخ) شاشة (٢-٨) ويتم بها تصنيف كل سبب على حدة .
- التوصيات (للتربة - أساسات - كمرات - بلاطات - أعمدة إلخ) شاشة (٢-٨) .

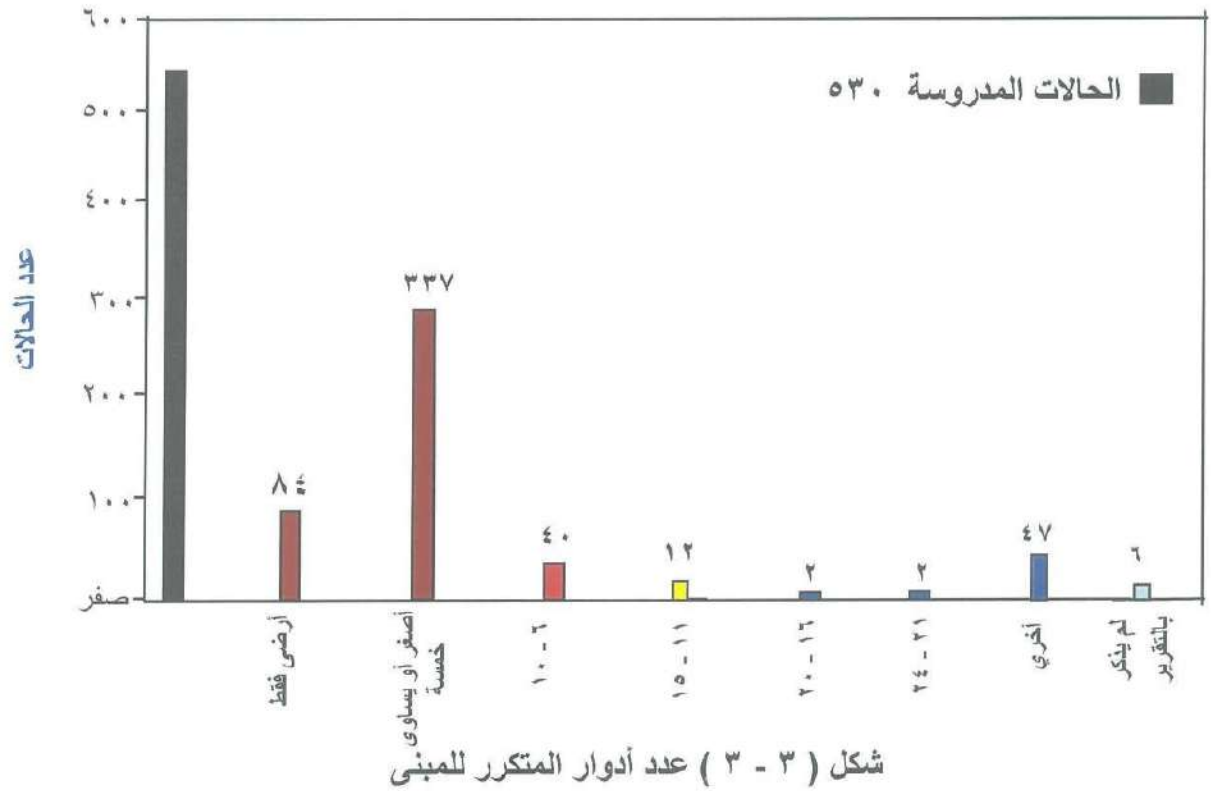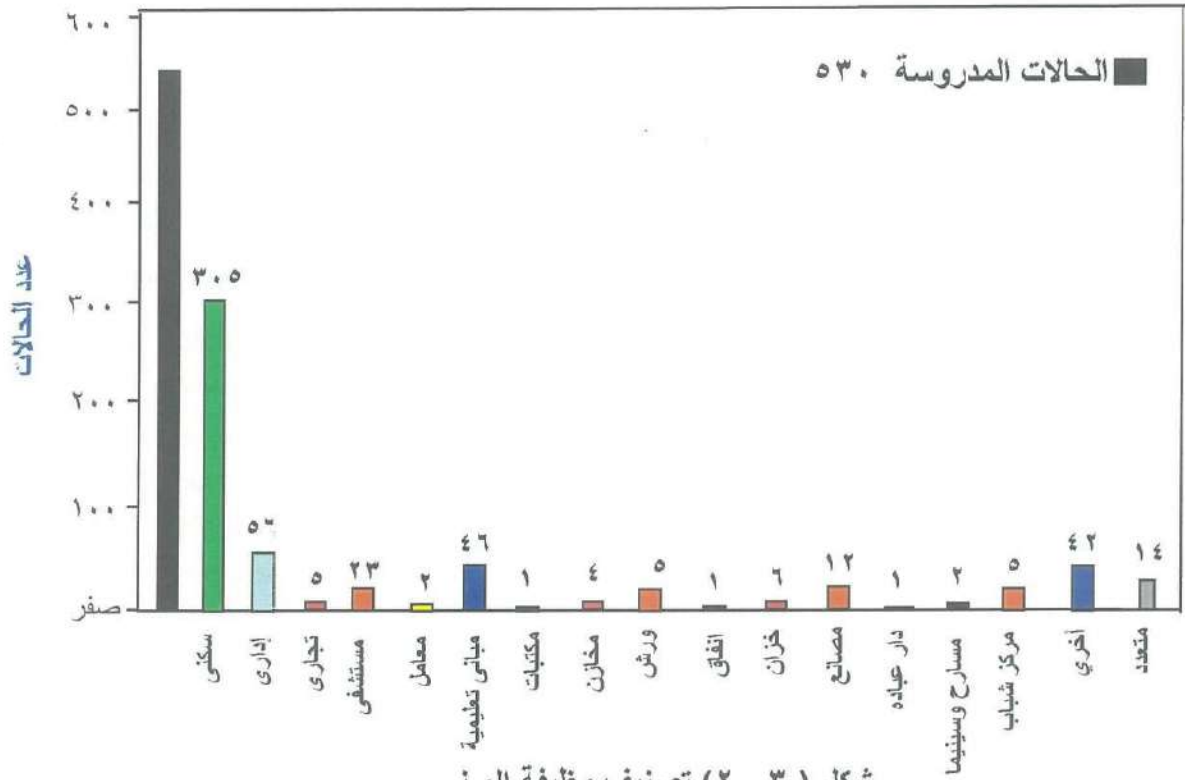

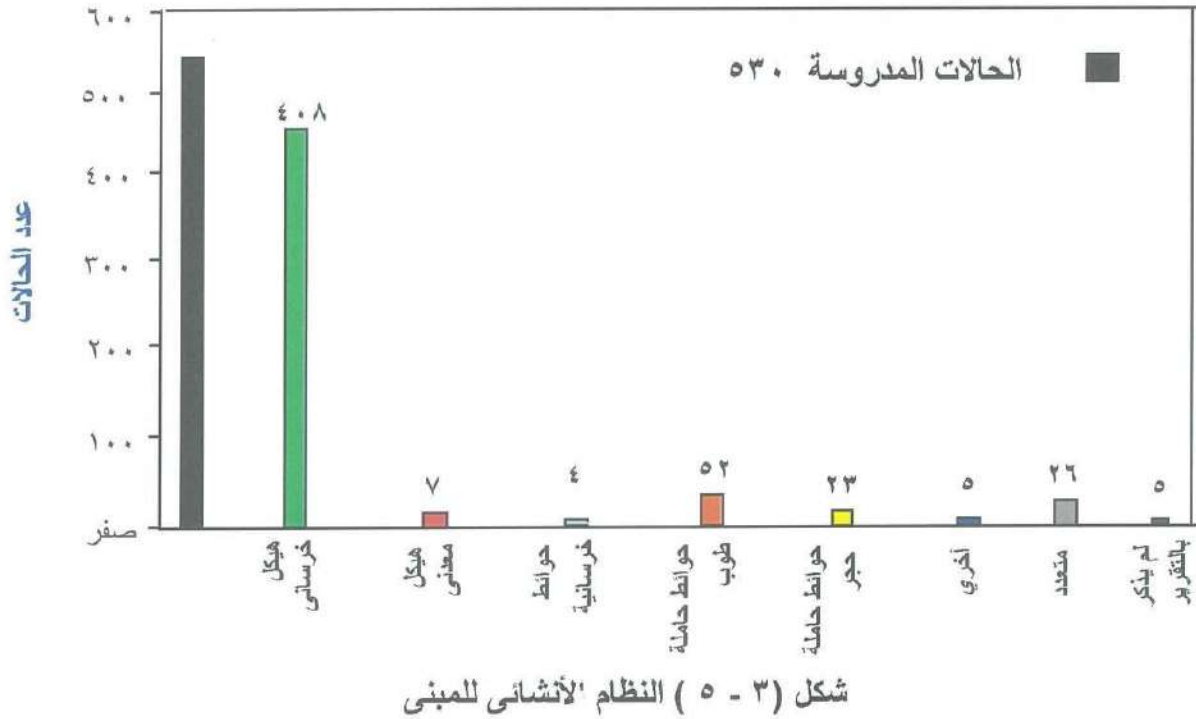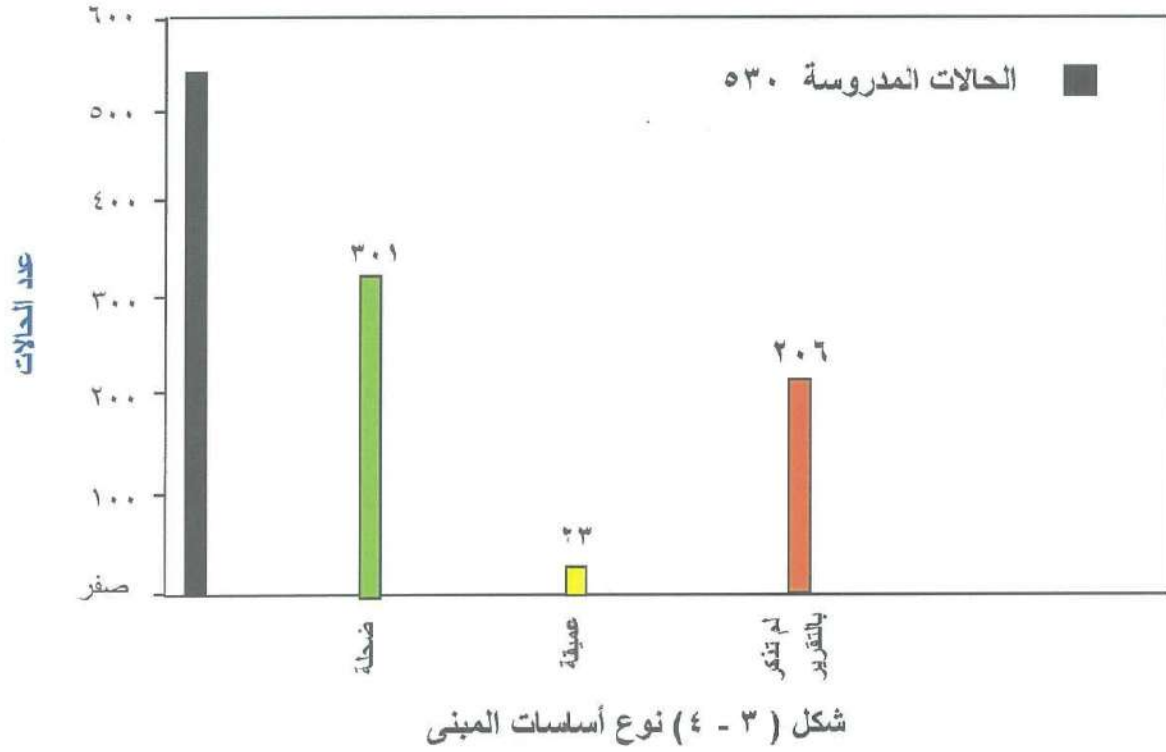


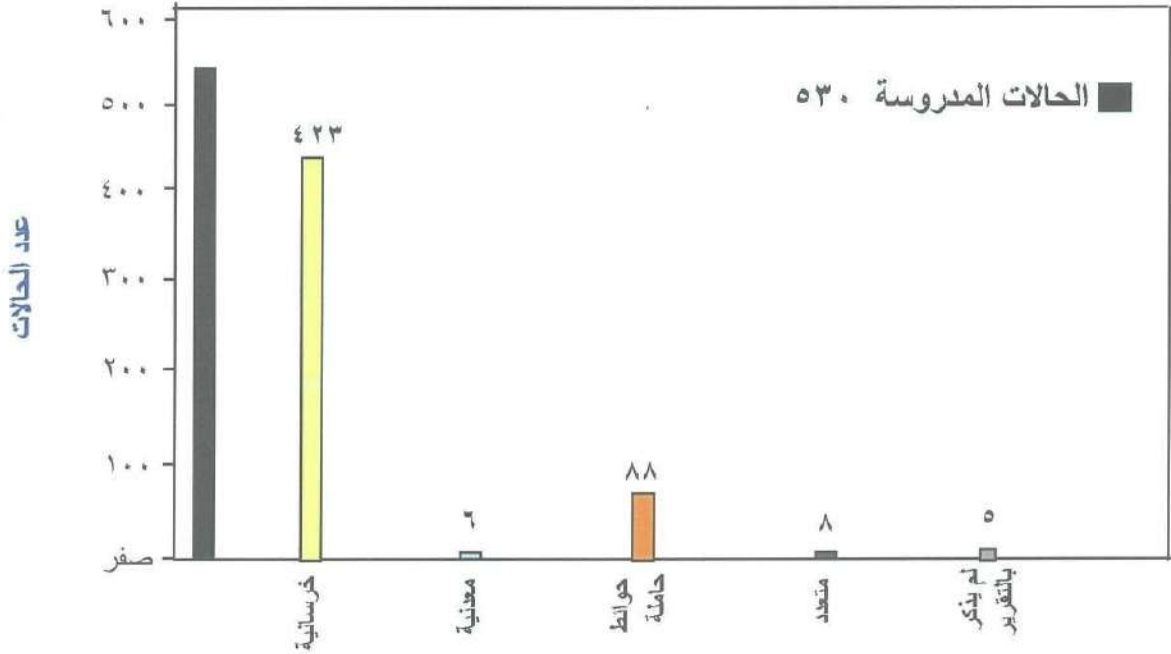


شكل (٣ - ٦) النظام الإنشائي للتحميل (أعمدة أو حوائط حاملة)

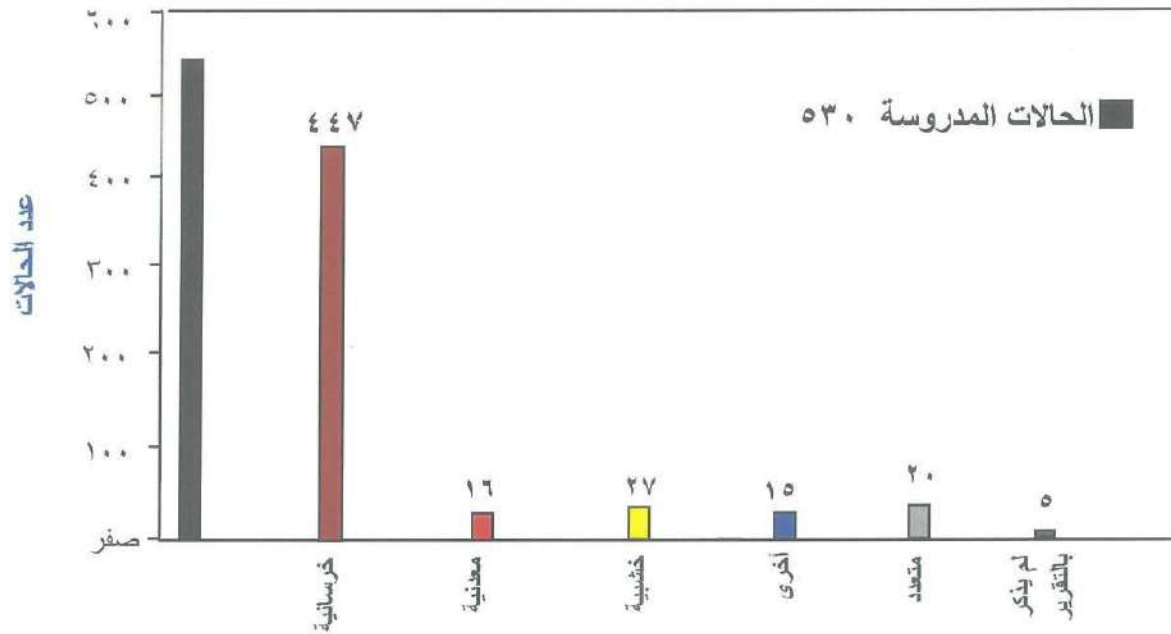


شكل (٣ - ٧) النظام الإنشائي للأسقف

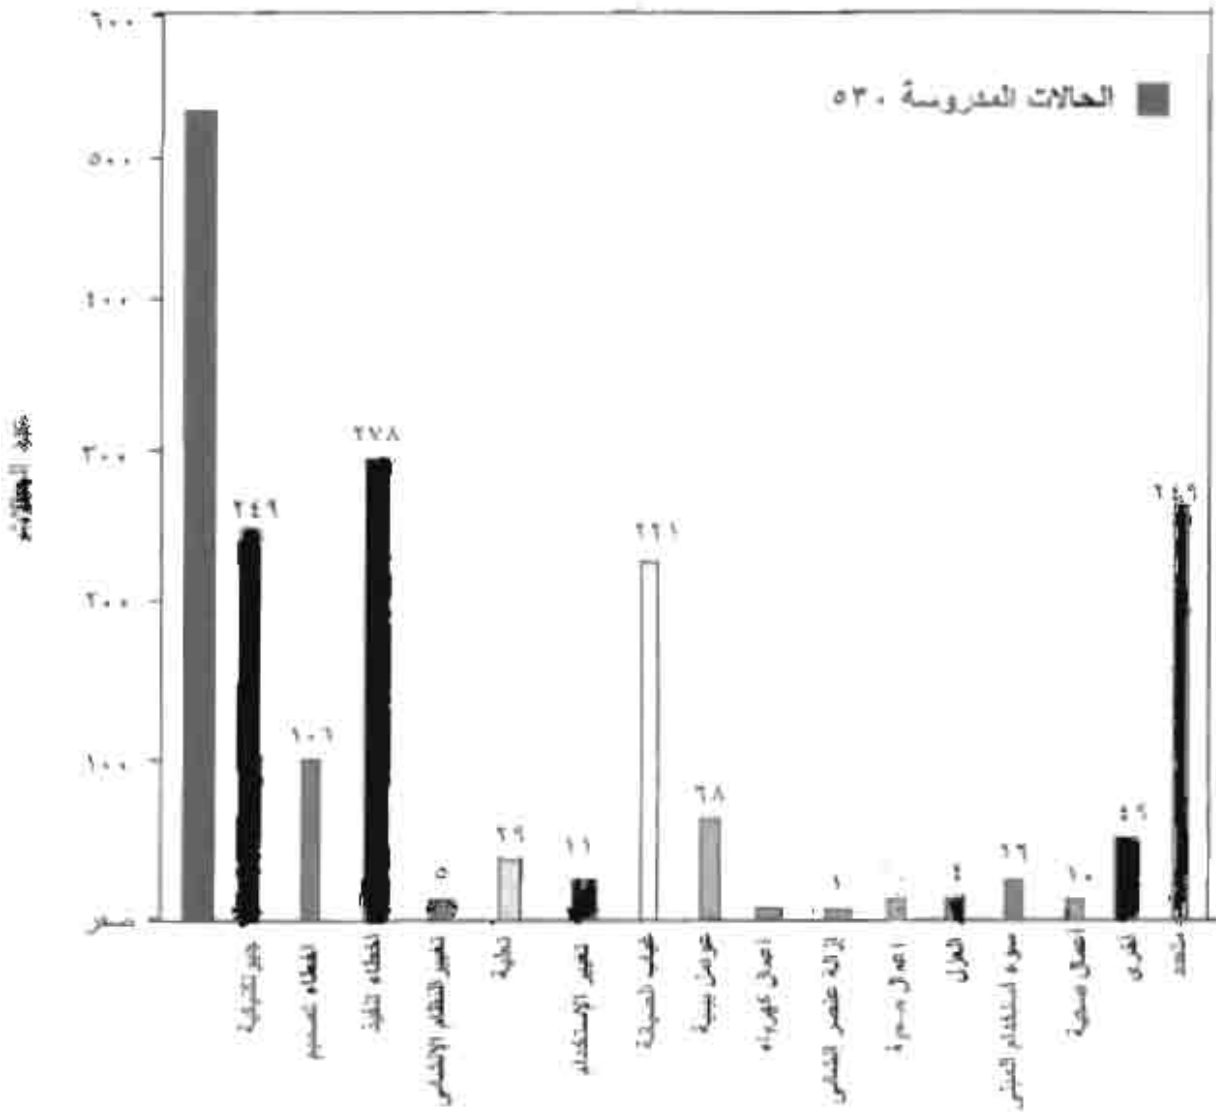


شكل (٣ - ٨) ملخص أسباب المشكلة

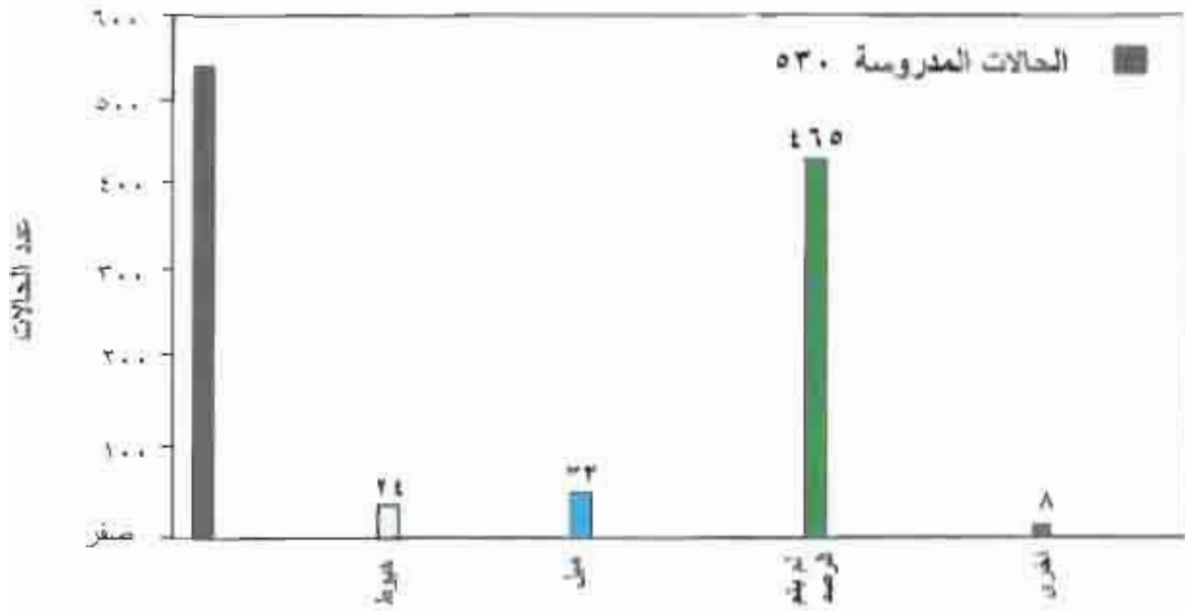

شكل (3 - 10) أعمال رصد المبني

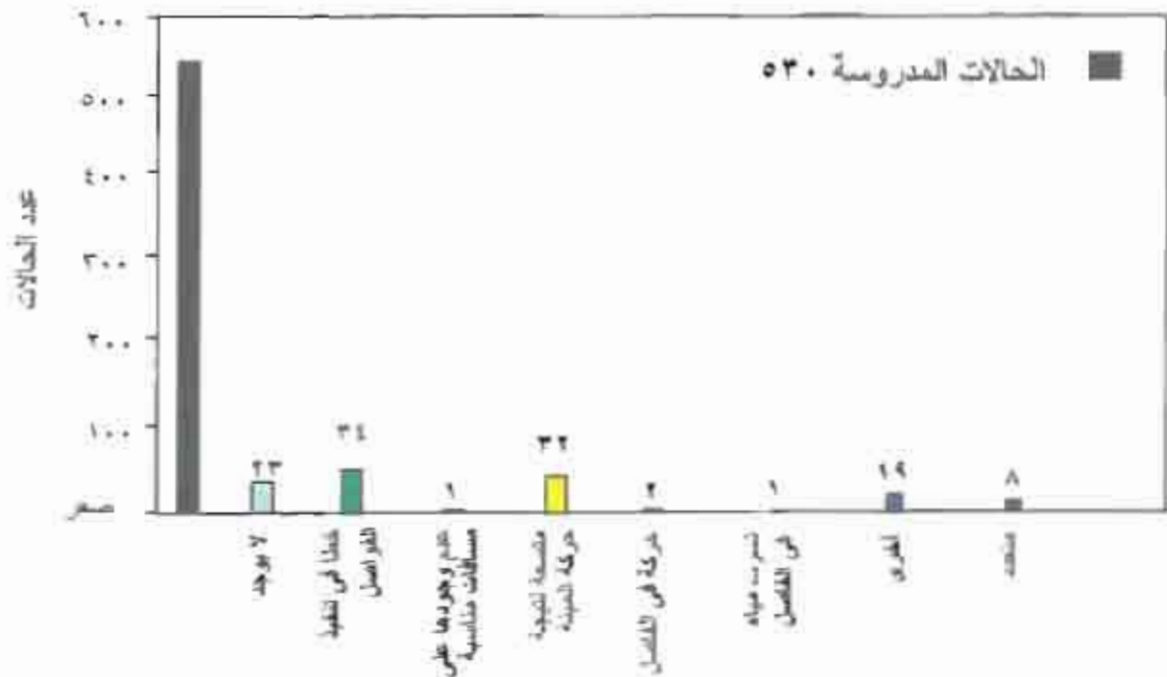

شكل (3 - 11) توصيف العيوب بالفواصل

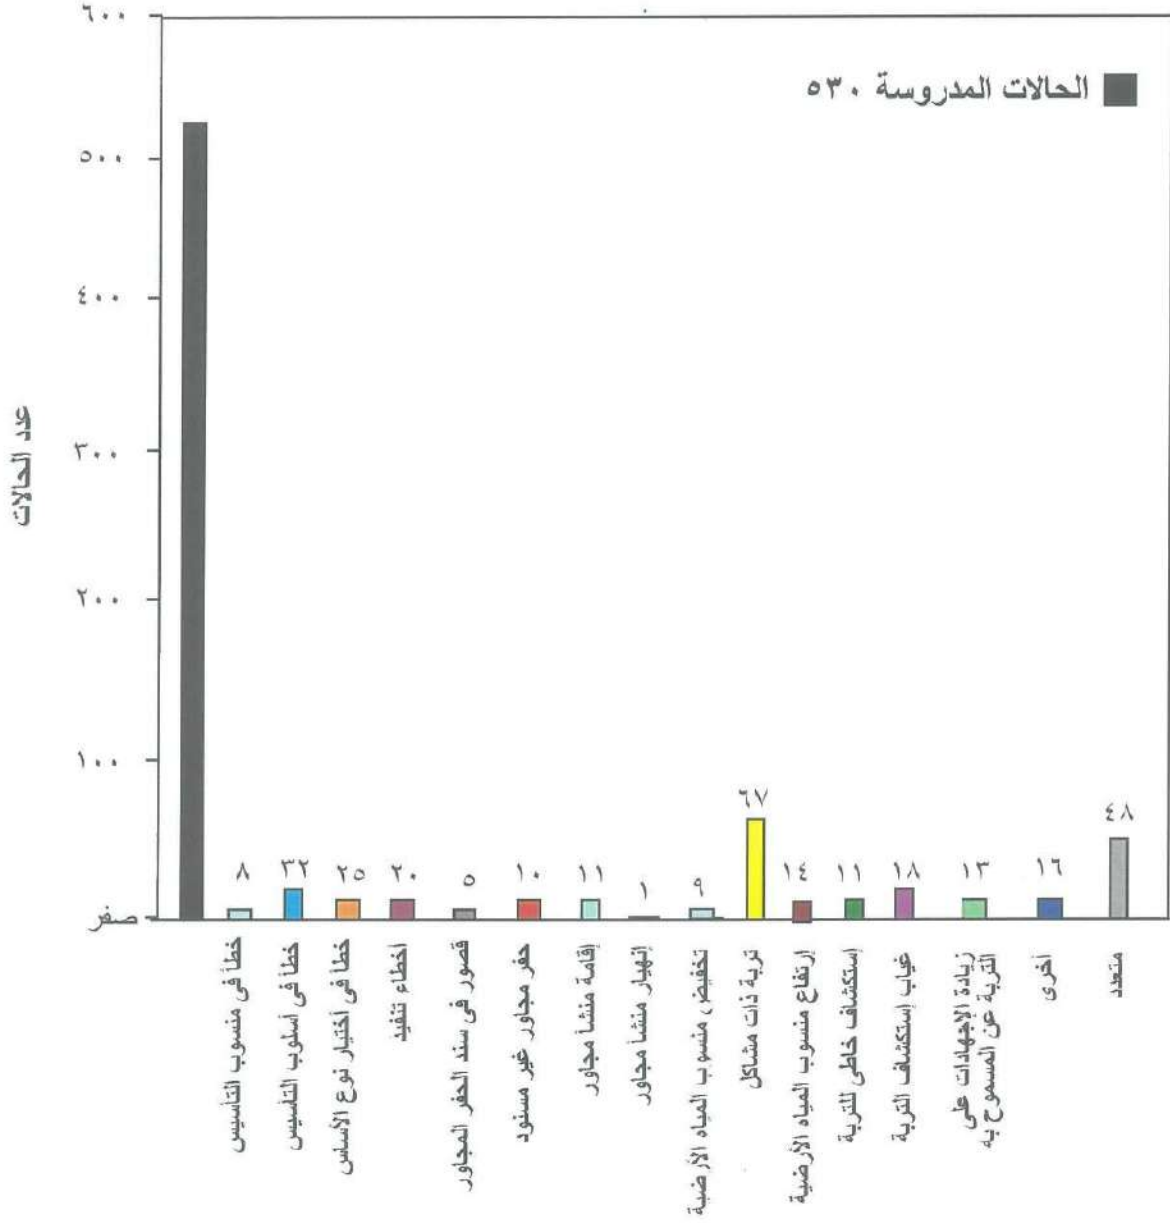

شكل (٣ - ١٢) تصنيف الأسباب الجيو تكنولوجية



شروخ فى الحوائط والهيكـل الخرسانى نتيجة


فرق الهبوط بين الأساسات



صورة رقم (٣-١٨) توضح شروخ مائلة بالحوائط نتيجة لفروق الهبوط بين الاساسات




صورة رقم (٣-١٩) شروخ مائلة بالواجهة الرئيسية نتيجة لفروق الهبوط بين الاساسات

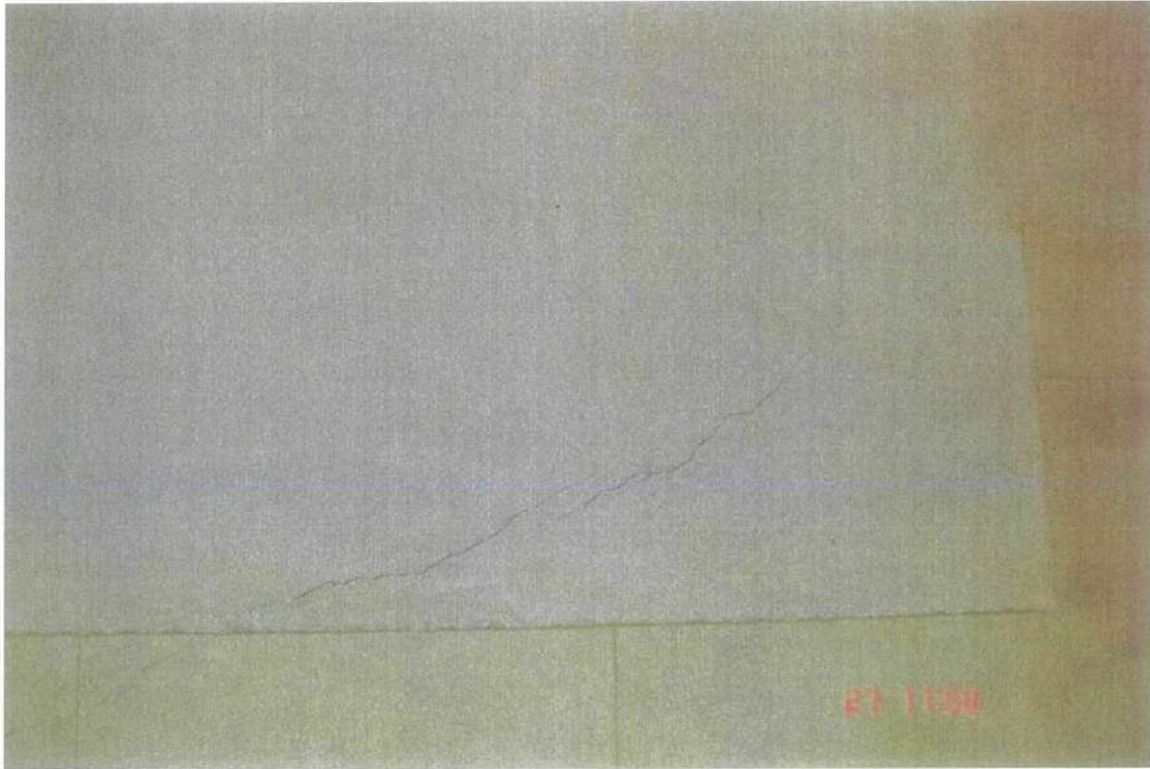

صورة رقم (٢٠-٣) الشروخ المائلة في حوائط المبنى نتيجة لفرق هبوط بين الأساسات



صورة رقم (٢١-٣) شروخ مائلة إلى أفقية نافذة في الحجرة نتيجة لفرق هبوط بين الاساسات

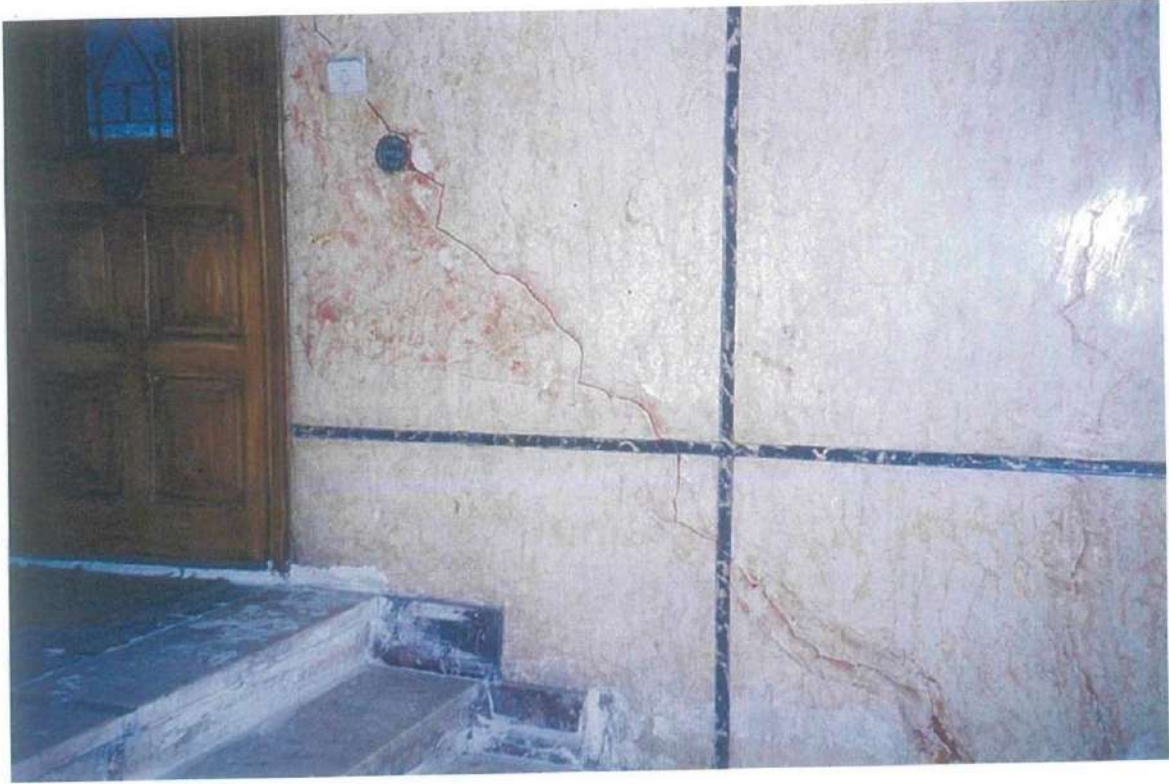

صورة رقم (٢٢-٣) توضح بعض الشروخ المائلة في رخام مدخل العقار نتيجة لفرق هبوط بين الأساسات



صورة رقم (٢٣-٣) توضح شرخ مائل نتيجة لفرق الهبوط



صورة رقم (٢٤-٣) توضح شروخ مائلة بسبب فرق الهبوط



صورة رقم (٢٥-٣) توضح ميول واضحة بالسقف بها شروخ بالكمرات بسبب فرق الهبوط



صورة رقم (٢٦-٣) توضح ميلول واصحة بالسقف وكسر بالكمرات بسبب فروق الهبوط



صورة رقم (٢٧-٣) توضح وجود ميلول للمبنى في إتجاه الشمال الشرقى بسبب فروق الهبوط



صورة رقم (٢٨-٣) توضح ان الشروخ المائلة ظهرت في مناطق الضعف التي سببها سوء حالة الصرف الصحي بالإضافة إلى فرق الهبوط



صورة رقم (٢٩-٣) توضح انشروخ في حوائط وأعمدة وكمرات المبنى كنتيجة لسوء حالة الصرف الصحي



صورة رقم (٣-٣٠) توضح شروخ في الحوائط والكمرات كنتيجة لسوء حالة الصرف الصحي



سوء حالة الفواصل بين أجزاء المبنى
اتساع الفاصل نتيجة حركة المبنى



صورة رقم (٣-٣١) توضح سوء حالة فواصل التمدد الرأسية والافقية بين أجزاء المبنى



صورة رقم (٣-٣٢) توضح إتساع فواصل التمدد الرأسية والافقية بين أجزاء المبنى




صورة رقم (٣-٣٣) توضح إتساع فواصل التمدد الراسية والأفقية بين أجزاء المبنى



صورة رقم (٣-٣٤) توضح حركة الفواصل بالسطح بين أجزاء المبنى



صورة رقم (٣٥-٣) توضح إتساع فواصل التمدد الرأسية والأفقية بين أجزاء المبنى

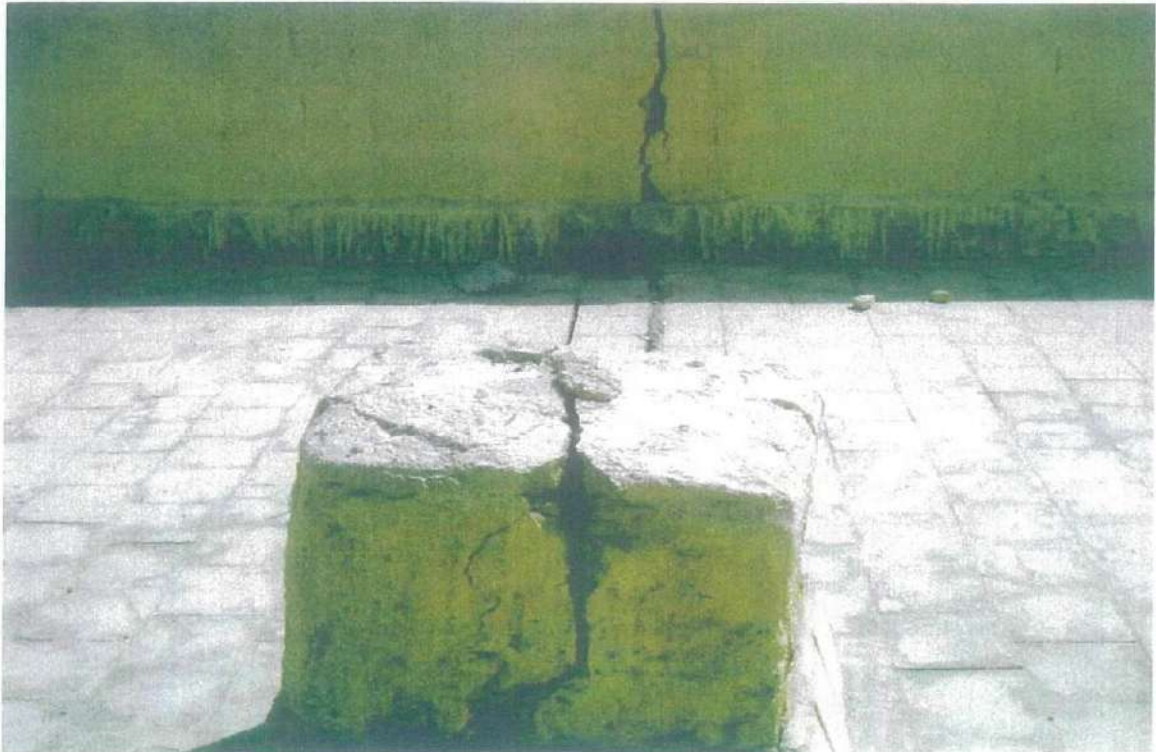

صورة رقم (٣٦-٣) توضح حركة الفواصل بالسطح بين أجزاء المبنى



صورة رقم (٣-٣٧) توضح سوء حالة فواصل التمدد مع وجود إتساع ببعض فواصل التمدد بالمبنى



صورة رقم (٣-٣٨) توضح حركة بلاطات الأرضيات بالسطح عند مناطق فواصل أجزاء المبنى نتيجة لفرق الهبوط بين الأساسات



كسور رأسية وأفقية بالأعمدة بتأثير الزلازل



صورة رقم (٣-٣٩) توضح كسر بالأعمدة وميول واضحة بها عند اتصالها بالكمرات



صورة رقم (٣-٤٠) توضح كسر بأحد الأعمدة وتلاشى العمود بمنطقة الشبابيك



صورة رقم (٤١-٣) توضح كسر بالعمود وتلاشي العمود بمنطقة الشباك




صورة رقم (٤٢-٣) توضح كسر باحد الاعمدة بانيبروم



صورة رقم (٤٣-٣) توضح كسر بخرسانة أحد الأعمدة بالبروم



صورة رقم (٤٤-٣) توضح كسر باحد أعمدة السلم

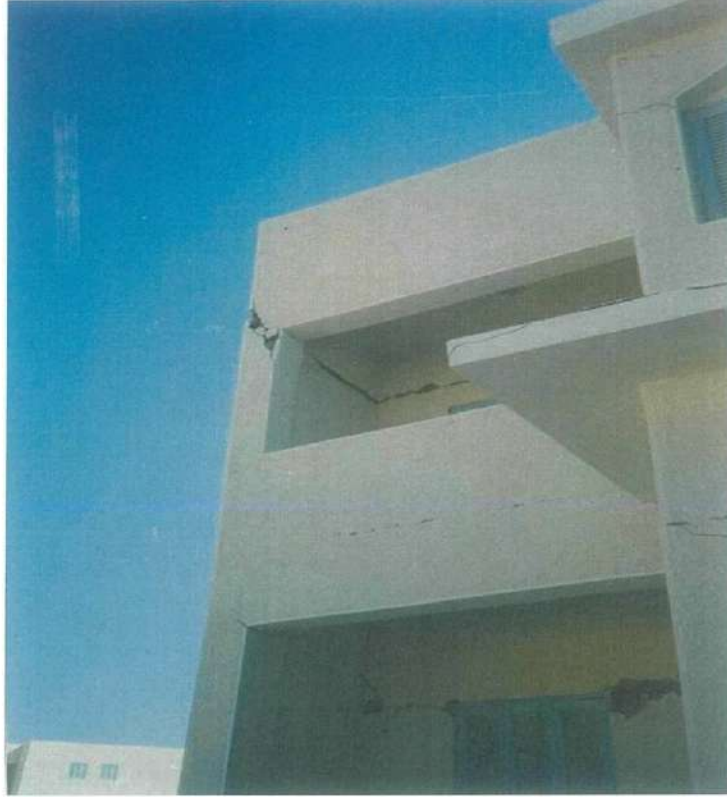

صورة رقم (٤٥-٣) توضح كسر بأحد الاعمدة



صورة رقم (٤٦-٣) توضح كسر بخرسانة الاعمدة بالبديوم



صورة رقم (٤٧-٣) توضح كسر بأحد الأعمدة والتمليح بالأعمدة باليدروم



صورة رقم (٤٨-٣) توضح كسر بخرسانة الأعمدة باليدروم



صورة رقم (٤٩-٣) توضح كسر بالعمود وثلاثى العمود بمنطقة الشبابيك



صورة رقم (٥٠-٣) توضح كسر بالأعمدة وميول واضحة بها



إنهيار مبنى بسبب حفر مجاور



صورة رقم (٥١-٣) توضح أنطباق سقف الدور الأول وسقف الدور الثانى على أرضية الدور الأول



صورة رقم (٥٢-٣) توضح الإزاحة الأفقية للجزء المتبقى من العمارة ناحية الحفر



سوء حالة الصرف الخارجى والداخلى وتراكم المياه



صورة رقم (٥٣-٣) توضح تآكل حديد التسليح وخرسنة السقف بالجراج بالبدروم بسبب سوء حالة الصرف الصحي وتراكم المياه بالبدروم



صورة رقم (٥٤-٣) توضح تراكم مياه الصرف الصحي ببدرومات العمارات بسبب سوء حالة الصرف الصحي



صورة رقم (٥٥-٣) توضح سوء حالة اعمدة الصرف الخارجية والعناصر الإنشائية المحيطة بها



صورة رقم (٥٦-٣) توضح نشع شديد بسقف وكمرات واعمدة المدخل الخلفي بسبب سوء حالة الصرف الخارجي



صورة رقم (٥٧-٣) توضح تآكل شديد بتسليح السقف الخارجي بالمدخل الخلفي بسبب سوء حالة الصرف الداخلي والخارجي



صورة رقم (٥٨-٣) توضح تراكم مياه الصرف الصحي الخاصة بالعمارتين على الأرض نظراً لسوء السباكة للعمارتين



صورة رقم (٣-٥٩) توضح سوء حالة عمليات عزل الحمامات ورشح ورطوبة وتمليح على الواجهة للعمارتين



صورة رقم (٣-٦٠) توضح سوء حالة أعمدة الصرف الخارجية والعناصر الإنشائية المحيطة به



صورة رقم (٦١-٣) توضح تراكم مياه الصرف الصحي في بدروم العمارة




صورة رقم (٦٢-٣) توضح سوء حالة السباكة الخارجية للعمارة



صورة رقم (٦٣-٣) توضح تهالك طبقات البياض وظهور التلميح على الخرسانة المسلحة لأساسات العمارات بسبب سوء وصلات الصرف



صورة رقم (٦٤-٣) توضح سوء حالة السباكة والتوصيلات الصحية الخاصة بالعمارات

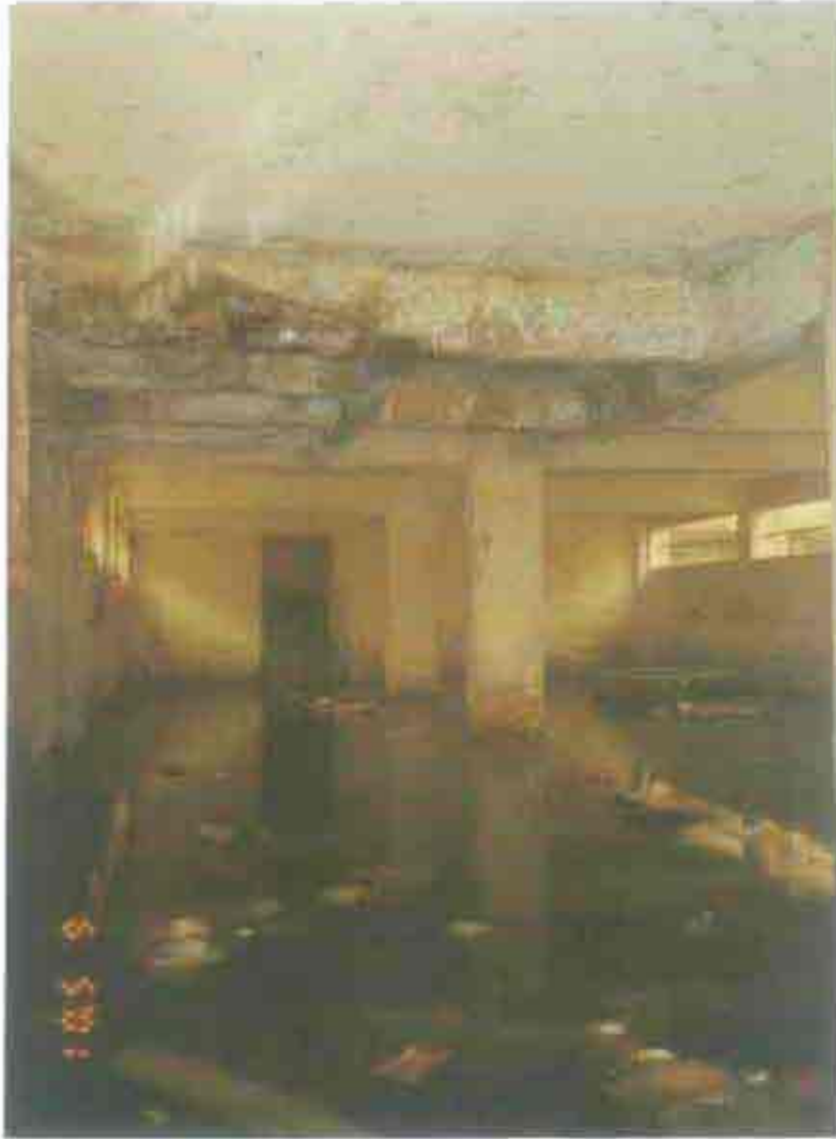

صورة رقم (٦٥-٣) توضح تراكم المياه بالبدروم وسوء حالة العناصر الإنشائية بسبب سوء حالة الصرف

قاعدة البيانات لتقارير المعاينات

أولاً : إدخال البيانات بواسطة متخصص قاعدة البيانات

١- قائمة صيانة أكواد البيانات

موضحة بالشاشات (المحافظة - المعاهد - لجنة المعاينة)

[نموذج : Switchboard] - تقارير المعايير

اكتب سؤالاً للتعليمات

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

صيانة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الإستعلامات التقارير إنهاء

قاعدة بيانات التقارير الفنية لمعاينة فحص
ودراسة السلامة الإنشائية للمباني
الصادرة من المركز خلال العشر سنوات الماضية



طريقة عرض النموذج

شاشة (1)

NUM

تقارير المعاينات - المحافظة : نموذج

اكتب سؤالاً للتعليق

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مساعدة أكواد البيانات إدخال بيانات للمعطيات الإستعلامات التقارير

كود المحافظة: ١

اسم المحافظة: الجيزة

حذف سجل إضافة سجل

السجل ١

طريقة عرض النموذج

NUM

شاشة (2)

تقارير المعاينات - الأقسام : نموذج

اكتب سؤالاً للتعليمات

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

صيانة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الإستعلامات التقارير

كود المعهد:

اسم المعهد:

حذف سجل إضافة سجل

السجل: ١ من ١

طريقة عرض النموذج

شاشة (3) NUM

تقارير المعايير - الدرجات : نموذج

اكتب سؤالاً للتعليمات

مف تيزير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مينة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الإستعلامات التقارير

كود الدرجة:

الدرجة:

حذف سجل

إضافة سجل

السجل: 1 من 1

طريقة عرض النموذج

شاشة (4)

NUM

تقارير المعاينات - [أعضاء اللجان : نموذج

أكتب سؤالاً لتعليمات

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

صيانة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الإستعلامات التقارير إنهاء

كود العضو:	١	اسم القسم	
إسم العضو:	د.م/ صلاح عبد الجواد	الدرجة	

حذف سجل إضافة سجل

السجل: ١ من ١٧٨

طريقة عرض النموذج

شاشة (5)

NUM

قاعدة البيانات لتقارير المعاينات

أولاً : إدخال البيانات بواسطة متخصص قاعدة البيانات

٢- قائمة ادخال بيانات تقارير المعاينات
(مفرغة من نموذج التوثيق)

تقارير المعاينات - [المعاينة ١]

أكتب سؤالاً للتعليمات

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مسئلة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الإستعلامات التقارير

مسلسل المعاينة ١ اسم المحافظة الجزيرة كود الحفظ ٠١

تاريخ إصدار التقرير ١٩٩٩/٦/١٢

١- بيانات أساسية

اسم المبنى مبنى مركز شباب القطا - مركز إمبابة - جيزة

لعنوان مركز إمبابة - جيزة تاريخ طلب المعاينة ٢٢/٠٢/١٩٩٩

الجهة الطالبة مديرية الشباب و الرياضة

الغرض من طلب المعاينة معاينة المبنى المذكور وعمل دراسة شاملة للإجهادات بالعناصر

تاريخ الإنشاء/ تاريخ الرخمة المرحلة الأولى ١٩٨٤ (الدور الأرضي) _ المرحلة الثانية

تاريخ الإنشغال ١٩٨٤

لموقع العام بالأبعاد والجوار غير مذكور بأبعاد المبنى

صورة كروكي الموقع بالأبعاد والجوار

وظيفة المبنى	مكونات المبنى التصميمية	نظام الإنشاء	الأعمدة	الأسقف
أخرى	مركز	هيكلي خرساني	خرسانية	خرسانية
*	أرضي	*	*	*

المرفق القرينة التي تركز على سلوك المبنى:

السجل: ١ طريقة عرض النموذج

السجل: ١ من ٤٢٧

شاشة (6 - 1)

NUM

تقارير المعاينات - [المعاينة 1]

ملف تحرير عرض إدراج تمسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

أكتب سؤالاً للتعليمات

صياغة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الإستعلامات التقارير

٢- مستندات مقدمة من العميل

بيان باللوحات المعمارية وجهة وتاريخ إصدارها: أرضى - واجهات - قطاعات

مورة اللوحات المعمارية:

بيان باللوحات الإنشائية وجهة وتاريخ إصدارها: أساسات - مجاور وأعمدة - سقف أرضى - الدور الأول

مورة اللوحات الإنشائية:

النوتة الحسابية لا يوجد

تقرير أبحاث تربة لموقع المشروع

جهة وتاريخ إصدارها:

مورة الكروكي:

أماكن الجسات وأعماقها ونوعها: عدد ٢ جتسه بعمق ١٠ متر لكل جتسه من سطح الأرض

ملخص الإختبارات المعملية: الضغط غير المحط - حدود أتربرج

ملخص الإختبارات الحقلية: تجربة الإختراق القياسي (SPT)

منسوب المياه الأرضية إبتدائي / نهائي: ظهرت مياه أرضية عند عمق ٢,٠ متر

مورة لتكوينات التربة:

ملخص تكوينات التربة بالموقع: طفلة مع آثار رمل من سطح الأرض الطبيعية حتى عمق يتراوح ما بين ٦,٥ متر إلى ٧ متر تليها

الأساس المقترح فى التقرير

منسوب التأسيس المقترح: ٢,٠ متر من سطح الأرض الطبيعي

ملاحظات:	الأساس المقترح
	فواعد منفصلة
	أخرى
	عمل طبقة إحلال سمك

إجهاد التأسيس / ١,٤ كجم/سم^٢ حمل الخازوق

السجل: ١

توصيات تقارير معاينات أو ترميم أو إصلاح سابقة

مستندات تنفيذ:

ملاحظات:	توصيات تقارير معاينات سابقة

السجل: ٢٥

طريقة عرض النموذج

السجل: ١ من ٤٢٧

شاشة (2 - 6)

تقارير المعاينات - المعينة 1

أكتب سؤالاً للتعليمات

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مينة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الإستعلامات التقارير إنهاء

أعمال لجنة المعاينة

بيانات إدارية

تاريخ التكلفة: ٠١/٠١/٢٠٠٧

تاريخ القيام بالمعاينة: ٠١/٠١/٢٠٠٨

المعاينة على الطبيعة: رفع المبنى - كشف الاساسات - توصيف العيوب - وجود اعمال انشائية مجاورة

مطابقة اللوحات المعمارية: مطابقة اللوحات الإنشائية

توصيف العيوب

توصيف عيوب البنا	توصيف عيوب الكمرات	الأعمدة	توصيف عيوب الأساسات	الإهتزازات	عيوب المبنى
البطانات	توصيف عيوب الكمر	توصيف عيوب الأعمدة	توصيف عيوب الأساسات	عيوب الإهتزازات	توصيف عيوب المبنى
		شروخ رأسية			
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

توصيف عيوب الفواصل	توصيف عيوب أعمال مخبة	توصيف عيوب الأسطح	توصيف عيوب السلالم	شروخ بين الخرسانة والقبلي	توصيف عيوب الحوائط
توصيف عيوب الفواصل	توصيف عيوب أعمال مخبة	توصيف عيوب الأسطح	توصيف عيوب السلالم	شروخ بين الخرسانة والقبلي	توصيف عيوب الحوائط
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

وجود تأثيرات بيئية	وجود أعمال إنشائية مطورة	أعمال إصلاح سابقة	توصيف عيوب الأسوار	توصيف عيوب الأرضيات
وجود تأثيرات بيئية	وجود أعمال إنشائية مطورة	أعمال إصلاح سابقة	توصيف عيوب الأسوار	توصيف عيوب الأرضيات
	إقامة منشأ مجاور			
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

أعمال اللجنة: أعمال رفع أعمال رصد الإختيارات جهة إصدار تقرير أبحاث التربة:

السجل: ٣٦ من ٤٢٧

طريقة عرض النموذج

شاشة (3 - 6)

تقارير المعايير - المعيار ١

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

معاينة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الاستعلامات التقارير إنهاء

التحليل الإنشائي

الإجهادات على العناصر الإنشائية ليست في حدود الأمان

الإجهادات على التربة عند منسوب لتأسيس ليست في حدود الأمان

سبب المشكلة	أسباب جيوتكنيكية	أخطاء تصميم	أخطاء تنفيذ	عوامل بيئية
أسباب المشكلة	أسباب جيوتكنيكية	أخطاء تصميم	أخطاء في التنفيذ	عوامل بيئية
جيوتكنيكية	زيادة الإجهادات على	في الأحمال	وجود	تغير منسوب المياه
أخطاء تصميم	*	*	*	*
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

توصيات التقرير

ملخص التوصيات	ترميم وإصلاح	توصيات خاصة بالتربة	توصيات خاصة بالأساسات	توصيات خاصة بالأعمدة
ملخص التوصيات	ترميم وإصلاح	توصيات خاصة بالتربة	توصيات خاصة بالأساسات	توصيات خاصة بالأعمدة
لاعيم	رقب أعمدة		لاعيم	لاعيم
إزالة جزئية	*		ترميم رقب الأعمد	شبهن خرساني
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

توصيات خاصة بالكمرات	توصيات خاصة بالبلطات	توصيات خاصة بالجوانب العاملة	توصيات خاصة بالمبنى
توصيات خاصة بالكمرات	توصيات خاصة بالبلطات	توصيات خاصة بالجوانب العاملة	توصيات خاصة بالمبنى
ملاحظ	ملاحظ	ملاحظ	ملاحظك
السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١	السجل: ١

توصيات خاصة بالأعمال المحيطة	توصيات خاصة بفواصل التمدد
توصيات خاصة بالأعمال المحيطة	توصيات خاصة بفواصل التمدد
ملاحظك	ملاحظك
السجل: ١	السجل: ١

السجل: ٣٣ من ٤٢٧

شاشة (5 - 6)

قاعدة البيانات لتقارير المعاينات

ثانيا : الإستعلامات للإطلاع وقراءة
وتصفح البيانات بمعرفة اسم المبنى أو المشروع

تقارير المعاينات - استعلام عن البيانات الأساسية

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

محاكاة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الاستعلامات التقارير

مسلسل المعاينة ١١ اسم المحافظة الجزيرة كود الخط ١

تاريخ إصدار التقرير ٥/٤/٢٠٠٠ اسم المبنى أو المشروع

اسم المبنى مركز التدريب المهني بمنشأة البكاري

العنوان منشأة البكاري - محافظة الجزيرة

الجهة الختامية وزارة القوى العاملة

الغرض من طلب المعاينة تغطية

تاريخ الإنشاء / تاريخ الرخصة

تاريخ الإصدار

الموقع الطام بالأشجار والجوار

السجل: ١

مكونات المبنى التسمية ملاحظات

ملاحظات	مكونات المبنى التسمية
	أساسات منبته
	أخرى
	أخرى نور تون

ملاحظة المبنى ملاحظات

ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

نظام الإنشاء ملاحظات

ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

المرفق القريبة التي تذكر على سلوك المبنى:

مستندات مقدمة من العميل

أعمال نحة المعاينة

التوصيات

تقارير المعايير - مستندات مقدمة من العميل 1

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

سنة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الإستعلامات التقارير

مسلسل المعايير اسم المحافظة الجيرة كود النشاط

تاريخ إصدار التقرير يونيو ١٩٩٧

اسم العميل أو المشروع: عقار رقم ١١ من ترسة - الدور

2- مستندات مقدمة من العميل

بيان باللوحات المعمارية ووجه بتاريخ إصدارها: لا يوجد

بيان باللوحات الإنشائية ووجه بتاريخ إصدارها: لا يوجد

النوطة الحسابية: لا يوجد

تقرير أبحاث تربة لموقع المشروع

وجه بتاريخ إصدارها: لجنة المعايير بالمركز قسم الاساسات يونيو ١٩٩٧

أماكن الجسات وأعماقها وعمودها: ٦ جسة ١١ متر و ٢ جسة ٢٠ متر جسات يدوية

منحس الاختبارات المعملية: ١٤ تجربة تبرج و ٥ تجارب تدعيم و ٤ تجارب تحليل مفاسل و ٢ تجارب كيميائية و ٥ تجارب الكثافة الكتلة

منحس الاختبارات الحقلية: ٢٢ تجربة اغز الجبسي و ٦ تجارب ال SPT فى التربة الرملية

مستوى المياه الارضية ابتدائى / نهائى: ٤,٥٠ (أو غير موجودة) / ٦,٥٠ (أو غير موجودة)

منحس تكونات التربة بالموقع: ردم لتربة السطحية بسماك ١,٢ الى ٢,٢٠ متر يليه طبقات متعاقبة من التربة الطينية الطمبية أو التربة الطمبية الطينية و تلك حتى عمق يتراوح بين ٨ متر الى ١٤ متر يليها رمل متوسط امصر الى رمالى طمى حتى نهاية الجسات

الأساس المقترح فى التقرير

ملاحظات	الأسس المقترح
	قواعد متصل
	خوازيق حص

مستوى التأسيس المقترح: خوازيق حتى ١٦ متر عمق

نوع التأسيس: [نوع التأسيس] / [نوع التأسيس] المسفوح به للأساسات

حامل الخارزوق: الضحلة الموجودة هو ٠,٧٠ كجم/اسم

توصيات تقارير معييرات أو ترسيم أو إصلاح سابقة

ملاحظات	توصيات تقارير معييرات

مستندات تفيد:

أعمال لجنة المطبعية

التوصيات

استعلام عن البيانات الأساسية

السجل: إدخال قيمة جديدة

من 1 (تم تصفيحه)

شاشة (2 - 7)

NUM

تقارير المعايير - مستندات مقومة من العميل 1

كتب سرادق التطبيقات

هاتف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

معاينة أكواد البيانات * إدخال بيانات المعايير * الاستعلامات * التقارير

مسلسل المعطية 1 اسم المحافظة جزيرة كود الحظ

تاريخ إصدار التقرير يونيو 1997 اسم العميل أو المشروع: عقار رقم 01 من ترسة - الهرم

2- مستندات مقدمة من العميل

مؤارة اللوحات المعمارية: بيان باللوحات المعمارية وجهة وتاريخ إصدارها: لا يوجد

مؤارة اللوحات الإنشائية: بيان باللوحات الإنشائية وجهة وتاريخ إصدارها: لا يوجد

النوع الحسنية: لا يوجد

تقرير أبحاث تربة لموقع المشروع

مؤارة الكروكي: جهة وتاريخ إصدارها: لجنة المعايير بالمركز قسم الأساسات يونيو 1997

أماكن التستات وأعماقها ووعود: 2 جسة 11 متر و 3 جسة 20 متر جسات يدوية

منعم الاختبارات المعملية: 14 تجربة أتريخ و 5 تجارب تدعيم و 2 تجارب تحليل مفاصل و 2 تجارب كيميائية و تجارب الكثافة لكسة

منعم الاختبارات التحقلية: 22 تجربة الغز الجبسي و تجارب الـ SPT فى التربة الرملية

نسوب المياه الارضية ابتدائى نهائى: 0.5-0.5 (أو غير موجودة) / 0.5-0.5 (أو غير موجودة)

منعم تكويات التربة بالموقع: ردم للتربة السطحية بسمك 1.2 الى 2.2 متر يليه طبقات متعاقبة من تربة الطينية الطمبية أو التربة الطمبية الطينية وذلك حتى عمق يتراوح بين 8 متر الى 14 متر يليها رمل متوسط اسقر الى رهاى طفى حتى نهاية الجسات

الأساس المقترح فى التقرير

نسوب التأسيس المقترح: خواريق حتى 16 متر عمق

ملاحظات	الأساس المقترح
	فؤاعد متصلة
	خواريق حفر

إجهاد التأسيس: إجهاد التأسيس المسموح به للأساسات الضحلة الموجودة هو 0.7+ كجم/رسم

حمل الخاروق: مستندات تفيد:

ملاحظات	أوصيك تقارير ملاحظات

توصيات تقارير ملاحظات أو ترقيم أو إصلاح سابقة

أعمال لجنة المعايير

التوصيات

استعلام عن البيانات الأساسية

السجل: 14 من 1 (تم تصفيته)

إدخال قيمة جديدة

شاشة (2 - 7)

NUM



تقارير المعاينات - أعمال لجنة المعاينة

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات نوات إطار تعليمات

معاينة أكواد البيانات إدخال بيانات المعاينات الاستعلامات التقارير

Arial

مسلسل المعاينة: [] الجزية: [] اسم المحافظة: []

اسم العميل أو المشروع: مبنى مركز شباب القطا - مركز إسكان - حيرة

تاريخ إصدار التقرير: ١٩٩٩/٢/١٢

أعمال لجنة المعاينة

بيانات إدارية

تاريخ التكميل: ٢٢/٠٢/١٩٩٩

تاريخ القيام بالمعاينة: ٢٢/٠٢/١٩٩٩

مطابقة على الطبيعة: []

مطابقة اللوحات المعاينة: []

مطابقة اللوحات الإنشائية: []

توصيف العيوب

توصيف عيوب الأساسات

ملاحظات	توصيف عيوب الأساسات

الأفتات

ملاحظات	عيوب الإنهزازات

توصيف عيوب المبنى

ملاحظات	توصيف عيوب المبنى

توصيف عيوب البلاطات

ملاحظات	البلاطات
	انفصال في النطاء الأخر
	صدأ تسليح
	فشر العده

توصيف عيوب الكمرات

ملاحظات	توصيف عيوب الكمرات
	شروخ رأسية
	انفصال في النطاء الأخر سائل
	صدأ حديد

الأعمدة

ملاحظات	توصيف عيوب الأعمدة
	شروخ رأسية
	شروخ مائلة
	صدأ حديد

توصيف عيوب السلاسل

ملاحظات	توصيف عيوب السلاسل

شروخ بحر الدراسة والصفين

[]

توصيف عيوب الحوائط

ملاحظات	توصيف عيوب الحوائط
	شروخ رأسية
	شروخ أفقية
	شروخ مائلة في اتجاه

توصيف عيوب القواميل

ملاحظات	توصيف عيوب القواميل
	عدم وجود القواميل على مسافات مناسبة

توصيف عيوب أعمال محبة

ملاحظات	توصيف عيوب أعمال محبة
	تسرب مياه

توصيف عيوب الأسطح

ملاحظات	توصيف عيوب الأسطح
	عدم وجود ميل

السجل: إدخال قيمة جديدة

من ١ (تم تصفيته)

شاشة (3 - 7)

NUM

تقارير المعايير - أعمال لجنة المعايير

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أيوان إطار تعليمات

مبة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الإستعلامات التقارير

أعمال إصلاح سقفه

ملاحظات	أعمال إصلاح سليفة

وجود تشوهات بيئية

ملاحظات	وجود تشوهات بيئية
	رياح طُروف منحدبة

توصيف عيوب الأسوار

ملاحظات	توصيف عيوب الأسوار

وجود أعيان إنشائية مجاورة

ملاحظات	وجود أعيان إنشائية مجاورة

توصيف عيوب الأرضيات

ملاحظات	توصيف عيوب الأرضيات

أعمال اللجنة

ملاحظات	الإختبارات	أعمال رصد	أعمال رفع
	مطابقة شمعيت عود للبروم عدد ١٠ إختبار كثف تسلسك كثف(١) قاعدة أخرى		تمت

أماكن وروح وعمق أماكن الحساسات المعقدة:

عدد ٢ حفرة مكشوفة حفرة رقم ١ جنوب للمبنى بعمق ٥ متر وحفرة رقم ٢ شمال للمبنى بعمق ٤,٥ متر

ملخص الإختبارات المعملية:

عدد ١ تحليل متخل لعينة من عمق ٤,٥ متر

ملخص الإختبارات الحقلية:

١- كشف الأساس رقم (٢-٢) (٥ الأساس رقم (٣-٣) منسوب التأسيس = ١,٤ متر
منسوب التأسيس ٢,٤ متر مع عدم وجود ميدان ظاهرة بالكشف

مخمس تكوّنات التربة:

مخمس المياه الأرضية يتناهي في عمق الموقع جاف

مخمس تكوّنات التربة:

التكوّنات في الحفر رقمي ١,٢ متجانسة بصفة عامة وتشير إلى أنها تكوّنات إعبارية حسب ماورد بالتقرير

منسوب التأسيس الفعلي:

إجهاد التأسيس المسموح عند منسوب التأسيس الفعلي

غير مطابق لها جاء بتقرير العميل

NUM

شاشة (4 - 7)

السجل: إدخال قيمة جديدة



قاعدة البيانات لتقارير المعاينات

ثالثا : تقارير لحصر البيانات التي تم إدخالها

إتقارير المعايير - العصر : نموذج

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مهيئة أكواد البيانات إدخال بيانات المعايير الإستعلامات التقارير

أنواع الحصر المختلفة على تقارير المعايير

النظام الإنشائي

حصر النظام الإنشائي للصنى	حصر مكونات المبني التصحيحية	حصر وظيفة الصنى
حصر النظام الإنشائي للأسقف	حصر النظام الإنشائي للأعمدة	

توصيف العيوب

حصر توصيف العيوب بالأساسات	حصر عيوب الإهتزازات	حصر توصيف عيوب الصنى
حصر توصيف العيوب بالبلاطات	حصر توصيف العيوب بالكمرات	حصر توصيف العيوب بالأعمدة
حصر توصيف العيوب بالأسطح	حصر توصيف عيوب السلالم	حصر توصيف العيوب بالحوائط
حصر توصيف عيوب الأرضيات	حصر توصيف عيوب قواصل التهتد	حصر توصيف العيوب بالأعمام صحية
	حصر الشروخ بين الخرسانة والمباني	حصر توصيف عيوب الأسوار
حصر وجود تأثيرات بيئية	حصر وجود أعمال إنشائية مجاورة	حصر أعمال إصلاح سابقة

أعمال اللجنة

حصر الإحتبارات	حصر أعمال رصد	حصر أعمال اللجنة
----------------	---------------	------------------

شاشة (1 - 8)

طريقة عرض النموذج

إشعارات المعاينات - الحصر : نموذج

ملف تحرير عرض إدراج تنسيق سجلات أدوات إطار تعليمات

مساعدة أكواد لبيانات * ادخال بيانات المعاينات * الإستعلامات * التقارير

حصر توصيف عيوب الأسوار

حصر الشروخ بين الخرسانة والمباني

حصر أعمال إصلاح سابقة

حصر وجود أعمال إنشائية مجاورة

حصر وجود تأثيرات بيئية

أعمال اللجنة

حصر أعمال اللجنة

حصر أعمال رصد

حصر الإختبارات

أسباب المشكلة

حصر أسباب المشكلة

حصر أسباب حيوتكنيكية

حصر أخطاء تصميم

حصر أخطاء في التنفيذ

حصر عوامل بشرية

التوصيات

حصر ملخص التوصيات

حصر توصيات خاصة بالأساسات

حصر توصيات خاصة بالأعمدة

حصر توصيات خاصة بالبلاطات

حصر توصيات خاصة بالتميم وإصلاح

حصر توصيات خاصة بالكمرات

حصر توصيات خاصة بالجوائظ

حصر توصيات خاصة بالفواصل المتعدد

حصر توصيات خاصة بالأعمال الصحية

حصر توصيات خاصة بالتربة

حصر توصيات خاصة بالمبنى

حصر توصيات خاصة بالأعمال الصحية

شاشة (2 - 8)

طريقة عرض النموذج

NUM

٣-٤ أمثلة لبعض الحالات الدراسية لتصدعات المباني بمصر

٣-٤-١ مقدمة

فى هذا الجزء من الدراسة سيتم عرض لبعض الحالات الدراسية بمصر المنشورة فى مؤتمرات فى بلاد عربية أو عالمية، وكذلك عرض ملخص لبعض انحالات الدراسية التى تم تجميعها من التقارير المجمعّة والصادرة من المركز خلال العشر سنوات الماضية، كما أن بعضها من معاينات خاصة قام بها بعض المشاركين فى الدراسة .

٣-٤-٢ أمثلة لحالات دراسية لتصدعات مباني بمصر منشورة بمؤتمرات عربية وعالمية

١- تم تصنيف أسباب إنهيار المنشآت فى مصر فى الفترة من عام ١٩٥٥ إلى عام ٢٠٠٥ طبقاً للبحث [٣] كالتالى : ٢٤ % كان بسبب أخطاء فى التصميم والتنفيذ ، ١٧,٢ % تغلية خاطئة للمباني، ٢٠,٧ % أثناء أعمال ترميم، ٦,٨ % أحمال زائدة، ١٠,٣ % حفر مجاور، ونسبة ٢٠,٦ % (تغلية خاطئة، وأخطاء تنفيذ، وتعديلات خاطئة، وتغيير الإستخدام).

٢- حدوث ميل للمبنى يتكون من دور أرضى وخمسة أدوار علوية منشأ بالأسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة وحدث شروخ مختلفة بالحوائط، وشروخ كبيرة بخرسانة الأساسات العادية نتيجة إنفجار ماسورة المياه المغذية للمنطقة، ووجد أن المبنى تم إنشاؤه بدون عمل إستكشافات للتربة التى أتضح فيما بعد أن تربة التأسيس تتكون من تربة ردم عميقة [٩].

٣- حدوث ميل للمبنى متعدد لطوابق منشأ بالأسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة يرتكز على لبشة مسلحة تم بناؤه على تربة متضاغطة غير متجانسة الخواص فى الإتجاه الأفقى حيث احتاج الأمر إلى تدعيمها باستخدام الخوازيق الإبرية وتحويل نظام الأساسات إلى لبشة وخوازيق (pile raft foundations) [١٢].

٤- فى دراسة لعدد ٢ عمارة سكنية مكونة من ٦ طوابق تم إنشاؤها بالأسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة تركزا على قواعد منفصلة ترتكز على خوازيق استراوس تبين حدوث ميل شديد وصل لأكثر من ٦٠سم. ووجد أن سبب المشكلة قيام المقاول بتنفيذ الخوازيق بأعماق ١١,٠٠ متر على خلاف ما جاء بتوصيات التقرير الفنى، هذا بالإضافة إلى سوء إختيار هذا النوع من الخوازيق لتنفيذها فى تربة طينية ضعيفة تمتد حتى ١٦,٠٠ متر [٦].

٥- كان سوء أعمال انصرف الصحى وتراكم المياه بالبيدرومات فى بعض الحالات الدراسية سبباً فى حدوث صدأ حديد التسليح بالأعمدة والأساسات [٥].

٦- دراسة لعدد ٤ مباني وجد فى الحالة الأولى حدوث شروخ وإنهيارات جزئية ، وفى الحالة الثانية حدوث إنهيار فى التربة فى موقع الحفر بعد تنفيذ الأساسات نتيجة لإرتفاع منسوب المياه الأرضية وحدث نقصان فى مقاومة القص للتربة وحدث هبوط زائد للأساسات، وفى الحالة الثالثة إنهيار مبنى نتيجة لعيوب فى التنفيذ والتصميم وحدث شروخ خطيرة نتيجة إنشاء مبنى مجاور له، وتصدعات المبنى فى الحالة الرابعة كانت نتيجة تأثر تربة التأسيس ذات المشاكل بمياه متسربة [١١].

٧- حدث شروخ بعد سنتين من الإنشاء لمبنى حكومى تم بناؤه عام ١٩٩٣ مكون من ٤ أدوار فى القطامية، وبعد سنتين آخرتين حدث شروخ شديدة وإنهيار لخزان المياه الخرسانى الموضوع فوق سطح



٣-٤-٣ أمثلة لحالات دراسية من التقارير الفنية للمعاينات الصادرة من المركز

سيتم عرض هذا البند عرض ملخص لعدد ١٤ حالة دراسية معظمها من التقارير الفنية لمعاينات وفحص ودراسة السلامة الإنشائية للمباني الصادرة من المركز خلال العشر سنوات الماضية والتي تم إختيها لتوضح الأسباب الجيوتكنيكية الرئيسية لتصدعات المباني في مصر. وفي بعض هذه الحالات سوف يتم توضيح مدى التكلفة التي تنفق في الإصلاح والعلاج إذا تم القيام بإستكشاف التربة والدراسات اللازمة قبل الإنشاء أو قبل تعليية المبنى. والحالات المعروضة هي عبارة عن عدد ٧ حالات دراسية لمباني تم إنشائها على تربة غير مشبعة معظمها في مدينة ٦ أكتوبر والعبور وحالة في مدينة نصر، وعدد ٥ حالات دراسية في المدن توضح بعض أمثلة من التصدعات التي حدثت لمباني قائمة إما نتيجة حفر مجاور أو تعليية أو إرتفاع منسوب لمياه الأرضية. كما سيتم توضيح المشاكل لطبقات التأسيس بالمقطم من خلال تقرير ملخص لدراسات وتقارير عن حالة جبل المقطم. بالإضافة إلى إختبار صلاحية موقع بمدينة المنيا الجديدة كمثال لدراسة نموذجية قبل الإنشاء بالمناطق الصحراوية .

الحالات الدراسية

- ١) حالة دراسية (١) : مبنى الملاعب وعدد ٢ فيلا بمدينة ٦ أكتوبر
 - ٢) حالة دراسية (٢) : معاينة فيلا بمدينة الشيخ زايد
 - ٣) حالة دراسية (٣) : فيلا سكنية بمدينة ٦ أكتوبر
 - ٤) حالة دراسية (٤) : معاينة ٤ عمارات سكنية بمدينة ٦ أكتوبر
 - ٥) حالة دراسية (٥) : فيلا سكنية بمدينة العبور
 - ٦) حالة دراسية (٦) : المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي الحي الثاني - مدينة الجور
 - ٧) حالة دراسية (٧) : عمارة سكنية بمدينة نصر - محافظة القاهرة
 - ٨) حانة دراسية (٨) : مباني مركز التدريب للتشييد والبناء- الرأس السوداء - محافظة الأسكندرية
 - ٩) حالة دراسية (٩) : عمارة سكنية بطريق بنها ميت راضي - محافظة القليوبية
 - ١٠) حانة دراسية (١٠) : عمارة سكنية بحى الساحل شبرا - محافظة القاهرة
 - ١١) حالة دراسية (١١) : دراسة عقارين حديثين والعقارات المجاورة بالإبراهيمية- محافظة الإسكندرية
 - ١٢) حالة دراسية (١٢) : دراسة أسباب إرتفاع منسوب المياه ببدرومات مستشفى - محافظة القاهرة
 - ١٣) حالة دراسية (١٣) : عمارة سكنية بالدقى - محافظة الجيزة
 - ١٤) حالة دراسية (١٤) : عمارة سكنية بحى روض الفرج بشبرا - محافظة القاهرة
 - ١٥) حالة دراسية (١٥) : تقرير موجز من خلال دراسات وتقارير عن حالة جبل المقطم
 - ١٦) حالة دراسية (١٦) : إختبار صلاحية موقع مدينة المنيا الجديدة
- (مثال لدراسة نموذجية قبل الإنشاء بالمناطق الصحراوية)

حالة دراسية (١) : مبنى الملاعب وعدد ٢ فيلا بمدينة ٦ أكتوبر

الغرض من هذه المعاينة تحديد العيوب واقتراح العلاج اللازم وقد تكونت اللجنة من أ.د. سوزان سعد ، وأ.د. خالد الذهبي.

١- وصف الموقع

الفيلات موضوع الدراسة جزء من فيلات تجمع سكنى بالحى المتميز بمدينة ٦ أكتوبر.

٢- وصف المنشآت

المنشآت عبارة عن فيلات تاون هاوس، مبنية بالإسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة، تتكون من دور أرضى + ٢ دور متكرر، والأسقف تتكون من بلاطات وكمرات، والأساسات عبارة عن قواعد شريطية من الخرسانة المسلحة فى الإتجاهين ترتكز على فرشة من الخرسانة العادية.

٣- الدراسات التى تم تنفيذها قبل الإنشاء

- تقرير فنى عن أبحاث التربة وتوصيات التأسيس للمشروع والمعد بمعرفة أحد الإستشاريين فى يوليو ٢٠٠٠، وتم عمل الجسات بأسلوب الحفر الميكانيكى. وقد أوصى التقرير باتتأسيس باستخدام قواعد شريطية من الخرسانة المسلحة فى الإتجاهين ترتكز على فرشة من الخرسانة العادية تنوع طبقة إحلال من الرمل النظيف بسمك ١,٠٠ متر.

٤- معاينة المبنى

- يوجد شروخ مائلة بالحوائط الخارجية والداخلية للمبنى ، صور أرقام (٣-٦٦ ، ٣-٦٧ ، ٣-٦٨).
- شروخ بفاصل التمدد.

٥- الإستكشافات لتحديد أسباب المشكلة

- تم عمل ٦ جسات بعمق حوالى من ١٠ إلى ١٥ متراً باستخدام تحفر الميكانيكى، كما تم عمل ٧ حفر مكشوفة.
- تم الكشف على الأساسات لثلاث قواعد.

٦- أسباب المشكلة


- وجود تربة إنهيارية وإنتفاشية أسفل منسوب التأسيس.
- عدم تنفيذ تربة الإحلال بالكفاءة المطلوبة.
- منسوب التأسيس غير مطابق لما ورد بتقرير أبحاث التربة.

٧- الأسلوب المقترح لعلاج المشكلة

- يتم عمل رصيف بعرض ٢,٥ متر حول المنشأ.
- يتم مراقبة الشروخ وفى حالة إنتشارها يتم عمل تدعيم للأساسات.
- منع وصول المياه نهائياً إلى التربة أسفل الأساسات.

٨- الخلاصة والتوصيات

- يجب العناية بتنفيذ لتوصيات والإحتياطات اللازمة قبل التنفيذ.
- فى حالة وجود تربة إنتفاشية يجب عمل الإختبارات اللازمة تبعاً للمواصفات لتحديد الإحتياطات المراد لتقليل تأثير المشكلة.
- يجب العناية بدمك تربة الإحلال لأن عدم دمكها قد يسبب مشكلة أكبر.
- يجب إتخاذ كافة الإحتياطات الخاصة بوصلات مياه التغذية والصرف الصحى وغرف التفتيش والتي تكفل عدم وصول المياه أسفل الأساسات وكذا عمل رصيف حول المبنى.

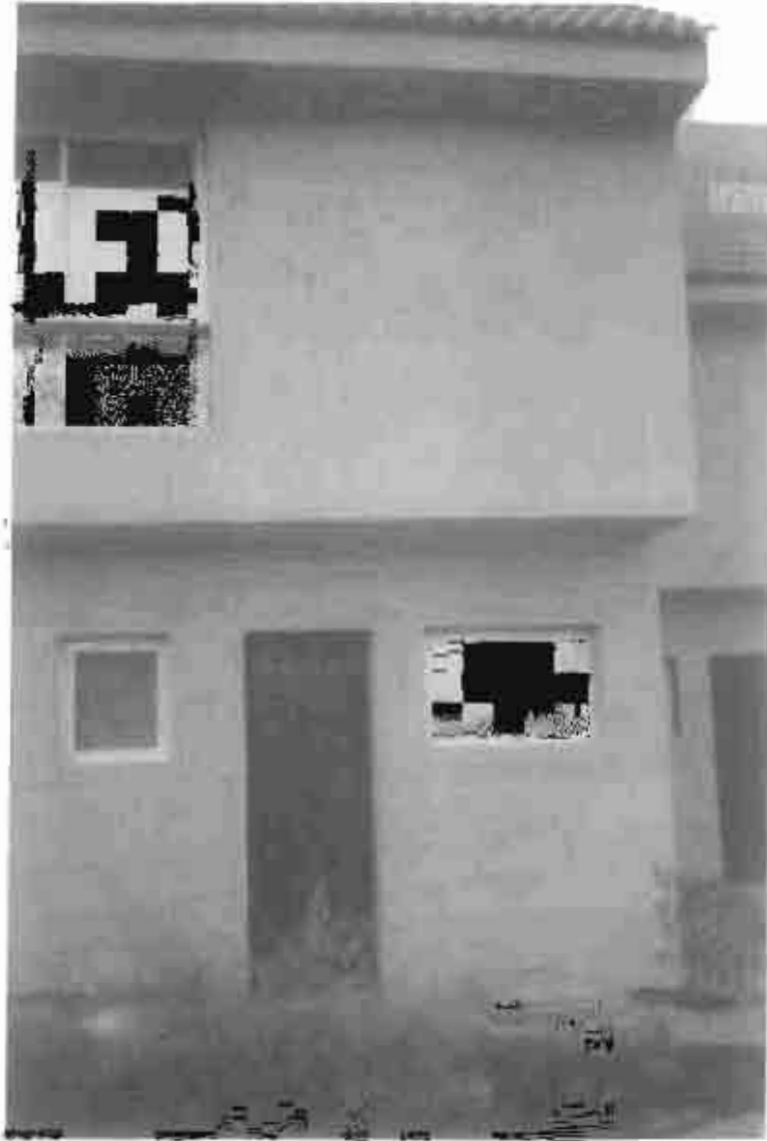

صورة رقم (٦٦-٣) شرح مائل بالدور الأول ومغطى إلى الدور الأرضي



صورة رقم (٦٧-٢) شرح أفقى بجانب شباك بحائط الدور الأول



صورة رقم (٦٨-٣) شرح مائل بحائط بملكوثة بالدور الأرضي

حالة دراسية (٢) : معاينة فيلا بمدينة الشيخ زايد

الغرض من هذه المعاينة تحديد العيوب وإقتراح العلاج اللازم ، وقد قلقتنا عملاً تساردلوا م. أحمدى يحيى إبراهيم.

١- وصف الموقع

الفيللا موضوع الدراسة جزء من فيلات تجمع سكنى يبلغ مساحته حوالى ٤٥ فدان ويقع بمدينة الشيخ زايد.

٢- وصف المنشأ

المنشأ عبارة عن فيلا سكنية مبنية بالإسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة وكتت زعم دوهوردب + نور أرضى + دور أول، الأسقف تتكون بلاطات خرسانية مفرغة **Hollow Blocks** والأساسات عبارة عن عاوق منفصلة من الخرسانة المسلحة ترتكز على قواعد منفصلة من الخرسانة العادية.

٣- الدراسات التى تم تنفيذها قبل الإنشاء

- تقرير فنى عن أبحاث التربة وتوصيات التأسيس للمشروع والمعد بواسطة استشارى بدون عملت اسج .
- وقد أوصى التقرير بالتأسيس باستخدام قواعد منفصلة من الخرسانة المسلحة ترتكز على قواعد منفصلة من الخرسانة العادية.

٤- معاينة المبنى

تم معاينة المبنى بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاء وبعد إشغال المبنى بحوالى ٦ أشهر وقد تلاحظ الآتى :

- يوجد شروخ مائلة قطرية بالحوائط الخارجية والداخلية للمبنى وتتركز حول اتحمامات صور أرقام (٣-٦٩ ، ٣-٧٠ ، ٣-٧١) .
- تتابع ظهور الشروخ مع كل زيارة وإزدياد إتساع الشروخ القديمة.
- وجود إرتفاع وتكسير بأرضية البدروم .
- وجود كسر بعمود خرسانى بدور البدروم.
- ضعف شديد بخرسانة الأساسات وأعمدة البدروم.
- وجود كسر بغرفة التفتيش الرئيسية.

٥- الإستكشافات لتحديد أسباب المشكلة

- تم عمل ٢ جسة بعمق حوالى من ١٠,٠٠ متراً إلى ١٥,٠٠ متراً باستخدام الحفر الميكانيكى، كما تم عمل ٥ حفر مكشوفة بعمق من حوالى ٣,٠٠ متراً إلى ٧,٠٠ متراً.
- تم الكشف على الأساسات لثلاث قواعد.
- تم أخذ عينات قلب خرسانى من عناصر مختلفة.
- تم مراجعة جميع خطوط المياه والصرف الصحى وشبكة الرى.

٦- أسباب المشكلة

- وجود تربة إنتقائية أسفل مسود التأسيس بحوالي ٠.٦٠ متر.
- لم يتم عمل أي احتياطات للتأسيس على التربة الإنتقائية.
- تضعف التنديد للحرسلة المسلحة للعناصر الإنشائية.
- عدم الإهتمام بوصلات الصرف الصحي الخارجية.

٧- التوصيات


- تم فتوصية بإزالة التمدني بالكامل.

٨- التكلفة الإقتصادية للإصلاح

يتم حساب تكلفة الإزالة وإعادة البناء بالإضافة إلى فترة عدم استغلال المبني

٩- الخلاصة والتوصيات العامة

- يجب العناية بعملية استكشاف الموقع وجودة تنفيذ الحساب.
- في حالة وجود تربة قليلة للانتفاخ أو قليلة للإنتهار - وهي منتشرة في المناطق الصحراوية- فيجب إجراء الإختبارات اللازمة تبعاً لمراسمات لتحديد الإحتياطات المطلوبة لتقليل تأثير المشكلة.

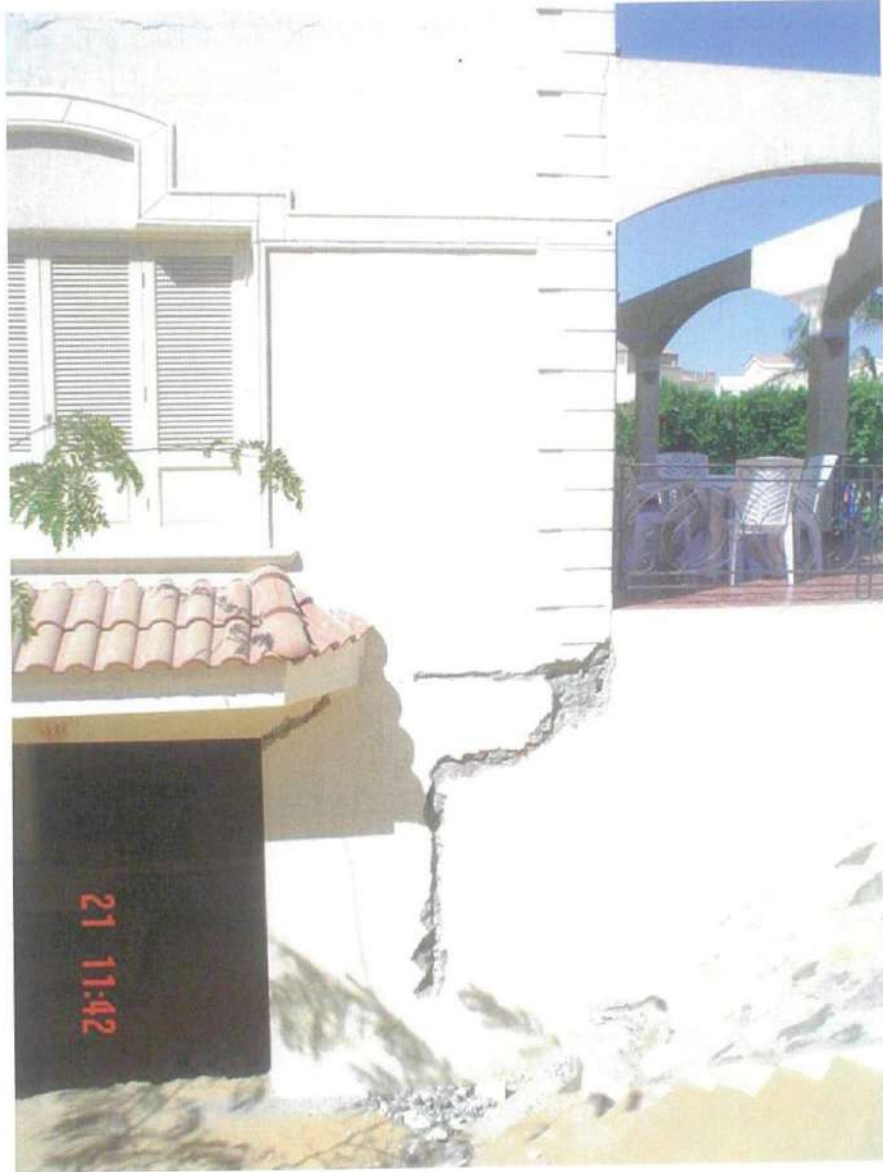

صورة رقم (٣-٦٩) كسر الحائط والعود الخرسى



صورة رقم (٧٠-٣) لأحد الشروخ المتكررة بحوائط البيروم



صورة رقم (٧١-٢) كسر باحد الميادين

حالة دراسية (٣) : فيلا سكنية بمدينة ٦ أكتوبر

الغرض من هذه المعاينة تحديد لعيوب وإقتراح العلاج اللازم وقد قام بهذه المعاينة والدراسة م/ أحمد محيى إبراهيم.

١- وصف الموقع

الموقع عبارة عن أرض شبه مستوية مساحتها حوالى ١٠٠٠ متر مربع بها فيلا سكنية بمساحة حوالى ٣٥٠ متر مربع على ربوة مرتفعة بجوار بحيرة صناعية.

٢- وصف المنشأ

المنشأ عبارة عن فيلا سكنية مبنية بالإسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة تتكون من دور أرضى + نور أول + غرف سطح + الأسقف تتكون من بلاطات خرسانية والأساسات عبارة عن قواعد منفصلة من الخرسانة المسلحة ترتكز على قوعد منفصلة من الخرسانة العادية.

٣- الدراسات التى تم تنفيذها قبل الإنشاء

تم عمل تقرير أبحاث تربة وتم عمل الجسات بأسلوب الحفر الميكانيكى، وأظهرت أن تتابع طبقات التربة بالموقع كالتالى:

- من سطح الأرض وحتى عمق حوالى ١٠,٠٠ متر طبقات متبادلة من الحجر الجيري وفواصل من لطفلة.
- ولقد أوصى التقرير بعمل تربة خلال من الرمل النظيف بسمك ١,٠٠ متر، والتأسيس باستخدام قواعد منفصلة من لخرسانة العادية والمسلحة. وأفاد تقرير استكشاف الموقع الذى تم عمله بعدم وجود مياه حتى عمق ١٠ متر (عمق تنفيذ الجسات).

٤- معاينة المبنى

تم معاينة المبنى بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاء وبعد فترة وجيزة من الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وقد تلاحظ الآتى:

- يوجد شروخ مائلة قطرية بأحوائط الخارجية والداخلية للمبنى.
- وجود هبوط كبير بالرصيف حول المبنى.
- وجود كسر ببعض وصلات المواسير.
- كسر وتهدم بالسور الخارجى لفيللا.
- توجد بحيرة صناعية كبيرة خلف الفيللا.
- وجود شروخ بالتربة حول المبنى وشروخ بأسفلت الطريق أمام الفيللا.
- صور أرقام (من ٣-٧٢ إلى ٣-٧٥).

٥- الإستكشافات لتحديد أسباب المشكلة

- تم عمل جسات بعمق حوالى ٢٠,٠٠ متر.
- تم تثبيت بؤج جبسية.

٦- أسباب المشكلة

- المبنى تم تأسيسه على طبقات ردم (تسويات) تمتد لعمق حوالى ٩,٠٠ متر.
- لم يتم إكتشاف هذه انطبقات من قبل معدى تقرير أبحاث التربة.
- توصيات التأسيس غير مناسبة لهذا التتابع الطبقي من التربة.
- لم يتم عمل الإختبارات الكافية لتحديد خصائص التربة بالموقع.
- وجود تسريب كبير للمياه بالبحيرة الصناعية.
- السبب الجوهري للمشكلة ينحصر فى وجود طبقات من الردم غير المدموك يعلو طبقات من الحجر الجبرى المصمت مما جعل المياه المتسربة من البحيرة حول الفيلا تتحرك أفقياً فى إتجاه المبنى وليس رأسياً.

٧- الأسلوب المقترح لعلاج المشكلة

- إقتراح عمل خوازيق إبرية حول وأسفل المبنى.
- إقتراح عمل حقن للتربة حول وأسفل المبنى.

٨- التكلفة الإقتصادية للإصلاح

- تكلفة المنى حوالى ١,٠٠ مليون جنيه..
- تكلفة التدعيم والإصلاح تعدت هذا المبلغ بكثير.

٩- الخلاصة

- يتم إزالة المبنى كلياً والحفر لعمق حوالى ٩,٠٠ متر.

١٠- التوصيات العامة

- يجب العناية بعمل لوحات كنتورية للمواقع قبل عمل تسويات الموقع.
- يجب الاستعانة بإستشاريين ذو خبرة للوقوف على طبيعة التربة.
- يجب الإهتمام قبل عمل إستكشاف الموقع بالبحث عن تاريخ الموقع.
- فى حالة وجود منشآت مائية أرضية يجب دراسة حركة المياه بالتربة وطريقة تصريفها.



صورة رقم (٧٢-٣) لتهبوط الرصيف حول المبنى وكسر مواسير الصرف



صورة رقم (٧٣-٣) لتهبوط التربة حول المبنى



صورة رقم (٧٤-٣) لتهدم السور الخارجي للفيلا



صورة رقم (٧٥-٣) منظر للمشروع بأسفلت الطريق أمام الفيلا

حالة دراسية (٤) : معاينة ٤ عمارات سكنية بمدينة ٦ أكتوبر

الغرض من الدراسة رفع العيوب وإقتراح طرق الإصلاح، وقد تكونت اللجنة من أ.د.م. على شريف ، و د.م. حسن محمد علام ، و د.م. محمد رجائي قطب.

١- وصف الموقع

مشروع ٦٠٠ وحدة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر.

٢- وصف المنشآت

المنشآت عبارة عن عمارات سكنية مبنية بالإسلوب الهيكلي من الخرسانة المسلحة، تتكون من دور أرضي + ٤ أدوار متكررة، الأسقف تتكون من بلاطات وكمرات، والأساسات عبارة عن قواعد شريطية من الخرسانة المسلحة في الإتجاهين ترتكز على فرشاة من الخرسانة العادية تعلو طبقة إحلال من الرمل بسمك ١,٠٠ متر.

٣- الدراسات التي تم تنفيذها قبل الإنشاء

• تقرير أبحاث التربة للمشروع والمعد بمعرفة أساتذته استشاريين في ديسمبر ١٩٩٣، وتم عمل انحسات بإسلوب الحفر الميكانيكي، قد أوصى التقرير بعمل تربة إحلال من الرمل النظيف بسمك ١,٠٠ متر ، والتأسيس بإستخدام قواعد شريطية من الخرسانة المسلحة في الإتجاهين ترتكز على فرشاة من الخرسانة العادية.

٤- معاينة المبنى

- يوجد شروخ مائلة قطرية بالحوائط الخارجية والداخلية للمبنى، صورتين رقمي (٣-٧٦ ، ٣-٧٧) .
- سوء حالة الصرف الصحي للعمارات.
- وجود كسر بالخرسانة العادية للرصيف حول العمارات.
- إتساع فاصل التمدد بالعمارات.

٥- الإستكشافات لتحديد أسباب المشكلة

- تم عمل ٤ جسات بعمق حوالى من ١٠ إلى ١٥ متر، كما تم عمل ٣ حفر مكشوفة بعمق حوالى ٧ متر.
- تم أخذ عينات قلب خرساني من العناصر المختلفة.

٦- أسباب المشكلة

- لم يتم تنفيذ توصيات التأسيس كاملة حيث أن تربة الإحلال بسمك حولى ٠,٥٥ متراً بدلاً من ١,٠٠ متر.
- تم زحزحة وتغيير أماكن العمارات عن أماكنها وقت عمل الجسات وبذلك لم تظهر طبقات الطفلة فى التقرير الأول ولذلك لم يتم عمل الإحتيطات اللازمة.
- تسرب المياه وهبوط طبقات الإحلال مما يدل على عدم دمكها.
- تم عمل الصرف وغرف التفتيش بدون مراعاة ميول خط الصرف.
- لم يتم عمل الإحتيطات الخاصة بعدم تسرب المياه ووصولها أسفل الأساسات كما جاء بتوصيات تقرير أبحاث التربة.
- ضعف مقاومة الخرسانة.

٧- الأسلوب المقترح لعلاج المشكلة

- تدعيم الأساسات بعمل عصب خرساني يربط بين قطاع الأساسات والميد الطوية.
- إضافة حوائط خرسانية Shear wall بإرتفاع الدور الأرضي.
- يجب تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير الأصلي بوضع المواسير الرئيسية للتغذية والصرف داخل مجرى خرسانية والعناية بتنفيذ الوصلات.

٨- التكلفة الإقتصادية للإصلاح

تكلفة التدعيم والإصلاح قد تصل إلى نصف تكلفة الإنشاءات بدون إضافة تكلفة إخراج السكان وتسكينهم حتى الإنتهاء من أعمال التدعيم.

٩- الخلاصة والتوصيات

- فى حالة تغيير مكان المنشأ عن مكانه وقت تنفيذ الجسات يجب عمل أبحاث تربة جديدة للمكان الجديد لأن الترسبيات الصحراوية غالباً ما تكون غير متجانسة سواء فى الإتجاه الأفقى أو الرأسى.
- فى حالة وجود تربة إنتفاشية يجب عمل الإختبارات اللازمة تبعاً للمواصفات لتحديد الإحتياجات اللازمة لتقليل تأثير المشكلة.
- يجب العناية بدمك كل طبقة من طبقات تربة الإحلال لأن عدم دمكها قد يسبب مشكلة أكبر.



صورة رقم (٣-٧٦) توضح الشرخ الملل بالحائط على محور (ج) بين ٣.٤



صورة رقم (٣-٧٧) توضح الشرخ على المحور (أ-١) بين ٥.٦

حالة دراسية (٥) : فيلا سكنية بمدينة العبور

الغرض من هذه المعاينة تحديد العيوب واقتراح العلاج اللازم وقد قام بهذه المعاينة والدراسة جـمـحـاً يـيـحـم إبراهيم.

١- وصف الموقع

الموقع عبارة عن أرض صحراوية مساحتها حوالي ٣٣ ألف متر مربع يتم زراعتها، و مبنى على جزعـامـهـذ فيلا سكنية بمساحة حوالي ٣٥٠ متر مربع ملحق بها حمام سباحة.

٢- وصف المنشأ

المنشأ عبارة عن فيلا سكنية مبنية بالأسلوب الهيكلي من الخرسانة المسلحة تتكون من دور أرضي، دور أول، غرف سطح، الأسقف تتكون من بلاطات خرسانية مفرغة Hollow Blocks، والأساسات عبارة عن قـوـعـا منفصلة من الخرسانة المسلحة تركز على قواعد منفصلة من الخرسانة العادية تعلو طبقة إحلال لـمـلـمـرـلا بسمك حوالي ٥٠ سم.

٣- الدراسات التي تم تنفيذها قبل الإنشاء

تم عمل تقرير أبحاث تربة فى سبتمبر ٢٠٠١ وتم عمل الجسات بأسلوب الحفر الميكانيكى ، وأظهرت أن تتابع طبقات التربة بالموقع يتكون من:

- من سطح الأرض وحتى عمق حوالي ٤,٠٠ مترأ طبقة من الطين الرمادى يليها طبقة من الطين البنى حتى عمق ١٠,٠٠ مترأ يليها طبقات متبادلة فى الطين الطمى به بعض الرمل ، والرمل الطمى حتى عمق ١٨,٠٠ مترأ .
- ظهرت طبقات الرمل النظيف به بعض الزلط الرفيع من عمق حولى ٨,٠٠ متر وحتى عمق ٤٠,٠٠ مترأ .

أوصى التقرير بعمل تربة إحلال من الرمل النظيف بسمك ١,٠٠ متر ، والتأسيس باستخدام قواعد منفصل لـمـلـمـرـلا الخرسانة العادية والمسلحة.

وقد أفاد تقرير استكشاف الموقع الذى تم عمله بعدم وجود مياه حتى عمق ١٠ متر (عمق تنفيذ الجسات)

٤- معاينة المبنى

تم معاينة المبنى بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاء وقبل الإنتهاء من أعمال التشطيب النهائى. وقد تلاحظ الآتى:

- يوجد شروخ مائلة قطرية بالحوائط الخارجية والداخلية للمبنى وتتركز حول الحمامات.
- تتابع ظهور الشروخ مع كل زيارة وإزدياد إتساع الشروخ القديمة.
- وجود ميل واضح بحمام السباحة.
- مواسير التغذية لحمام السباحة جزء منها مدفون بالأرض والآخر مدفون بطول قاعدة الخزان الخرسانية.
- يوجد خزان صرف صحى يبعد عن المبنى بحوالى ٢٠,٠٠ متر من الحجر الجيرى بدون مونة لاحمة.
- يوجد خزان مياه لأعمال الرى يبعد عن المبنى بحوالى ٤٠ متر.
- (صور أرقام (٧٨-٣) إلى (٨٠-٣)).

٥- الاستكشافات لتحديد أسباب المشكلة

- تم عمل حفر إستكشافية حول الأساسات وترتبة الإحلال ، وتبين أن سمك تربة الإحلال حوالى ٠,٥٠ متر فقط، أبعاد القواعد العادية والمسلحة أقل من اللوحات التصميمية.
- تم عمل حفر إستكشافية على أبعاد مختلفة من الفيلا ، وتبين وجود منسوب للمياه يختلف من مكان لآخر.
- تم عمل جسة بعمق حوالى ٢٠,٠٠ متر.
- تم تثبيت بؤج جبسية ووحدات لقياس إتساع الشروخ.
- الكشف على جميع غرف التفتيش ووصلات التغذية والصرف حول المبنى.
- تم عمل آبار عميقة لدراسة حركة المياه فى الموقع.

٦- أسباب المشكلة

- لم يتم تنفيذ توصيات التأسيس كاملة.
- توصيات التأسيس غير كافية لهذا التابع الطبقي من التربة.
- لم يتم عمل الإختبارات الكافية لتحديد خصائص التربة بالموقع.
- تم ترحيل المبنى حوالى ١٠,٠٠ متر بعد تنفيذ الجسات.
- وجود تسريب بغرف التفتيش.
- عمل خزان الصرف بأسلوب خاطئ مما يجعل تصريف المياه أفقياً وليس رأسياً.
- السبب الجوهرى للمشكلة ينحصر فى وجود طبقات من التربة الغير منفذة (نفاذيتها ضعيفة) ولها قابلية عالية للإنتفاش مع وجود طبقات رقيقة من الرمل مما سهل حركة المياه حول هذه الطبقات فأصبح حركة المياه المتسربة أساساً من خزان الترى وحمام السباحة وخزان الصرف تتحرك أفقياً فى إتجاه المبنى وليس رأسياً.

٧- علاج المشكلة

- تم تغيير جميع غرف التفتيش والجاليتربات وعملها بشكل يمنع التسرب.
- تم تغيير جميع وصلات التغذية والصرف حول المبنى وجعلها داخل طرنشات بشكل يسهل الوصول إليها فى حالة وجود أى تسريب.
- تم تغيير غرفة الطلمبات الخاصة بحمام السباحة ومراجعة جميع الوصلات.
- تم عمل ترنشات معزولة حول المبنى Cut off بحيث يدخل حوالى ٠,٥٠ متر فى طبقة الطين لصماء على عمق حوالى ٤,٥٠ متر.
- تم تنفيذ عدد ٣ آبار عميقة بقطر ١٢ بوصة حول الفيلا لتصل إلى طبقة زلطية على عمق حوالى ٣٥,٠٠ متر لتصريف أى مياه سحبية حول الفيلا شكل (٣-١٣).

٨- التكلفة الإقتصادية للإصلاح


- تكلفة الإصلاح تعدت ١٥٠ ألف جنية.
- تكلفة المبنى وحمام السباحة حوالى ١,٥ مليون جنية.

٩- الخلاصة والتوصيات

- يجب عمل توعية للمهندسين ولمستخدمى المدن الجديدة للتعريف بالتربة ذات المشاكل وأهمية الإحتياطات الواجب توافرها للتأسيس الآمن عليها.
- يجب ألا نلقى باللوم على مستخدمى المنشآت السكنية أو المؤسسات الإدارية أو الصناعية من سوء التصرف فى استخدام المياه وخاصة فى الأماكن التى لا تتوافر فيها شبكات صرف صحى، لأن ذلك يرجع إلى عدم توفير وسائل التوعية اللازمة لتعريفهم بالأضرار التى قد تلحق بمنشآتهم نتيجة صرف المياه فى الطبقات الحاملة لمنشآتهم مع تعريفهم بالوسائل الآمنة لصرف المياه، وكذلك ضرورة المتابعة للتأكد من تنفيذ هذه الوسائل وصيانتها بالإسلوب الذى يضمن تآدية وظيفتها بالإسلوب الأمثل، لحين تنفيذ شبكات الصرف الصحى التى تخدم هذه المنشآت.




صورة رقم (٧٨-٣) لأحد الشروخ الخارجية

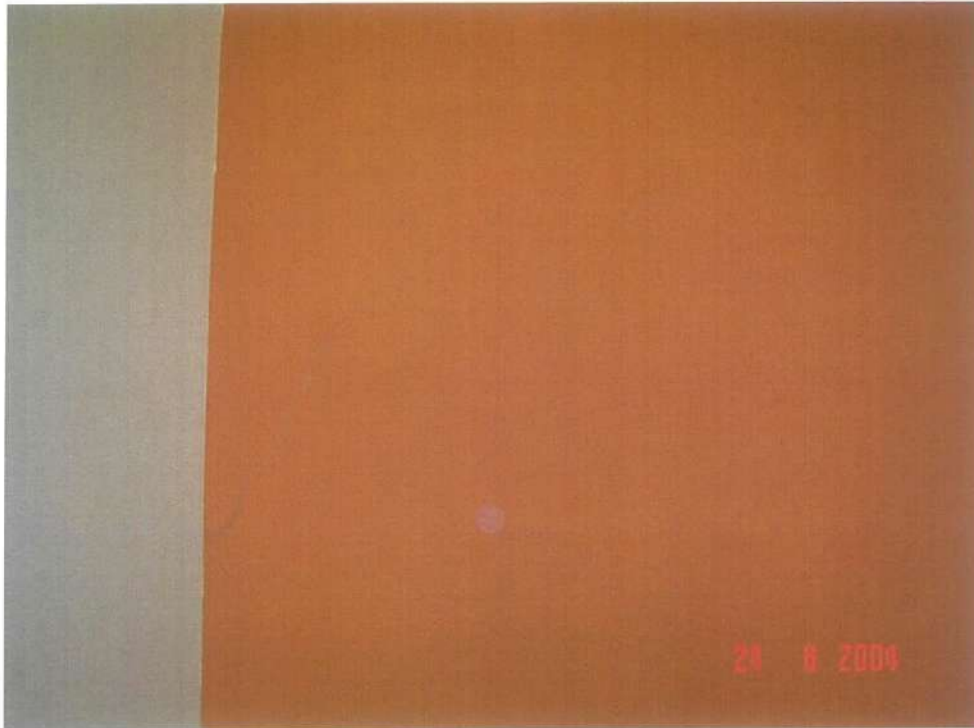

صورة رقم (٧٩-٣) لشرخ داخلي



صورة رقم (٣-٨٠) منظر عام للفيلا قبل عمل ال Cut off

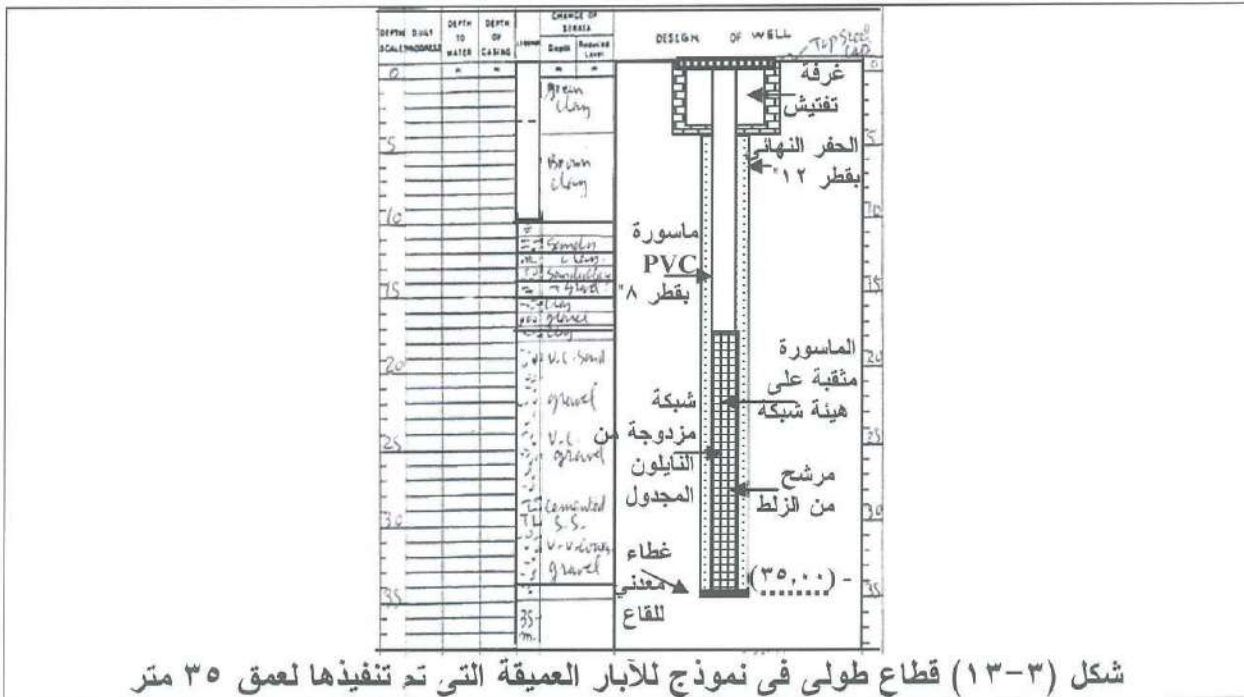

٣- وصف التتابع الطبقي للتربة بموقع مباني المدرسة

٣-١ مبني الفصول

تتكون التربة في موقع مباني الفصول كالاتي :

- من سطح الأرض وحتى عمق يتراوح ما بين ٢,٥ متراً و ٤,٧ متراً تتكون التربة من قطع من كسر الحجر الجيري مع آثار زلط رفيع مختلطة بطبقة من الطين الطميي الجيري .
- تظهر بعد ذلك طبقة من الرمل الناعم الطميي وبعض الطين حتى عمق يتراوح من ٥,٥ إلى ٦,٥ متراً .
- تنتهي الطبقات السابقة بطبقة من الطين الطميي حتى عمق ٢٠,٠٠ متراً .

٣-٢ المبني الإداري

تتكون التربة في موقع المبني الإداري من قطع من كسر الحجر الجيري مع آثار من الطين الطميي الجيري والرمل وتجمعات زلط رفيع من سطح الأرض حتي عمق يصل الي ٤,٧ متراً وتظهر بعد ذلك طبقة من الطين الطميي حتي عمق يصل الي ٥,٥ متراً وتنتهي الطبقات بطبقة من الرمل الناعم الطميي وجيوب من الرمل حتي عمق ١٥ متراً .

٣-٣ مبني الورش

تتكون التربة في موقع مبني الورش من قطع من كسر الحجر الجيري مع آثار زلط رفيع مختلطة بطبقة من الطين الطميي الجيري من سطح الأرض حتي عمق يتراوح ما بين ٢,٠ متراً الي ٣,٠ متراً. وتظهر بعد ذلك طبقة من الطين الطميي الجيري حتي عمق يتراوح من ٨,٠ متراً الي ١٠,٠ متراً. ويؤي هذه الطبقات طبقة من الرمل الناعم الطميي وآثار طين حتي عمق ١٢ متراً، وتنتهي الطبقات بطبقة من الرمل الحرش حتي عمق ١٥ متراً .

٣-٤ مباني الصالة متعددة الأغراض

تتكون التربة في موقع مباني الصالة من قطع من كسر الحجر الجيري مع آثار زلط رفيع مختلطة بطبقة من الطين الطميي الجيري من سطح الأرض حتي عمق حوالي ٥,٠٠ متراً، وتظهر بعد ذلك طبقة من الطين الطميي حتي عمق حوالي ٨,٠٠ متراً يتخللها طبقة طمي رملي ثم تظهر طبقة من قطع كسر الحجر الجيري مع تداخلات من الطين الطميي شديد التماسك حتي نهاية التقيب عند ١٠ متراً .

٣-٥ مبني المصلي

تتكون التربة في موقع مبني المصلي من قطع من كسر الحجر الجيري مع آثار زلط رفيع من سطح الأرض حتي عمق ٤ متراً، وتظهر بعد ذلك طبقة من الطين الطميي حتي نهاية التقيب عند ١٠ متراً .

٤- دراسات التربة التي تم إجراؤها قبل الإنشاء

- تم عمل دراسات للتربة بمعرفة مكتب إستشاري في عام ١٩٩٠ وأوصي بعدم البناء في هذا الموقع. وفي حالة الإصرار علي البناء بهذا الموقع فإنه يتم الحفر بكامل الموقع لعمق ٢,٥٠ متر وعمل طبقة إحلال بسمت ١,٢٥ متر من الرمل.

- وفي عام ١٩٩١ تم تعديل التوصية من نفس الإستشاري بعمل تربة إحلال فقط لجزء من مبني الورش فقط وبقية المباني تم التأسيس عليها بدون تربة إحلال .

٥- الاختبارات والدراسات التي تمت لتحليل أسباب المشكلة

لوقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبنى تم عمل ما يلي :

- تقرير فني عن أبحاث التربة والأساسات: ويشمل الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة لتحديد خصائص التربة حيث تم تحديد طبيعة التربة بالموقع حتي منسوب ١٥,٠٠ متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية بالموقع.

- اختبارات تقدير مقاومة الخرسانة: تم إجراء اختبارات القلب الخرساني على بعض العناصر الإنشائية التي تم اختيارها عشوائياً من بعض مباني المدرسة (مبني الفصول ومبني الورش) حيث تم تقدير مقاومة الضغط للخرسانة المنفذة للأساسات بمتوسط حوالي ١٨٥ كجم/سم^٢ وحوالي ٢٠٠ كجم/سم^٢ لخرسانة الأعمدة، وهي قيمة أقل من المطلوب باللوحات التنفيذية وهي ٢٥٠ كجم / سم^٢.

• أعمال رصد الميول والحركة

تم عمل ٨ نقاط لرصد الميل والحركة الرأسية لمباني الفصول وتم تثبيتها أعلى المباني ومنها تبين أن مبني الفصول يحدث له حركة لأعلي (إنتفاش للتربة) وذلك بالرغم من عدم إستخدام المبني وبالتالي توجد خطورة مستقبلية في حالة وصول المياه للتربة أسفل المباني وخصوصاً لعدم وجود تربة إحلال أسفل المبني.

٦- أسباب المشكلة

تبين أن العيوب بتلك المبني كانت بسبب:

عدم إستخدام الإسلوب الهندسي السليم للتأسيس علي التربة الصخرافية ذات القابلية للإنتفاش عند وصول المياه إليها مما أدى لحدوث الحركة الموجودة بالمباني والتي تظهر من الشروخ بالمباني.

٧- طريقة العلاج المقترحة

تم اقتراح ما يلي:

٧-١ مباني الإدارة والمصلي والمطعم والورش

- ترميم الحوائط المعيبة مع عمل حوائط خرسانية وخصوصاً لمبني الورش في الأماكن التي ليس بها فتحات لتقليل الحركة في المستقبل.
- ترميم القواعد والأساسات التي بها عيوب سواء من صدأ حديد التسليح أو التي تحتاج الي ترميم
- إعادة إصلاح فواصل التمدد بالإسلوب الهندسي السليم.
- منع وصول المياه إلي التربة تحت الأساسات وذلك عن طريق عمل وصلات تغذية المياه والصرف الصحي في خنادق خرسانية مع استخدام الوصلات المرنة وعمل أرصفة حول المباني بميول لإبعاد مياه الأمطار وخلافه عن الأساسات والتربة أسفل المبني.
- إبعاد الزراعة عن المباني بمسافة كبيرة مع عدم إستخدام الري بالغمر.

٧-٢ مباني الفصول

تبين من امعاينة أن مباني الفصول بها حركة وهناك ميول بالمباني وأن التربة أسفل الأساسات طينية إنتفاشية متغيرة العمق والسمك ولم يتم وضع تربة إحلال مناسبة تحت الأساسات أو معالجة التربة بالإسلوب الهندسي المناسب. وبالتالي فإن إسلوب الإصلاح في هذه الحالة سيكون إسلوب عديم الجدوي لكون الحركة مستمرة وستستمر مستقبلاً، وبالتالي فإن اللجنة أوصت بإزالة مباني الفصول لعدم جدوي الإصلاح.

٨- التكلفة الاقتصادية للإصلاحات ومقارنتها بالتكلفة الكلية للإنشاء من جديد

- ١- بالنسبة لمباني الإدارة والورش والصالة متعددة الأغراض والمصلي والتي تحتاج الي إصلاحات وترميم تصل إلي حوالي ٢٥% من تكلفة الإنشاء .
- ٢- بينما في حالة مباني الفصول فإن تكاليف الإصلاح ستكون عالية وأنها إصلاحات وقتية لأن الحركة لازالت مستمرة وستزيد العيوب مرة أخرى بعد إستخدام المبني وبالتالي ستكون الإزالة وإعادة البناء لهذه المباني من الأفضل حيث أن الإصلاحات ستزيد عن تكلفة الإنشاء من جديد.
- ٣- الخسارة المادية الناشئة عن عدم إستخدام المباني حتي تاريخ المعاينة وهي ١٠ سنوات يعتبر من الخسائر التي تدخل في حساب التكلفة الإقتصادية.
- ٤- الخسارة الناجمة عن الوقت الكبير الذي إستغرقته الدراسة وتكلفتها أو الوقت المطلوب لأعمال الإصلاح المطلوبة.

حالة دراسية (٧) : عمارة سكنية بمدينة نصر - محافظة القاهرة

الغرض من هذه المعاينة هو دراسة السلامة الإنشائية لهذه العمارة واقتراح العلاج اللازم. وقد تشكلت لجنة الدراسة من أ.د. راوية السخاوي- أ.د. خالد زكي، أ.د. حداد سعيد، د.م. تامر حسن كمال، وم. عبد الحميد عبد الرحمن.

١- بيانات عامة عن المنشأ

المنشأ محل الدراسة تم بناؤه منذ حوالي ١٨ عاماً وهو عبارة عن مبنى يتكون من بدروم (جراج) + دور أرضي (محللات) + ٩ أدوار سكنية كل دور مكون من ثلاثة شقق + دور رنود والمبنى تم بناؤه بالنظام الهيكلي من الخرسانة المسلحة وأسقف الأدوار بنظامي البلاطات المفرغة والبلاطات اللاكمرية، والأساسات عبارة عن لبشة مسلحة بها كمرات مدفونة على لبشة عادية ومنسوب التأسيس للمبنى على حوالي ٤,٠٠ متراً من منسوب الشارع.

٢- وصف المشكلة

بالمعاينة المبدئية تتمثل المشكلة في وجود شروخ مائلة في الحوائط بالأدوار المتكررة والدور الأرضي، والصورة رقم (٣-٨١) توضح الشروخ المائلة في حوائط الواجهة، وكذلك ظهور العديد من العيوب بالأدوار المختلفة بالعقار يتركز أغلبها في العناصر الإنشائية والحوائط، بالإضافة إلى ظهور شروخ نافذة بعدد من الأعمدة بالبدروم.

٣- المستندات المتاحة

- لوحة المحاور والأعمدة بدون جداول، وقد تم إرفاق جدول منفصل.
- لوحة تسليح اللبشة الخرسانية توضح سمك اللبشة، وتسليحها بالإضافة إلى كمرات مدفونة بنفس العمق تربط بين الأعمدة.
- سقف الدور المتكرر حيث ظهر أن النظام الإنشائي للسقف المتكرر هو خليط بين نظام البلاطات من البلوكات والأعصاب والبلاطات اللاكمرية.
- نوحة المسقط الأفقي لدور البدروم، والأرضي، والدور الأول فوق الأرضي.
- صورة ضوئية من تقرير التربة المعد قبل بناء العمارة والذي يوصى فيه بما يلي:
أ- جهد تحمل التربة الصاقي الآمن لا يزيد عن ٢ كج/سم^٢ عند منسوب ٤,٠ متراً أسفل منسوب الأرض الطبيعية (منسوب التأسيس).
ب- يُغمر قاع الحفر بالمياه جيداً لمدة ثلاثة أيام قبل صب فرشاة الخرسانة العادية.
ت- الأساسات عبارة عن فرشاة خرسانية عادية فوقها لبشة من الخرسانة المسلحة.
ث- الحوائط الخارجية للبدروم تكون من الخرسانة المسلحة.

٤- التقرير الفني لأبحاث التربة

- تم عمل تقرير فني عن طبيعة وخواص انترية بموقع العمارة وعمل ثلاث جسات على جانبي العمارة والشكل رقم (٣-١٤) كروكي لموقع العمارة موضحاً عليه أماكن الجسات ، وقد تلاحظ منهم ما يلي :
- أ- التربة السائدة بالموقع تربة تتأثر بوصول المياه إليها.
 - ب- وجود فجوات بالتربة - دل عليها تسرب المياه أثناء القيام بعمل الجسات الثلاث - وهذه الفجوات على أعماق مختلفة أسفل الجسات الثلاثة ، مما يترتب عليه حدوث فرق هبوط للتربة أسفل اللبشة وقت الإنشاء، أو عند وصول المياه إليها.
 - ج- عدم تجانس التربة بالموقع، وظهور طبقة غير متجانسة من الطين الطميي مع كتل وتجمعات متلاحمة من الرمل والجير، وذلك بموقع الجسيتين الثانية والثالثة مما يترتب عليه فروق هبوط للتربة أسفل اللبشة.

٥- مطابقة اللوحات التصميمية بالمنفذ على الطبيعة

- النظام الإنشائي للأسقف مخالف لما جاء باللوحات من حيث الآتي :
- أ- إتجاه الأعصاب وأبعادها.
- ب- أماكن الكمرات المدفونة وأبعادها.
- حوائط البدروم من الطوب وليست من الخرسانة المسلحة كما جاء بتوصيات تقرير التربة.

٦- الكشف على الأساسات

- بالكشف على الأساسات تلاحظ ما يلي :
- سمك اللبشة الخرسانية المسلحة أقل من سمك اللبشة بلوحة الأساسات.
 - تلاحظ وجود شرخ مائل واضح باللبشة وأن هذا الشرخ ممتد خلال إحدى الكمرات المدفونة وشرخ أخرى شعيرية بجواره كما هو موضح بالشكل (٣-١٤) ، والصورة رقم (٣-٨٢)

٧- أعمال الرصد

بلغ مقدار الحركة عند الدور الأخير حواشي ١٢ سم.

٨- دراسة نتائج إختبارات الخرسانة

تم إجراء عدد ٣ إختبارات قلب خرساني على أعمدة البدروم ، وأظهرت النتائج أن متوسط إجهاد الخرسانة المستخدمة في الأعمدة في حدود ٢٠٠ كجم / سم^٢.

٩- المراجعة الإنشائية

تمت المراجعة الإنشائية للمبنى والأساسات على أساس الرسومات الإنشائية المتاحة وما تم رفعه من الطبيعة، وتم أخذ الأحمال طبقاً للكود المصري لحساب الأحمال والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة. والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات، وتم عمل التحليل الإنشائي للمبنى والأساسات باستخدام برنامج العناصر المحددة وملخص نتائج التحليل الإنشائي ما يلي:

- يوجد عدد (٢٢) عمود غير آمن تحت تأثير الأحمال الرأسية والأحمال الأفقية.

- توجد بعض الكمرات والبلاطات والأعمدة تولد بها إجهادات تزيد عن الإجهادات المسموح بها نتيجة حدوث فرق هبوط في التربة أسفل الأساسات.
- الإجهادات المؤثرة على التربة أسفل الأساسات تحت تأثير الأحمال الرأسية تتعدى الإجهادات المسموح بها لطبقات التربة عند منسوب التأسيس.
- شبكتي تسليح اللبشة العلوية والسفلية لا تكفي متطلبات التصميم عند منتصف البجور بين الأعمدة تحت تأثير الأحمال الرأسية للعمارة.

١٠- التوصيات

- يتم تثبيت التربة وذلك بحقنها بمونة إسمنتية جيرية لملء الفجوات الموجودة بها على أن يتم عمل مسح جيوفيزيقي بالردار قبل البدء في أعمال الحقن لتحديد أماكن الفجوات.
- أ- يتم الحقن التربة رأسياً حول العمارة- حتى لا تتسرب المونة خارج حدود المنطقة المراد حقنها- وفي مكان شرخ اللبشة، ثم الحقن المائل أسفل اللبشة وخصوصاً في أماكن الفجوات. على أن يتم عمل مسح جيوفيزيقي بالردار بعد إنتهاء الحقن للتأكد من إمتلاء الفجوات بالمونة الإسمنتية على الوجه المطلوب.
- ب- ضرورة تدعيم اللبشة، وذلك بإضافة لبشة مسلحة ٥٠سم أعلى اللبشة الحالية، وتسليحها بشبكة تسليح علوية وسفلية ١٠#١٨/م بالإضافة إلى عمل كمرات مقلوبة بعرض ١٥٠سم وارتفاع ١٠٠سم (الجزء اندفون ٥٠سم والجزء الظاهر فوق اللبشة ٥٠سم)، والتي ترتبط ببعض الأعمدة ببعض.
- ج- تدعيم الأعمدة الغير آمنة وذلك بعمل قميص خرساني سمك ١٥سم وتسليح ١٦#١٥/سم وذلك بتبدروم والأرضي والأول، كذلك ربط بعض الأعمدة ببعضها وتحويلها إلي حوائط مسلحة بالبدروم.
- د- تحويل سقف دور البدروم إلى نظام البلاطة والكمرات.
- هـ- تدعيم البلاطات بالأدوار المتكرره وكذلك تدعيم الكوابيل وذلك عن طريق قطاعات من الصلب.

١١- الخلاصة

- أ- يرجع السبب الرئيسي في العيوب التي ظهرت بالعقار إلى وجود فجوات بالتربة وعدم تجانس التربة بالموقع بالإضافة إلى سوء التنفيذ الذي يتمثل في :
- عدم غمر التربة عند منسوب التأسيس كما ذكر ذلك شفاهة مهندس التنفيذ المشرف على العمارة).
 - سمك لبشة الخرسانة أقل من اللوح التصميمية.
 - عدم تنفيذ حوائط البدروم من الخرسانة المسلحة طبقاً لما ورد بالنقير الفني للتربة .
 - وقد أدى سوء التنفيذ إلى عدم تحمل كل من الهيكل الخرساني والحوائط لما حدث من فرق هبوط لتربة ويستدل على ذلك بوجود شروخ باللبشة والأعمدة بالإضافة إلى شروخ مائلة ونافاذة بالحوائط.
 - عدم مطابقة النظام الإنشائي للأسقف مع اللوح التصميمية الذي أدى إلى وجود شروخ بالأسقف مارة خلال الأعصاب.



الصورة رقم (٣-٨١) الشروخ المائلة في حوائط الواجهة



الصورة رقم (٣-٨٢) شرح النيشة

حالة دراسية (٨) : مباني مركز التدريب للتشييد والبناء- الرأس السوداء- محافظة الأسكندرية

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العيوب بالمبنى وإقتراح العلاج اللازم . وقد تم تشكيل لجنة دراسة الموضوع مكونة من أ.د. مصطفى شريف ، أ.د. أميمة صلاح الدين ، و د.م. خالد يسرى ، و د.م. أحمد ثابت.

وصف المباني

مجموعة المباني التي يتكون منها مركز التدريب والبناء عبارة عن مباني الورش (ورشة ١ & ٢) ومباني الورش المكشوفة (بدون سقف) وهي مباني تتكون من دور أرضي فقط بالإضافة إلي مباني المطعم والمخازن ومبني المسجد وهي مباني دور ارضي مرتفع ، بينما المبني الرئيسي والخاص بمبني الإدارة يتكون من دور أرضي وجزء دور أول.

وتتلخص العيوب المحددة في طلب المالك في وجود ميول بالمباني بنسبة كبيرة مع ظهور شروخ واضحة ومؤثرة علي معظم المباني. والشكل (٣-١٥) يوضح كروكي عام لموقع المباني بالنسبة لبعضها.

١- معاينة المباني

١-١ مبني الإدارة

المبنى لقائم يتكون من دور أرضي وبه جزء دور ارضي وعلوي كما يظهر من الكروكي رقم (٣-١٦). وتم إنشاؤه بالأسلوب الهيكلي من الخرسانة المسلحة وهو مكون من أسقف بنظام البلاطات المصمتة والكمرات. وبالكشف علي بعض الأعمدة بالدور الأرضي تبين وجود شروخ نافذة بالخرسانة مع صدأ شديد وتآكل بحديد التسليح كما أن لون الخرسانة فاتح مع وجود تفتت في بعض الخرسانات، كذلك يوجد ترميم في سقف العيادة نتيجة سقوط الغطاء الخرساني. وتبين سقوط الغطاء الخرساني بجزء من سقف الحمام والمطبخ مع وجود صدأ بحديد التسليح وآثار ترميم بسقف المطبخ مع وجود شروخ بحوائط الدور الأرضي والأول سواء كفاصل بين المبني والعناصر الخرسانية و نتيجة فرق الهبوط بين الأعمدة او ترخيم الميدات الحاملة. والشكل (٣-١٧) يبين كروكي يوضح العيوب الإنشائية بمبني الإدارة .

١-٢ المسجد

شروخ رأسية ببعض الأعمدة (مجاورة لباب المسجد) مع وجود صدأ وتآكل شديد بحديد تسليح سقف صحن المسجد كما توجد شروخ ذات اتساع كبير في أماكن متفرقة من سقف المسجد وتطويل بالبياض ويظهر شرخ افقي بدروة سقف المسجد وكذلك شرخ رأسي الي مائل عند نهاية الدروة متصل بالشرخ السابق . كما تظهر شروخ بحوائط الواجهة وشروخ مائلة ببعض الشبائيك.

١-٣ مبني المطعم

شروخ رأسية ببعض أعمدة الواجهة واتضح أن الشروخ نافذة بالخرسانة مع وجود صدأ شديد بحديد لتسليح، وكذلك هناك شروخ جانبية وطولية بكمرة عند الفاصل، وتبين أيضاً أن معظم الأسقف بها شروخ بتبلاطة الخرسانية وفي بعضها يظهر سقوط الغطاء الخرساني وظهور صدأ وتآكل شديد بحديد التسليح. الحوائط معظمها



به شروخ مائلة وبعضها نافذ كما تلاحظ هبوط بارضيات المطعم . والشكل (٣-١٨) يبين العيوب الإنشائية بمبني المطعم .

٤-١ مباني الورش

ورشة ١ و ٢ والورشة المكشوفة بينهما ، لا توجد عيوب بالورشة المكشوفة، وأم بالنسبة للورش المغطاة ٢ الورش ذات الأسقف فقد تبين وجود شروخ عند مستوي رقبه أحد الأعمدة بالركن مع وجود صدأ بحديد تسليح الكمرات علي الفاصل وكذلك وجود شروخ رأسية بالكمرة المقلوبة لسقف الورشة. تبين أيضاً وجود شروخ مائلة بالحوائط مع وجود ميل في الشبايبك نتيجة فرق الهبوط بالتربة المجاورة للعمارة الملاصقة للسور بهذا الجزء. والشكل رقم (٣-١٩) يبين العيوب بالورشة.

٢- المستندات المتاحة

لم يتم موافاة اللجنة بأي دراسات للتربة او أية رسومات انشائية او معمارية لمباني المركز .

٣- الاختبارات والدراسات التي تمت

لوقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبنى تم عمل ما يلي :

تقرير فني عن أبحاث التربة والأساسات: ويشمل الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة لتحديد خصائص التربة حيث تم تحديد طبيعة التربة بالموقع حتي منسوب ١٥,٠٠ متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية بموقع

• اختبارات تقدير مقاومة الخرسانة: تم إجراء اختبارات مطرقة شميدت على بعض الأعمدة التي تم اختيارها عشوائياً من جميع مباني المركز (مبني الإدارة والورش والمطعم) حيث تم تقدير مقاومة الضغط للخرسانة المنفذة لمبنى الإدارة بمتوسط حوالي ١٩٠ كجم/سم^٢ وحوالي ١٦٠ كجم/سم^٢ لمبني المطعم وحوالي ٣٥٠ كجم /سم^٢ لمباني الورش.

• الإختبارات الكيميائية للخرسانة

تمت الإختبارات لتحديد متوسط نسبة املاح الكلوريدات بالنسبة لوزن الأسمنت وكانت حوالي ١,٨ وكننت نسبة أملاح الكبريتات بالنسبة لوزن الأسمنت حوالي ٥,٧.

٤- وصف التتابع الطبقي للتربة بموقع المبنى

من خلال الجسات التي قام المركز بتنفيذها بموقع المباني يمكن وصف التتابع الطبقي للتربة بالموقع بأنها في العموم تربة تتكون من طبقة من الطين الطمي اللين ضعيف التماسك إلي متوسط التماسك المختلط بكسر قواقع حتى عمق يتراوح ما بين ١١,٠٠ متر إلي ١٣,٠٠ متر ويتخللها طبقة تربة عضوية بسمك حوالي ٨٠ سم بأحد الجسات ويلي ذلك وحتى نهاية الجسات عند عمق ١٥,٠٠ متر طبقات من آرمال المتوسط به آثار ضمي. وقد أستقر منسوب المياه الأرضية على عمق يتراوح ما بين ١٠-٢٠ سم مقاساً من منسوب الأرض الطبيعية وقت تنفيذ الجسات.

٥- أسباب المشكلة

إتضح من الدراسة السابقة أن سبب المشكلة هو :

- عدم وجود دراسة وافية لأبحاث التربة وبالتالي نتج عن ذلك عدم إستخدام الإسلوب المناسب للتأسيس علي هذه النوعية من التربة مما أدى إلى ظهور العيوب والشروخ الحادثة بمباني مركز التدريب والتشييد ونواتجة عن حدوث الهبوط المتفاوت بين القواعد المنفذة نتيجة الأحمال الواقعة عليها. وعليه ومما سبق يتبين أن عدم دراسة التربة ونوعية وإسلوب التأسيس المناسب هي الأسباب الرئيسية للعيوب بمعظم مباني المشروع بالرغم من كون معظم المباني بالمشروع مباني عبارة عن دور أرضي واحد في الإجمال.

٦- طريقة العلاج المقترحة

مباني الإدارة والمسجد والمطعم

الأعمدة:

ترميم الأعمدة المعيبة مع مراعاة إتباع الإسلوب الهندسي في الترميم وصلب الأسقف والكمرات المحملة علي تلك الأعمدة.

الكمرات

ترميم الكمرات المعيبة عن طريق صلب البلاطات والكمرات الثانوية المحيطة بالكمرة الجاري إصلاحها مع إتباع الإسلوب الهندسي للإصلاح.

البلاطات

ترميم البلاطات كما سبق للكمرات مع تأمين البلاطات المجاورة عن طريق عمل الصلبيات المناسبة لكل من البلاطات والكمرات المحيطة وإتباع الإسلوب الهندسي للإصلاح.

الحوائط

ترميم الحوائط المعيبة وذلك بتفريغ الشروخ بعرض من ٤-٦ سم وبعمق لا يقل عن ٤ سم ويملاً الفراغ بمونة اسمنتية غنية للشروخ بين الحائط والعناصر الخرسانية. بينما للشروخ الحوائط المائلة يتم تفريغ الشروخ بنفس الأسلوب ثم يتم تزيير الحوائط بعرض طوية علي مسافات من ٤٠-٥٠ سم وبكامل طول الشرخ مع استخدام مونة اسمنتية قوية لا تقل عن ٤٠٠ كجم/متر^٣ لملاء الفراغات.

علاج الأساسات

تعالج أساسات العمودين للورشة التي بها هبوط وذلك عن طريق تنفيذ خوازيق (micropiles) بعمق لا يقل عن ١٤ متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية مع عمل التصميم اللازم لتنفيذ قاعدة فوق الخوازيق المستجدة مع عمل أسياخ الربط مع القاعدة القديمة، والشكل (٣-٢٠) يبين إسلوب تنفيذ التدعيم المقترح، مع تنفيذ ميده جسيئة فوق الميده الحالية وتربط الأعمدة.

٧- التكلفة الاقتصادية للإصلاحات ومقارنتها بالتكلفة الكلية للإتشاء من جديد


تم تقدير تكلفة إنشاء المباني في حالة عدم الحاجة لإعمال التدعيم على أساس ٣٥٠ ج.م./م^٢ وقت إعداد هذه الدراسة وسيتم تغييرها طبقا لوقت الإصلاح المطلوب. وبحصر مساحات المباني المطلوب ترميمها تبين أنها حوالي (١٣٠٠ م^٢ للورشتان + ١٧٥٠٠ متر للمطعم + ١٣٠٠ متر لمبني الإدارة مع اهمال الورشة المكشوفة) وبالتالي فإن تكلفة الإصلاح التقديرية المطلوبة تصل إلي حوالي ١,٦ مليون جنيه مصري، وتم تقدير قيمة




- أعمال الإصلاح طبقاً للرسومات بواسطة شركة متخصصة فى أعمال التدعيم حيث بلغت حوالي 500 ألف حنيه مصري وبالتالي فإن:
- ١- تكلفة الإصلاح تعادل حوالي ٣٠% من إجمالي قيمة الأعمال، وتحديد هذه النسبة بصورة أدق سوف يتم تقديرها بواسطة متخصصين فيما بعد مرة أخرى لتحديد القيمة الفعلية للإصلاح.
 - ٢- الخسارة المادية الناشئة عن الأجزاء التى تمت إزالتها وتلك التى تم تحديد إستخدامها وهي ما يصعب تقديرها بالمال.
 - ٣- الخسارة الناجمة عن الوقت الكبير الذى إستغرقته الدراسة أو الوقت المطلوب لأعمال الإصلاح المطلوبة.



شكل (٣-١٧) العيوب الإشغالية (مبنى الإدارة)

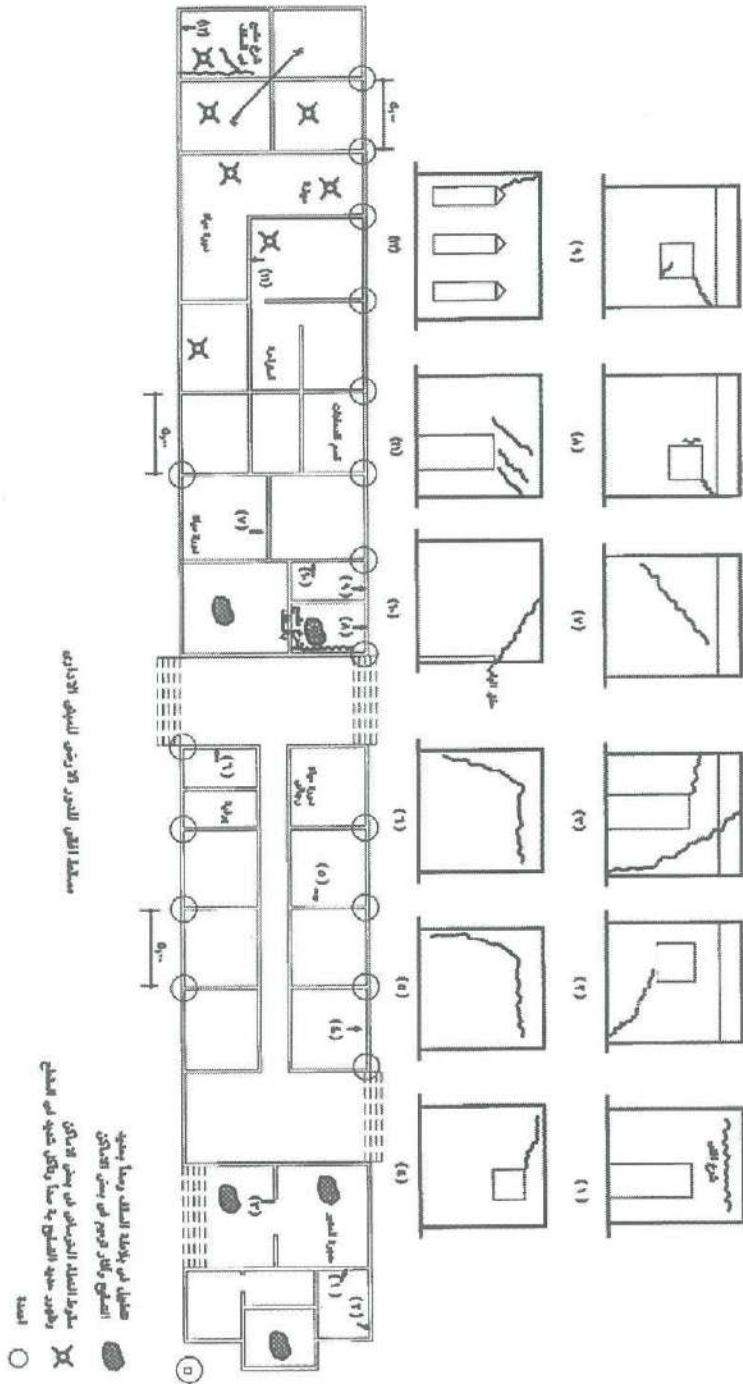

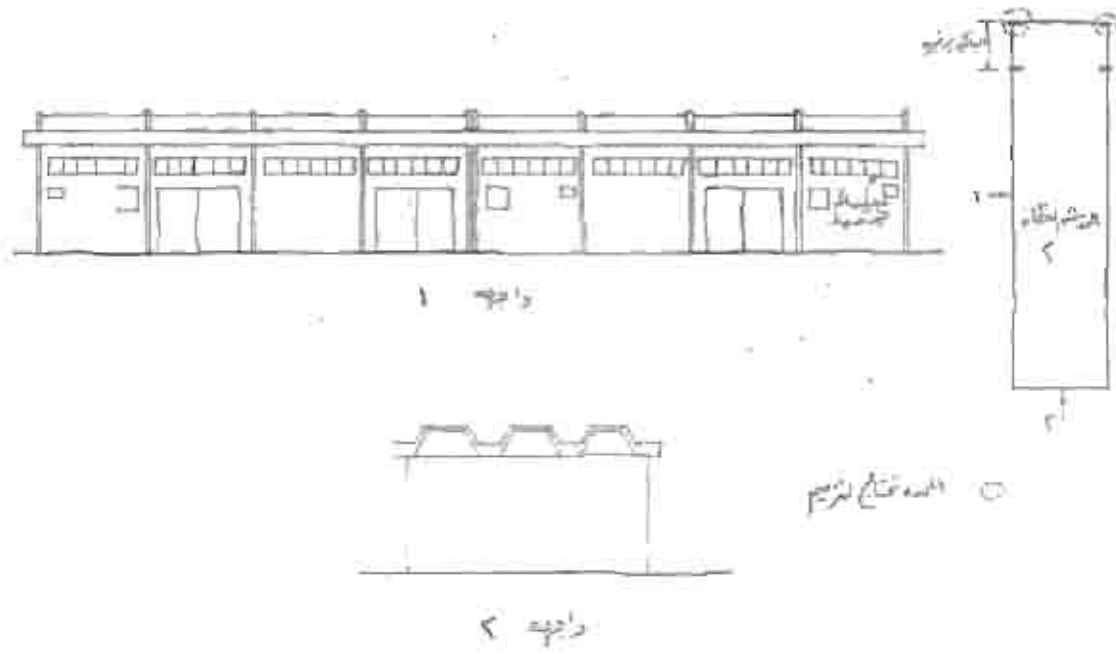

شكل (٣-١٩) بين السور بالورشة

حالة دراسية (٩) : عمارة سكنية بطريق بنها - ميت راضى - محافظة القليوبية

الغرض من هذه المعاينة هو دراسة السلامة الإنشائية لهذه العمارة واقتراح العلاج اللازم إن استدعى الأمر ذلك، والصورة رقم (٣-٨٣) توضح منظر عام للمبنى. وتكونت اللجنة مسارداً صوملاً وعرضاً مسطحاً، أ.س.ح.ي. القاضى، ود. عمرو حميدة.

١- وصف المبنى

المبنى القائم يتكون من دور أرضى وأحدى عشر دور متكرر، وتم إنشاؤه بالأسلوب الكهيدل نمطاً مسطحاً مسلحاً، وهو مكون من أسقف بنظام البلاطات المصمتة بسمك ١٢ سم وكمرات مع وجود أجزاء مفككاً بنظام البلاطات المسطحة بسمك ٢٢ سم، وأعمدة ترتكز على لبشة من الخرسانة المسلحة بسمك ٣٠ سم، وترتكز على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ٤٠ سم. ومنسوب التأسيس للمبنى على حوالى ٣,٠٠ مترًا من منسوب أسفلت الطريق أمام المبنى.



صورة رقم (٣-٨٣): منظر عام للمبنى

٢- وصف التتابع الطبقي للتربة بموقع المبنى

من خلال الجسات التي قام المركز بتنفيذها بموقع المبنى يمكن وصف التتابع الطبقي للتربة بالموقع هنا. في العموم تربة متجانسة وتتكون من طبقة من الطمي الرملى المحتوى على آثار طين حتى عمق ٦,٠٠ مترًا، يليه وحتى نهاية الجسات طبقات من الرمل المتدرج أو المتوسط إلى حرش به آثار زلط رفيع وهى



العموم كثيف إلى أعلى الكثافة. وقد استقر منسوب المياه الأرضية على عمق حوالي ٤ متر مقياساً منسوباً من الأرض الطبيعية وقت تنفيذ الجسات.

٣- دراسات التربة التي تم إجراؤها قبل الإنشاء

لا توجد دراسات متاحة للتربة تم تنفيذها قبل إنشاء المبني والتقارير المتاحة تمت بعد تنفيذ المبني بغرض التعلية وبيانها كالتالي:

- تقرير فني عن أبحاث ميكانيكا التربة والأساسات معد بواسطة مكتب استشاري بتاريخ أغسطس ٢٠٠٤.
- تقرير فني عن أبحاث ميكانيكا التربة والأساسات معد بواسطة دكتور استشاري بتاريخ أكتوبر ٢٠٠٤.

٤- معاينة المبني

قامت اللجنة بمعاينة المبني على الطبيعة وقياس قطاعات الأعمدة وأماكنها وكذلك تم قياس أطوال الكوابيل الأمامية والخلفية كما تم عمل كشف للبيشة الأساسات المسنحة والعادية.

ومن المعاينة على الطبيعة فقد تلاحظ وجود شرخ أفقى بين البلاطة الكابولية بسقف بودلاى -ضرباً طناً حناو أعلاها وذلك نتيجة ترخيم فى البلاطة الكابولية، كما تلاحظ بصفة عامة وجود عيوب بسيطة فى بعض صانعا الخرسانية المكشوفة فى السلم والأوار التي لم يتم بها أعمال البياض. وجدير بالذكر أن أحمال المبني لم تكن اكتملت حتى تاريخ المعاينة (حمل حي ، معظم أحمال الأرضيات، جزء من أعمال البياض وجزء من المباني).

٥- الاختبارات والدراسات التي تمت لتقييم السلامة الإنشائية

للقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبني تم عمل ما يلي :

• تقرير فني عن أبحاث التربة والأساسات

يشمل الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة لتحديد خصائص التربة حيث تم تحديد الإجهاد الآمن المسوح به عند منسوب التأسيس بحيث لا يزيد عن ١,٥ كجم / سم^٢ كما تم تقدير قيمة معامل رد فعل تربة التأسيس بـ ٠,٣ كجم / سم^٣.

• اختبارات تقدير مقاومة الخرسانة

تم إجراء اختبارات القلب الخرسانى ومطرقة شميدت على بعض الأعمدة التي تم اختيارها عشوائياً لذكو على اللبشة المسلحة حيث تم تقدير مقاومة الضغط للخرسانة المنقذ بـ ٢٣٢ كجم / سم^٢.

٦- المراجعة الإنشائية للتصميم

تمت المراجعة الإنشائية للمبني على أساس الرسومات الإنشائية المتاحة وما تم رفعه من الطبيعة. تم أخذ الأحمال طبقاً للكود المصرى للأحمال وتمت المراجعة على أساس الكود المصرى لتصميم هيفنتوآشنملا نقينا سرخلا المسلحة والكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات كما تم عمل تحليل إنشائي للأسقف واللبشة المسلحة باستخدام طريقة العناصر المحددة حيث تبين مايلي:

١. تسليح اللبشة المسلحة في بعض المناطق غير كافي لمقاومة عزوم الانحناء الواقعة عليها.
٢. الإجهادات الواقعة على التربة تتراوح بين ١,٧٠ كجم/سم^٢ و ١,٩٥ كجم/م^٢ وهو ما يزيد على إجهادة اللبشة المسوح به طبقاً لتقرير أبحاث التربة المشار اليه.



٣. بمراجعة لوح تسليح السقف، وجد أن المهندس المصمم قد قام بتحليل البلاطة المسلحة والجزء الكابولي بافتراض كميات تخيلية مما يتنافى مع طرق التحليل الإنشائي التي يسمح بها الكود المصري وقد أدى هذا الفرض إلى أن حديد التسليح لا يغطي عزوم الإنحناء الواقعة على القطاعات الحرجة، وكذلك سمك ثبلاطات الكابولية بالواجهة وتسليحها لا يفي بحالة حد التشكل والترخيم طبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.

٧- سبب المشكلة


يتضح من الدراسة السابقة أن سبب المشكلة هو :

١. سوء إختيار النظام الإنشائي للأسقف.
٢. عدم دقة تقدير أحمال الأعمدة.
٣. خطأ في تقدير معامل رد فعل التربة نتيجة عدم وجود دراسة لميكانيكا التربة أدى إلى خطأ في تقدير عزوم الإنحناء الواقعة على اللبشة.


٨- طريقة العلاج المقترحة

تم اقتراح ما يلي:

١. يجب تدعيم اللبشة المسلحة للأساسات وذلك بزيادة سمكها في المناطق الموضحة بالشكل (٣-٢١) وتك طبقاً للتفاصيل الموضحة بالشكل (٣-٢٢).
٢. يجب تخفيض أحمال المبني (حيث أن المالك قد قام بتعليق المبني ثلاثة أدوار عن ما سمح به من تقرير إستشرى سابق) وذلك باتباع مايلي:
 - إزالة أجزاء من البلاطة الكابولية بالواجهة.
 - استخدام الطوب الخفيف الذي لا يزيد وزنه النوعي عن ٥٠٠ كجم/م^٢ في الأدوار العلوية.
 - يتم تكسير السلم المؤدي إلي السطح واعتبار السطح غير مستخدم.
 - تشطيب السطح باستخدام بلاطات خفيفة الوزن (تايل فوم) ولا يسمح بعمل خرسانة ميول.

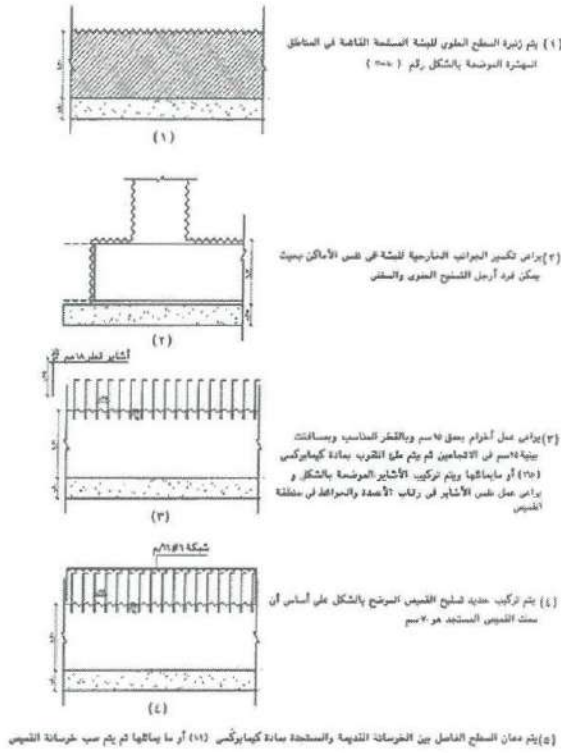

شكل (٣-٢٢): أسلوب وخطوات تدعيم اللبشة المسلحة

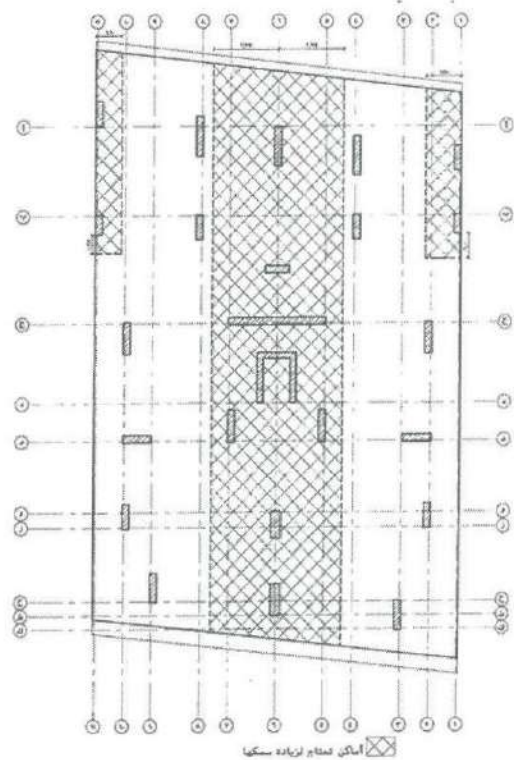

شكل (٣-٢١): كروكي للبيتة يوضح الأماكن التي تحتاج لتدعيم

٩- التكلفة الاقتصادية للإصلاحات ومقارنتها بتكلفة إنشاء المبنى

تم تقدير تكلفة إنشاء هذا المبنى في حالة عدم الحاجة لإعمال التدعيم على أساس ٣٥٠ ج.م./م^٢ بحوالي ١,٣٠ مليون جنيه مصري، وتم تقدير قيمة إعمال الإصلاح طبقاً للرسومات بواسطة شركة متخصصة في أعمال التدعيم حيث بلغت حوالي ٣٠٠ ألف جنيه مصري أي أن نسبة تكلفة الإصلاح حوالي ٢٣% من إجمالي قيمة الأعمال وذلك بخلاف الخسارة المادية الناشئة عن الأجزاء التي تمت زياتها وتلك التي تم تحديد استخدامها وهي ما يصعب تقديرها بالمال وكذلك الوقت الكبير الذي استغرقته الدراسة وأعمال الإصلاح.

وعليه فإن هذه الحالة الدراسية توضح مدى أهمية مرحلة الدراسات السابقة لعمنية إنشاء المبنى.



صورة رقم (٣-٨٤): منظر عام للمبنى

٥- الاختبارات والدراسات التي تمت لتقييم السلامة الإنشائية

للوقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبنى تم عمل ما يلي :

- تقرير فني عن أبحاث التربة والأساسات: ويشمل الاختبارات الحقلية والمعنية بالأرصة لتختبر خصائص التربة حيث تم تحديد الحمل الأمثل المسموح به لخواريق الإسترووس البتوي بـ ٢٠ طن.
- اختبارات تقدير مقاومة الخرسانة: تم إجراء اختبارات القلب الخرساني ومصرف قديم من راسع عشر الأضد التي تم اختبارها عشوائياً حيث تم تقدير مقاومة الصعق للخرسانة المتخذة ٣٠٠ كجم/سم^٣

٦- الدراسة الإنشائية

تمت المراجعة الإنشائية للمبنى على أساس الرسومات الإنشائية المتاحة وما تم رفعه مؤخراً من مخططات هندسية الأحمال طبقاً للكود المصري للأحمال وتمت المراجعة على أساس كود المصري المخصص لتبني أنسب المواد الخرسانية المسلحة والكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات. تم عمل صلح رابطة فخرية لتبني الخازوقية باستخدام طريقة العناصر المحددة حيث تبين ما يلي:

١. تسليح اللبشة المسلحة في بعض المناطق غير كافي لمقاومة عزوم الانحناء الواقع عليها.
٢. أحمال الخوازيق تتجاوز الحمل الأمن الذي سبق توضيحه.
٣. يجب تدعيم العمودين على المحاور (ت-١) و(ت-١).

٧- سبب المشكلة

إتضح من الدراسة السابقة أن سبب المشكلة هو :

١. عم دقة توصيف نوع الخازوق المبين بتقرير أبحاث التربة والأساسات.
٢. تم عمل تعديلات بالأسقف دون مراعاة تأثير ذلك علي الأعمدة والأساسات.


٨- طريقة العلاج المقترحة

- ١- يجب تخفيض الأحمال الكلية الناشئة عن المبنى والمؤثرة على الخوازيق كما يلي:
 - يجب إزالة جميع أعمال المبانى القائمة والتي استخدم فيها الطوب الطفلى الأحمر بين محوري ١ و ٤ من جميع أدوار المبنى و يستثنى من ذلك حوائط الحمامات ويعاد بناء هذه الحوائط باستخدام الطوب الترملي الخفيف الذى لا يزيد الوزن النوعى له عن ٥٠٠ كجم/م^٣ مع مراعاة استخدام أنواع خفيفة من تشطيبات الحوائط (أى عدم تجليد الحوائط بالجرانيت أو الرخام).
 - تستخدم مواد خفيفة فى تشطيب أرضيات جميع الأدوار بما فيها السطح النهائى للعقار بحيث لا يتعدى وزن التشطيبات ٧٥ كجم/م^٢ شامنة وزن بياض الأسقف.
 - فى حالة الحاجة لتنفيذ خزانات مياه فيجب أن تنفذ فى الجزء الأمامى.
 - يجب تكسير السلالم الخرسانية المؤدية إلى السطح النهائى بحيث يكون غير مستخدم.
- ٢- يجب تدعيم اللبشة الخرسانية كما يلي:
 - يتم إضافة صف من الخوازيق كم هو موضح بشكل رقم (١) على أن يتم تنفيذ هذه الخوازيق بواسطة شركة متخصصة وذلك بإتباع الإسلوب العلمى السليم.
 - تنفيذ حائط خرسانى بالبدروم على محورى (أ) ، (أ) بين المحاور (٣) ، (٥) كما هو بشكل (٣-٢٣).
 - يجب تدعيم العمودين على المحاور (ت-١) و(ت-١) بإتباع الأسلوب الموضح بشكل (٣-٢٤).


٩- التكلفة الاقتصادية للإصلاحات ومقارنتها بتكلفة الإنشاء

تم تقدير تكلفة إنشاء هذا المبنى فى حالة عدم الحاجة لإعمال التدعيم على اساس ٣٥٠ ج.م/م^٢ بحوالى ١,٤٠ مليون جنيه مصري وتم تقدير قيمة إعمال الإصلاح طبقاً للرسومات بواسطة شركة متخصصة فى أعمال التدعيم حيث بلغت حوالى ٣٠٠ ألف جنيه مصري حيث بلغت نسبة تكلفة الإصلاح حوالى ٢١% من إجمالى قيمة الأعمال وذلك بخلاف الوقت الكبير الذى إستغرقته الدراسة وأعمال الإصلاح.

وعليه فإن هذه الحالة لدراسية توضح مدى أهمية مرحلة الدراسات السابقة لعملية إنشاء المبنى.

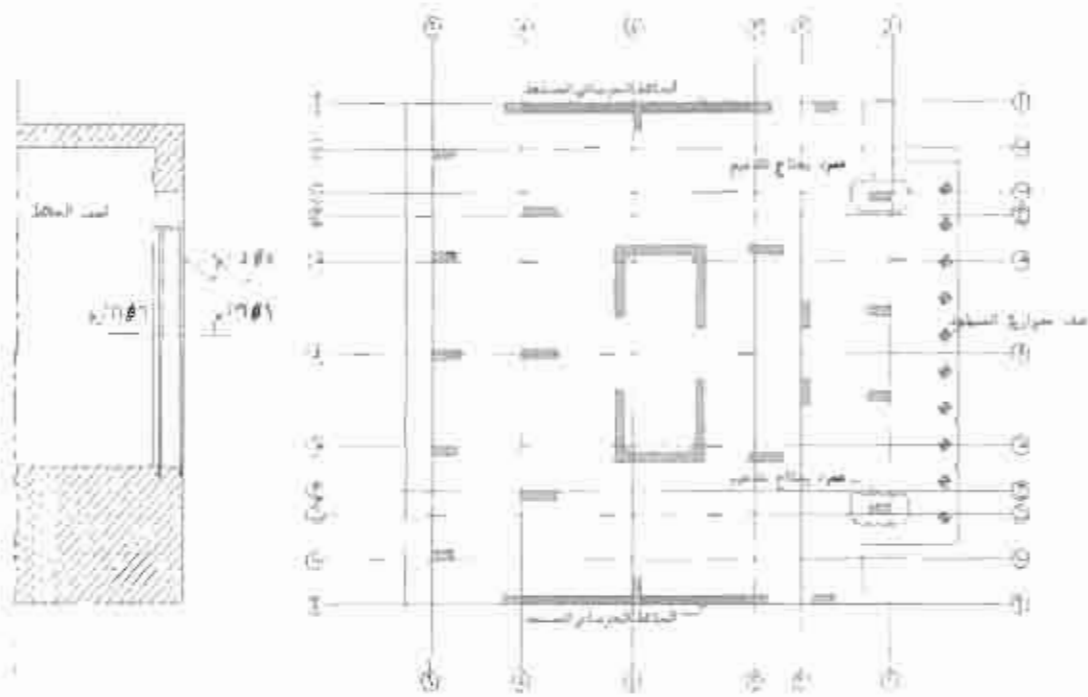

شكل (٢٣-٣): كروكي للبيشة يوضح أسلوب تدعيم البيشة لمتساحة

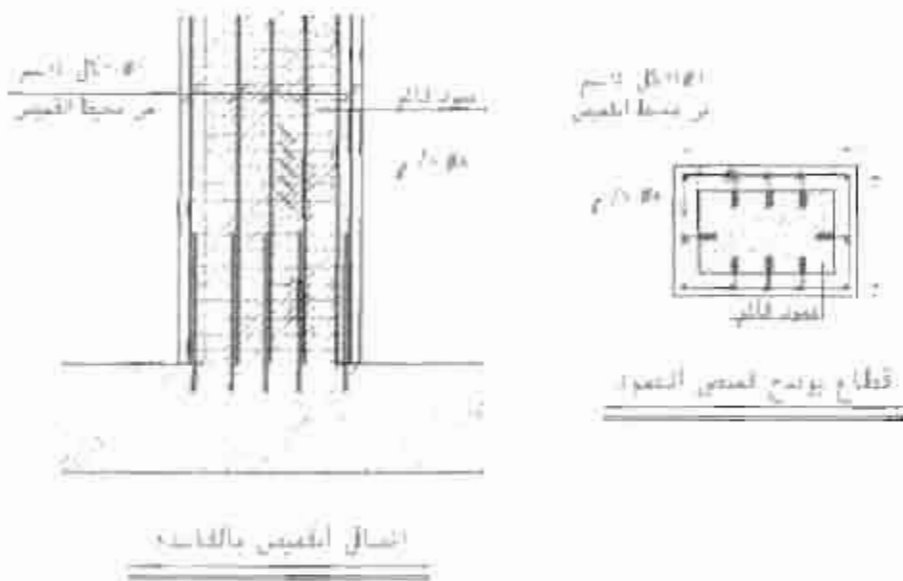

شكل (٢٤-٣): كروكي يوضح أسلوب تدعيم الأعمدة



حالة دراسية (١١): دراسة عقارين حديثين والعقارات المجاورة بالإبراهيمية - محافظة الإسكندرية

الغرض من هذه المعاينة هو دراسة حالة العقارين المذكورين وكذلك العقارات المجاورة وتكونت اللجنة من ا.د. مصطفى محمد شريف و د.م. عادل هاشم همام و م. محمد أسيم نبيل.

١- وصف المباني

المباني هي مجموعة عقارات متجاورة عبارة عن دور أرضي وثلاث أو أربع أدوار متكرزة ويتخللها عقارين ذو ارتفاعات أكبر (أرضي و ١٥ دور متكرر للعقار (أ)، وأرضي و ١٦ دور متكرر للعقار الثاني (ب)) وهي مباني متلاصقة. وتتخلص العيوب المحددة في طلب المالك من وجود ميول بالمباني مع ظهور شروخ بالحوائط بمعظم العقارات، ولشكل (٣-٢٥) يوضح كروكي عام لموقع المباني بالنسبة لبعضها.

٢- معاينة المباني

لم تلاحظ اللجنة وجود شروخ في العقارين موضوع التقرير سوي شروخ في حائط واجهة العقار ب بالدور الثاني بينما تبين وجود ميل لكلا العقارين يتراوح ما بين ٠,٥٠ الى ١ % . بينما العقارات المجاورة تبين أن بها ميول واضحة مع وجود ترميمات بالحوائط والكمرات والأعمدة مع وجود شروخ قطرية بالحوائط والكمرات الداخلية والخارجية.

٣- المستندات المتاحة

تبين عدم وجود أي مستندات للعقار (أ) بينما يوجد للعقار (ب) فقط رخصة العقار وهي لدور أرضي وخمسة أدوار متكررة فقط وتقرير أبحاث تربة يحتوي علي جسة واحدة بعمق ٥,٠٠ متر وإجهاد تأسيس ١,٥٠ كجم/سم^٢.

٤- الكشف علي الأساسات

من نتائج الكشف علي الأساسات تبين أن أساسات العقار (أ) عبارة عن لبشة مسلحة علي عمق ٤,٠٠ متر أسفل منسوب الشارع الحالي، بينما كان منسوب التأسيس للعقارات المجاورة علي منسوب يتراوح من ٠,٠٠ الي ٢,٠٠ متر أسفل سطح الأرض بالشارع.

٥- دراسات أبحاث التربة بالموقع

تم عمل أربع جسات بالموقع بعمق ١٥ متر لكل منها، وتبين أن التربة بالموقع عبارة عن طبقة ردم (طمي ورمل وكسر حجر) من سطح الأرض وحتى عمق يتراوح ما بين ٤,٠٠ متر إلي ٦,٥٠ متر، وبلي هذه طبقة طبقة رمل رمادي جيري بسمك حوالي ١,٠٠ متر إلي ٢,٠٠ متر تقريباً، وبلي ذلك حتي نهاية التثبيت طبقة من انطين الطمي ضعيف التماسك ذو القابلية العالية للإنضغاط تحت تأثير الأحمال الزائدة. وبالتالي فإن طبقة الطين الضعيفة أسفل العقارين المستجدين (أرضي + ١٦ دور) لها هبوط كلي متوقع يصل إلي حوالي ٧٥ سم وحتى تاريخ المعاينة حدث هبوط يقدر بحوالي ثلث الهبوط الكلي المتوقع.



٦- أسباب المشكلة

يتبين مما سبق أن السبب الرئيسي في ظهور الشروخ والعيوب بالعقارات المجاورة وكذلك الميول هو أن أساسات العقارين موضوع المعاينة تم بناءها علي لبشة مسلحة وعلي عمق حوالي ٤,٠٠ متر من سطح الأرض الطبيعية ونتيجة الأحمال العالية لكلا العقارين موضوع هذه المعاينة حدث إنضغاط عالي لتربة الطين الطميي الضعيفة التماسك التي تم التأسيس عليها من تأثير تلك الإجهادات العالية، وتسبب ذلك في إنتشار إنضغاط التربة تحت لعقارات المجاورة وبشكل وقيم متفاوتة مما تسبب في حدوث العيوب والشروخ والميول لهذه العقارات المجورة.

٧- انخلاصة

بالنسبة للعقارين موضوع التقرير فإنه يجب إزالة الأحمال الزائدة والمتسببة في هذه الإجهادات العالية علي تربة الموقع وتربة العمارات المجاورة حيث تمت التوصية بإزالة ١٢ دور بكل من العقرين وعليه فإن الإجهادات سوف تقل علي التربة وبالتالي يتوقف الهبوط العالي المستمر ويصبح في المعدل الطبيعي المتقارب مع العقارات المتجاورة وبالتالي يتلاشي الهبوط المتوقع للعقارين وكذلك الهبوط المتفاوت أسفل العقارات المجاورة مع ثبات العيوب الحالية وإمكانية إصلاح هذه العيوب بعد ثبات الوضع (علماً بأن الأدوار ال ١٢ التي قررت اللجنة إزالتها هي في الأصل أدوار مخالفة لرخصة البناء).

٣٠	٢٨ أرضي+٤ متكرر	٢٦ أرضي+ ٣ متكرر	٢٤	م ١٤
١٥ (التهيار كلي)	٢٨ (بشروم + أرضي+١٦ متكرر)	٢١ (التهيار كلي)	٢٢	م ١٠
			٢٠ أرضي+أول	م ١٦
٣٣ أرضي+ ٣ متكرر	٣١ أرضي+ ٤ متكرر	٢٩ (بشروم + أرضي-١٥ متكرر)	٢٧ أرضي+ ٤ متكرر	م ١٠
			٨	م ١٨
م ١١	م ٩	م ١٦	م ٩	م ١٦

شكل (٣-٢٥): كروكي عام لمجموعة المباني يبين وضع العقارات بالنسبة لبعضها



حالة دراسية (١٢) : دراسة أسباب ارتفاع منسوب المياه ببدرومات مستشفى – محافظة القاهرة


أعدت هذه الدراسة في عام ٢٠٠٢ للوقوف على أسباب الارتفاع في منسوب المياه لجوفية ببدرومات أحد مستشفيات محافظة القاهرة وإقتراح أنسب الحلول لهذه المشكلة . وقد شكلت اللجنة من د. يحيى أحمد القاضى و د.م. أشرف إبراهيم عبد السلام و د.م. نصر عمر فرج.

١- برنامج الدراسة

- قام الفريق البحثى بعمل معاينة مبدئية وللتعرف على أسباب المشكلة قام بالخطوات الآتية :-
- تم عمل رفع مساحى وميزانية لبدرومات المبنى ومنطقة الحدائق المحيطة به.
- تم تحديد تكوين طبقات التربة وتتابعها بمنطقة المستشفى (تم تنفيذ ١١ جسة يتراوح عمقها من ١٥ - ٢٠ متر من سطح الأرض).
- تم قياس تذبذب منسوب المياه الأرضية حول المبنى من خلال تنفيذ بيرومترات فى مكان كل جسة.
- تم معاينة الوصلات للصرف الصحى وكذلك منسوب المياه داخل البيارات وحولها بعد الكشف عليها وذلك للوقوف على مدى كفاية السعة الحالية للبيارات ونظام الرفع الحالى وكذلك حالة العزل للبيارات.
- تم رصد منسوب المياه داخل الأجزاء المختلفة للبدروم والتي ظهرت فيها المشكلة.
- تم استخلاص عينات من المياه بكلاً من البيرومترات والمياه الراكدة داخل المناطق المختلفة بالبدروم لتحديد ما إذا كان مرجحاً أن تكون مياه صرف صحى أم مياه جوفية.
- من نتج المعاينة تلاحظ وجود قنوات خرسانية للمياه (water ducts) حول المحيط الخارجى للبدرومات تتوحد بها مياه بصورة دائمة.

٢- نتائج الدراسات

- أ) الشكل (٢٦-٣) يوضح كروكى لموقع المستشفى موضحاً عليه ميزانية الأفنية والحدائق الخارجية والممرات وكذلك رفع لمناسيب الأجزاء المختلفة بالبدروم وربطها بروبير إفتراضى (منسوب أرضية المدخل عند البوابة اوسطى على الكورنيش).
- ب) الشكل (٢٧-٣) يوضح الموقع العام للمستشفى موضحاً عليه أماكن الجسات والبيرومترات.
- ج) الشكل (٢٨-٣) يوضح قطاع لتتابع طبقات التربة بموقع الدراسة والتي يتضح منها أن هناك طبقة من الطين الطمى البنى أو الرمادى التى تمتد أسفل أوطى جزء بالبدروم بسمك يتراوح بين ٢,٥ متراً إلى ٧,٥٠ متراً تعمل كسدادة (plug) تمنع وصول لمياه الأرضية من الخزان الجوفى إلى مستوى أرضية البدروم عند منسوب - ٣,٥٠ متراً ، وتؤدى إلى عدم حدوث (uplift) زائد على هذه الطبقة.
- د) ويوضح الشكل (٢٩-٣) المسقط الأفقى للبدروم موضح عليه الأماكن المختلفة له وكذلك أماكن تواجد مياه الرشح والبيارات وكذلك مسارات الممرات الخرسانية للمياه وأماكن الإتصال المباشر بين الحدائق الواقعة خارج المبنى والبدروم.
- هـ) بمراجعة مناسيب قنوات المياه الخرسانية (water ducts) بالبدروم والإتصال بينها وبين المحيط للبدروم وطريقة صرف تلك المياه وتتبع مسارها حتى نهايتها وبمراجعة قطاع المبنى على المحيط الخارجى مع ملاحظة عدم وجود حوائط سائدة لأتربة أحواض الزهور ، تبين أن المياه الراكدة بالقنوات الخرسانية وكذلك معض الأماكن الغير مستغلة (والمغلقة أثناء المعاينة) هى مياه رشح ناتجة عن تسرب مياه الرى إلى تلك

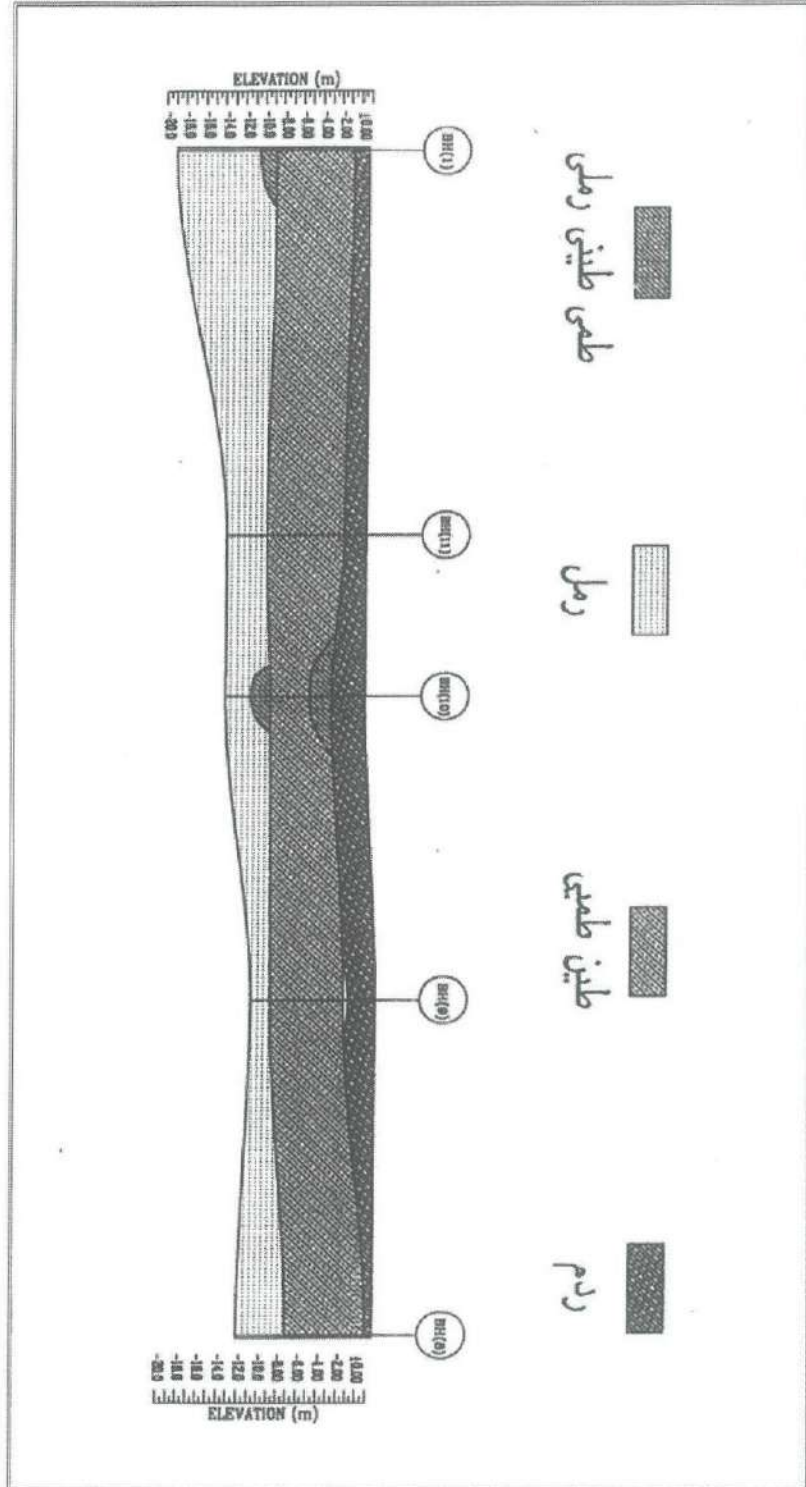

شكل (٣-٢٨): قطاع طولى من ابحاث ارقام (١) و(١١) و(١٠) و(٩) و(٨)

حالة دراسية (١٣) : عمارة سكنية بالدقى - محافظة الجيزة

الفرص من هذه المعاينة هو دراسة السلامة الإنشائية لهذه العمارة، واقتراح العلاج اللازم إن استدعى الأمر ذلك، وقد تم تشكيل اللجنة من كل من : أ.د. خالد محمد الذهبى، و أ.د. نادية محمود نوفل، و د.م. يحيى عبد المجيد، و د.م. أشرف إبراهيم، و د.م. شريف أحمد خفاجة، و م. حسن حمد، و م. عبد الله جلاء، و م. أحمد فوزى.

١- وصف المبنى

المبنى القائم قد تم بناؤه منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو يتكون من بدروم جزئى ودور أرضى و ٨ أدوار متكررة. وتم إنشاء الكمرات بالأسلوب الهيكلى من الخرسانة المسلحة، وهو مكون من أسقف بنظام البلاطات المصمتة وكمرات خرسانية وأعمدة من الخرسانة المسلحة تركز على قواعد منفصلة من الخرسانة العادية والمسلحة، ومنسوب التأسيس للمبنى على حوالى ٢,٠٠ متراً من منسوب الشارع.

٢- معاينة المبنى

يتضح من معاينة المبنى وجود بعض العيوب الإنشائية فى حدود الأماكن التى تمكنت اللجنة من معاينتها، ويمكن تلخيصها فيما يلى:-

١- إتساع الفاصل بين العقار محض الدراسة والعقار المجاور له من الناحية الجنوبية. حيث حدث ميل له فى إتجاه قطعة الأرض المجاورة له من الجهة البحرية والمزمع إنشاؤها حيث تم عمل خوازيق لسند جوانب الحفر لها.

٢- تهالك خطوط الصرف الصحى بالعقار ووجود رشح وتسرب لمياه الصرف الصحى بحوائط المنور.

٣- وجود شروخ طولية بأحد أعمدة البدروم وصدأ تسليح بالبلاطات والكمرات فى الجزء الأوسط من البدروم. بالنسبة للدور الأرضى وجود شروخ رأسية وعرضية ومائلة بحوائط الشقة الخلفية فى الجهة الشمالية للمبنى، وشروخ بالأرضيات، وميل بالأرضيات جهة قطعة الأرض البحرية المزمع إنشاؤها وصدأ بحديد التسليح، وسقوط الغطاء الخرسانى بالشقة الخلفية بالجهة الجنوبية، ورشح بدورات المياه، وشروخ رأسية ومائلة، وشروخ انفصال عن الأعمدة لحوائط أحد المحلات على الواجهة.

٤- بالنسبة للدور الأول حتى الثمن يوجد شروخ مائلة ورأسية بالحوائط، وشروخ انفصال بين الحوائط وبعض الأعمدة، وصدأ بحديد التسليح وتساقط الغطاء الخرسانى حول دورات المياه لبعض الشقق.

٣- الدراسات التى تم إجراؤها قبل الإنشاء

- تقرير عن أبحاث التربة لمشروع إنشاء عمارة سكنية (مجورة للمبنى محل الدراسة) بواسطة مكتب استشارى فى يونيو ٢٠٠٥ .

- نتائج تجارب الموجات فوق الصوتية على خوازيق السند بين العقار محل الدراسة والعقار المجاور المزمع إنشاؤه، التجارب عن طريق كلية الهندسة - جامعة القاهرة فى يونيو ٢٠٠٦ .

٤- الاختبارات والدراسات التي تمت لتقييم سلامة الإنشائية للوقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبنى تم عمل ما يلي :

٤-١ تقرير فني عن أبحاث التربة والأساسات: حيث تم تنفيذ جستين بالقيسون اليدوي حتى ٢٥ متر لكل منهما، ويشمل الاختبارات الحقيقية والمعملية اللازمة لتحديد خصائص التربة حيث يمكن وصفها كما يلي :-

وصف التتابع الطبقي للتربة بموقع المبنى

من خلال الجسات التي قام المركز بتنفيذها بموقع المبنى يمكن وصف التتابع الطبقي للتربة بالموقع بأنها في العموم تتكون من طبقة من الردم حتى عمق ٣,٢٠ متراً إلى ٤,٠٠ متراً، يليها طبقة من الطين الطميي ضعيف التماسك إلى متماسك بسمك ٤,٠٠ إلى ٥,٠٠ متراً، يليها طبقات من الرمل الناعم إلى متوسط مع نسب مختنفة من الطمي حتى عمق ١٤,٠٠ متراً إلى ١٦,٠٠ متراً يليها طبقات من الرمل المتوسط إلى الحرش ومتوسط الكثافة مع آثار زلط صغير أو رمل متحجر وكسر حجر جيري حتى نهاية الجسات عند ٢٥ متراً، وقد استقر منسوب المياه الأرضية على يتراوح بين ٤,٠٠ متراً إلى ٤,٥٠ متراً مقاساً من منسوب الأرض الطبيعية وقت تنفيذ الجسات.

٤-٢ تم الكشف على الأساسات عند ثلاثة أماكن بالبدروم وأتضح أن الأساسات تتكون من قواعد منفصلة من الخرسانة المسلحة ترتكز على قواعد منفصلة من الخرسانة العادية وأن منسوب التأسيس في حدود (٢٠ -) متراً من منسوب الشارع.

٤-٣ اختبارات تقدير مقاومة الخرسانة: تم إجراء اختبارات القلب الخرساني ومطرقة شميدت على بعض الأعمدة التي تم اختيارها عشوائياً. وتم تقييم نتائج مقاومة الضغط للخرسانة المنفذة واتضح أن قيمتها التقديرية بـ ١٨٤ كجم /سم^٢ لأعمدة البدروم و ٥٥٠ كجم/سم^٢ لأعمدة الأرضي و ١٨٣ كجم / سم^٢ لأعمدة الدور الأول و ١٧١ كجم / سم^٢ لأعمدة الدور الثاني.

٤-٤ اختبارات التحليل الكيميائي لعينات خرسانية: أجريت تجارب تحديد نسبة الكلوريدات والكبريتات لعدد ٤ عينات (إثنين من أعمدة البدروم وإثنين من أعمدة الأرضي). وأتضح أن نسبة أملاح الكلوريدات في حدود المسموح به، أما أملاح الكبريتات فقد زادت عن القيمة المسموح بها بمقدار ١٢٠ % ، ١٣٢ % ، ١٣٢ % .

٥- المراجعة الإنشائية للتصميم

تم رفع المبنى وإستنتاج النظم الإنشائي، وقد تم أخذ الأحمال طبقاً للكود المصري للأحمال وتمت المراجعة على أساس الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة والكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات ، كما تم عمل تحليل إنشائي للأسقف واللبشة المسلحة باستخدام طريقة العناصر المحددة حيث تبين ما يلي:

- ١-٥ الإجهادات في معظم الأعمدة الخارجية للمبنى مع المحاور الملاصقة للجدار الشمالي والجنوبي في حدود المسموح به، بينما تزيد في بعض الأعمدة عن المسموح به في حدود ٣٥% .
- ٢-٥ الإجهادات في بعض الأعمدة الداخلية تزيد في حدود ٢٢-٣٣ % وقد تصل أحياناً إلى ٤٢% بينما تصل في بعض الأعمدة الأخرى إلى ٣٣% - ١٠٠% .
- ٣-٥ أعمدة الواجهة الأمامية تزيد الإجهادات في بعضها بنسب تتراوح بين ٤٢-٥٠% عن المسموح به.

- ٤-٥ أعمدة الواجهة الخلفية تصل زيادة الإجهادات فيها إلى ١٠٠% عن المسموح به.
- ٥-٥ قطاعات معظم الكمرات في حدود 4.0×12 سم وهي لا تتحمل عزوم إضافية نتيجة الزلازل.
- ٦-٥ الزيادة في الأحمال الرأسية للأعمدة نتيجة الزلازل لا تتجاوز ١٠% من حمل العمود .
- ٧-٥ من مراجعة الأساسات تبين وجود زيادة في الإجهادات على التربة أسفل بعض القواعد وذلك في حدود ٣٠% من الإجهادات الآمنة المسموح بها طبقاً لدراسة أبحاث التربة.

٦- أسباب المشكلة

يتضح من الدراسة أن سبب المشكلة هو :-

- ١- ضعف مقاومة الضغط بخرسانة الأعمدة مع نقص في بعض القطاعات مما أدى لزيادة الإجهادات عن المسموح به.
- ٢- تصميم المبنى على الأحمال الرأسية فقط كما يتضح من نقص قطاعات الكمرات وعدم وجود حوائط قص بديلة لمقاومة الأحمال الجانبية (الزلازل والرياح) ولذلك يعتمد المبنى على مشاركة الحوائط لمقاومة الزلازل.
- ٣- طبقات التربة المؤسس عليها المبنى من الردم مما يؤدي إلى ضعف إجهادات التربة وتجاوز الإجهاد الفعلي عن المسموح به تحت بعض القواعد.
- ٤- سوء حالة وصلات الصرف الصحي وحدث رشح وتسريب للمياه حول دورات المياه مما أدى إلى صدأ حديد التسليح ببعض البلاطات والكمرات والأعمدة.
- ٥- حدوث بعض الإختناقات في أقطار الخوازيق (بناء على تجارب الموجات فوق الصوتية)، مما تسبب في خلخلة التربة أثناء تنفيذ خوازيق السند بالقطعة المزمع إنشاؤها مما أدى إلى هبوط لقواعد المبنى محل الدراسة على بعض المحاور تسبب في حدوث شروخ مائلة بالحوائط وميل بأرضية الدور الأرضي.

٧- طريقة العلاج المقترحة

٧-١ بالنسبة للمبنى محل الدراسة

- ١- تدعيم بعض الأعمدة التي تزيد فيها الإجهادات بأكثر من ٥٠%.
- ٢- معالجة صدأ حديد التسليح بالبلاطات والكمرات والأعمدة.
- ٣- معالجة الشروخ بالحوائط.
- ٤- معالجة شروخ القص بالكمرات.
- ٥- الكشف على جميع وصلات الصرف الصحي بالمنارور وإصلاح التالف منها.
- ٦- رصد ومتابعة حركة الشروخ وكذلك رصد حركة المنشأ أثناء وبعد تنفيذ العمارة المستجدة بواسطة جهة استشارية متخصصة.

٧-٢ بالنسبة للمبنى المزمع إنشاؤه

- تنفيذ صف مستجد من الخوازيق على بعد ٢,٠٠ متر من حد المبنى و بطول ١٠ متر للخازوق.
- يتم حفر الأرض في العقار المزمع إنشاؤه بعد تنفيذ الخوازيق المستجدة حتى منسوب التأسيس (٣,٧٥ متراً) من منسوب الطريق.



- يتم تنفيذ أساسات العقار مع تنفيذ حائط ساند ملاصق للخوازيق المستجدة ويربط الحائط الساند مع الكمره الرابطة للخوازيق ببلاطة لا يقل سمكها عن ١٥ سم مع إمكانية عمل كوابيل فوق المسافة المتبقية أعلى من منسوب الطريق أمام المبنى محل الدراسة على أن يتم ترك فراغ في حدود ٥ سم بين المبنى وبين الفصل بألواح من البوليسترين بسمك لا يقل عن ٥ سم.



حالة دراسية (١٤): عمارة سكنية بحى روض الفرج بشبرا - محافظة القاهرة

الغرض من هذه المعاينة هو عمل دراسة سلامة إنشائية للعقار للتعرف على أسباب ميور العقار ودراسة السلامة الإنشائية له بعد الميل، وكذلك عمل رصد لبيان إستقرار حركة العقار من عدمه. كما تم دراسة أسباب المشكلة وعمل التوصيات ومقترحات أعمال الإصلاح والتدعيم المطلوبة. واللجنة لمشكلة للقيم بالدراسة مكونة من :
 أ.د.م. حسن محمد علام ، أ.د.م. خالد محمد الذهبى ، أ.د.م. صلاح عبد الجواد ، د.م. أشرف إبراهيم عبد السلام ، م. أحمد محيى إبراهيم ، م. تامر كمال حسن الأفندى ، م. عيد الله جلاء.

١- وصف المبنى

تم إنشاء العقار بنظام الهيكل الخرسانى من الأعمدة والكمرات والبلاطات، والأساسات عيزة عن لبشة مسحة بسمك حوالى ١,١٠ متراً ترتكز على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ٠,٥٠ متراً. ومنسوب التأسيس على عمق حوالى - ٣,٠ متراً من سطح الأرض الطبيعية. ومما هو جدير بالذكر أن العقار تم إنشاؤه على مرحلتين :-

- المرحلة الأولى: تم إنشاء بدروم (جراج) + دور أرضى تجارى + دور أول تجارى + أربعة أدوار سكنية متكررة على كامل المسطح .
- المرحلة الثانية: تم تغطية العقار ستة أدوار أخرى من السادس حتى الحادى عشر فوق الأرضى وذلك على جزء من المسطح.

٢- معاينة المبنى

قامت اللجنة بعدة زيارات للمبنى على الطبيعة لرفع النظام المعمارى والإنشائى على الطبيعة وكذلك رفع العيوب الظاهرية بعناصر المبنى.

- ومن المعاينة ورفع أبعاد المبنى على الطبيعة تلاحظ الآتى :
 - عدم مطابقة اللوحات المعمارية والإنشائية المعتمدة لما هو منفذ فعلياً.
 - وقد تلاحظ ترحيل غالبية أعمدة البدروم إلى الداخل لمسافة تقدر بحوالى ٤٠ سم مما نتج عنه ارتكاز أعمدة الأدوار العلوية (فوق سقف البدروم) على كمرات كابولية ، وهذا مخالف للنظام إنشائى السوارد باللوحات المعتمدة.
 - وجود شروخ أفقية ورأسية بين العناصر الخرسانية المسلحة والحوائط وكذلك وجود شروخ مائلة ببعض الحوائط بجميع الأدوار.
 - وجود شروخ رأسية بالكمرات الخارجية للبدروم بوجود ترحيلات لأعمدة البدروم الخرجية داخل المبنى.
 - وقد ظهر من التقرير المساحى عن رصد ودراسة حالة ميل وهبوط العقار القائم تحت ادراسة ما يلى :
 - الميل فى الاتجاه العمودى على الشارع الذى به العقار للوجهة الأمامية هو ٩,٥٠ سم.
 - الميل فى الاتجاه الموازى للشارع الذى به العقار للوجهة الجانبية هو ٢٩,٠ سم.
 - الميل فى الاتجاه الموازى للشارع الذى به العقار للوجهة الجانبية بجوار حفر الخوازيق هو ٩,٦٠ سم.
- ٣- دراسات التربة التى تم إجراؤها قبل الإنشاء
- تقرير فنى عن أبحاث التربة وتوصيات التأسيس للعقار والمعد بمعرفة مركز إستشرى فى يوليو ١٩٩٧ ، والذى تم فيه التوصية بعمل أساسات سطحية من لبشة مسلحة بجهد آمن صافى ١,٥٠ كجم / سم^٢.



- تقرير تعلية للعقار من الدور السادس فوق الأرض حتى الحادى عشر والمعد بمعرفة مهندس استشارى فى ٩ نوفمبر ١٩٩٨ والذى انتهى فيه ان التعلية آمنة وأن الأساسات المنفذة تتحمل بأمان تام الأحمال الكلية الواقعة عليها.

٤- وصف التتابع الطبقي للتربة بموقع العقار

تم تنفيذ عدد ٣ جسات لدراسة التركيب الطبقي للتربة أسفل العقار، جستين باستخدام القاسون اليدوى بعمق ٢٥ متراً لكل منها، بينما تم تنفيذ الجسة الثالثة باستخدام آلات الحفر الميكانيكية بعمق ٣٥ متراً أسفل منسوب الأرض الطبيعية بالموقع وقت تنفيذ الجست.

ومن خلال الجسات المنفذه يمكن وصف التتابع الطبقي للتربة بالموقع بأنه طبقة سطحية من الردم من منسوب سطح الجسة حتى عمق يتراوح ما بين ٢ متراً إلى ٢,٥٠ متراً، تتكون طبقة الردم من نسب مختلفة من الطين والطينى والرمل مع كسر الطوب الأحمر وكسر الخرسانة ومخلفات مبانى. تلى طبقة الردم بسمك يتراوح ما بين ١,٠٠ متر إلى ٢,٠٠ متر طبقة من الطين الطمى المتماسك المختلط بآثار من الرمل الناعم والمواد العضوية وقد تزيد نسبة الطمى ونقل نسبة الصين فى بعض أجزاء هذه الطبقة. تلى الطبقة السابقة وحتى أعماق تتراوح بين ١١,٠٠ متراً إلى ٢١,٠٠ متراً صبقات من الرمل الناعم مختلطاً بآثار الطمى.

يلى ذلك وحتى عمق ٢٥,٠٠ متراً طبقات من الرمل المتوسط إلى ناعم وأحياناً متوسط إلى حرش ويظهر بهذه الطبقة آثار من الزلط الصغير فى بعض الأعماق، يتخلل هذه الطبقة طبقة رقيقة من الطين الطمى اللين بدءاً من عمق ١٧,٧٠ متراً وحتى عمق ١٨,٠٠ متراً عند الجسة رقم (١)، يلى ذلك حتى عمق ٣١,٠٠ متراً طبقات من الرمل المتوسط إلى حرش مع أثار من الزلط الصغير، يلى ذلك حتى عمق ٣٥,٠٠ متراً طبقات من الزلط الكبير والرمل المتوسط إلى حرش، وقد استقر منسوب المياه الأرضية على عمق حوالى ٢,٠٠ متراً مقاساً من منسوب صفر الجسة وهو منسوب الرصيف بشارع طوسون.

٥- الإختبارات والدراسات التى تمت لتحليل أسباب المشكلة

للقوف على مدى السلامة الإنشائية للمبنى تم عمل مايلى :

- إختبارات جودة الخرسانة : كإختبار القلب الخرسانى وإختبار مطرقة الإرتداد حيث تم تقدير المقاومة المتوسطة للخرسانة المنفذه بـ ٢٢٢ كجم / سم^٢.
- إختبار متابعة الشروخ بالأدوار المختلفة وذلك بجهاز (Extensometer).
- إختبارات حقلية ومعملية لتحديد خصائص التربة الطبيعية والميكانيكية عند الأعماق المختلفة.
- الكشف على الأساسات للتأكد من سمك لبشة الخرسانة المسلحة وسمك الفرشة العادية وذلك بتنفيذ قلب خرسانى بواسطة التخريم المستمر.
- حسابات الهبوط تحت الأساسات والذى أظهر وجود فروق هبوط كبيرة بين أركان العقار المختلفة وثنى تراوحت بين ٣,٢ سم ، ٣,٩ سم.
- تم حساب معامل رد فعل التربة أسفل المنشأ فى عدة أماكن فى الحالتين المصرفة (المدى البعيد) والغير مصرفة (المدى القريب).

٦- المراجعة الإنشائية

تم عمل نموذج فراغى للمنشأ بناء على وضعه الحالى وهو حدوث ميل للعقار، حيث بلغت محصلة الحركة عند أعلى نقطة ٢٠ سم جهة الركن الأمامى من المنشأ. ومن خلال التحليل الإنشائى للنموذج الفراغى تلاحظ الآتى :



- الأحمال والإجهادات الواقعة على الأعمدة عند منسوب أعلى اللبشة المسلحة في حدود المسموح بها في الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.
- تبين من المراجعة الإنشائية أن قطاعات وتسليح بعض الكمرات بالمنشأ غير كاف من الناحية الإنشائية لتحمل العزوم الناتجة عليها ولا يفي بالمتطلبات الدنيا للكود المصرى.
- تم مراجعة اللبشة المسلحة بناء على القطاع الإنشائى الذى تم الحصول عليه من القلب الخرسانى المستمر ومن الكشف على الأساسات وتحت تأثير الأحمال والمبنى مائل بالقيمة التى تم تحديدها من الرصد إتضح أن الإجهادات فى الخرسانة المسلحة وحديد التسليح بها تفى بمتطلبات الكود المصرى لتصميم وتنفيذ الخرسانة والصدر برقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٠١.
- الإجهادات الواقعة على التربة عند منسوب التأسيس تتجاوز القيم المسموح بها على هذه نوعية من التربة.
- يوجد لا تمرکز كبير بين المحصلة الرأسية لأحمال المنشأ عن المركز الهندسى لللبشة أدى إلى حدوث حركة فى المنشأ فى إتجاه زيادة الحمل.
- تنفيذ لخوازيق الخاصة بالعقار المجاور للمبنى تحت الدراسة تم بطريقة غير دقيقة مما أدى إلى خلخلة التربة أسفل العقار الذى تحت الدراسة مما أدى لزيادة حركة المنشأ والذى أكدته التقارير المسلمة للجنة والدالة على حدوث حركة للعقار تحت الدراسة أثناء تنفيذ الخوازيق للمبنى بقطعة الأرض المجاورة.

٧- طريقة العلاج المقترحة

تم إقتراح ما يلى :

- تدعيم اللبشة عن طريق تنفيذ خوازيق إيرية بعدد (١٦) خازوقاً أسفل العقار موضوع الدراسة قبل البدء فى إستئناف الأعمال فى العقار المجاور للمبنى تحت الدراسة.
- يتم عمل الصلبات اللازمة قبل البدء فى عمل اتدعيم للمنشأ الفوقى.
- يتم الرصد المستمر للهبوط والميول للعقار المجاور وبعد الإنتهاء من تنفيذه بمدة لا تقل عن ١٢ شهراً على فترات دورية مناسبة.
- بعد التأكيد من وصول العقار تحت الدراسة إلى مرحلة الإستقرار التاء يتم البدء فى إصلاح وعلاج جميع العناصر المعيبة بالمنشأ الفوقى.
- يمنع منعاً باتاً أثناء إستئناف الأعمال بالعقار المجاور الوصول بمنسوب الحفر أسفل منسوب تأسيس العقار موضوع الدراسة.
- عدم تخفيض منسوب المياه الأرضية أثناء إنشاء أساسات العقار المجاور أو العقارات المجاورة.

٨- الخلاصة

مما سبق ذكره يمكن تلخيص سبب المشكلة فيما يلى :

- سوء إختيار النظام الإنشائى للأسقف بالمنشأ.
- سوء إختيار نوع الأساس بالمنشأ.
- سوء التنفيذ والذى يظهر فى ترحيل أعمدة البدروم الخارجية فقط دون الأعمدة الفوقية لداخل المبنى.
- عدم تطابق محصلة أحمال المبنى الرأسية مع المركز الهندسى لللبشة.
- زيادة حركة المنشأ تحت الدراسة نتيجة لسوء تنفيذ خوازيق المنشأ المجاور مما أدى إلى خلخلة التربة أسفل العقار موضوع الدراسة.

حالة دراسية (١٥) : تقرير موجز من خلال دراسات وتقارير عن حالة جبل المقطم

١- مقدمة

يقع جبل المقطم على انجانب الشرقى لمدينة القاهرة ويصل إرتفاع منسوب أعلا نقطة فى الجبل إلى ٣١٣ متر فوق سطح البحر بالمقارنة بمنسوب ٥٠ م تقريباً عند سفح الجبل ، ويتكون جبل المقطم من ثلاث هضاب :

أ - الهضبة الأولى (الهضبة العليا)

وهى مثلثة الشكل ويقدر متوسط الارتفاع على جرف الهضبة بحوالى ٢٠٠ متراً ، ويميل سطح الهضبة العليا إلى الانحدار التدريجى حيث يتراوح الارتفاع حوالى ١٨٠ متراً فى الشرق ، ١٩٥ متراً فى الغرب.

ب - الهضبة الثانية (الهضبة المتوسطة)

وهى مسطحة بمنسوب يتراوح ما بين ١٠٠ متراً ، ١٢٠ متراً تقريباً ، يحده من الجانب الجنوبى والجنوبى الغربى مجموعة من الوديان ذات الانحدار العالى حتى يصل الإرتفاع إلى منسوب ٥٠ متراً تقريباً فى مسافة أفقية تقل عن ٤٠٠ متراً.

ج - الهضبة السفلى

وهى مسطحة بمنسوب يتراوح ما بين ٦٣ متراً ، ٧٨ متراً تقريباً. والشكل (٣-٣٢) يوضح الشكل العام لجبل المقطم والشكل (٣-٣٣) يبين مواقع الهضاب الثلاثة.

٢- جيولوجية الجبل و مناطق الخطورة

١-٢ جيولوجية المنطقة

أ- القطاع الصخرى : ويتألف القطاع الصخرى لهضبات المقطم الثلاث من تتابع سميك من طبقات الحجر الجيرى والحجر الجيرى النوميى يتخلله طبقات من الطفلة.

ب- طبقات الحجر الجيرى : تتميز هذه الطبقات بقابليتها للذوبان بفعل المياه ووجود غاز ثانى أكسيد الكربون بالجو، فتتكون كهوف تحت سطحية على فترات زمنية متباعدة وفى حالة زيادة تسرب المياه وزيادة غاز ثانى أكسيد انكربون نتيجة التلوث فإن معدلات تكون هذه الكهوف يصبح سريعاً .. الأمر الذى يهدد إتزان أسطحه.

ج- طبقات الطفلة : تتألف طبقات الطفلة فى معظمها من معدن اثبتونيت المختلط بنسبة ضئيلة من الرمال وهى ذات قابلية عالية للإنتفاخ حين تعرضها للمياه، وينتج عن ذلك الإنتفاخ ضغوط رأسية وجانبية تساعد على تخلخل طبقات الحجر الجيرى فوقها مما يتسبب فى إنهيارها.

د- البنية التركيبية : تتألف البنية التركيبية للهضبة من عنصرين هى الفوالق والتشققات، تكمن خطورة الفوالق والتشققات فى أنها تحصر بينها كتل صخرية، وفى حالة إتصال أى فاصل بالآخر فتصبح الكتلة المحصورة بينهما مهددة بالانهيار، كذلك تشكل الفواصل والتشققات مجارى لسرعة تسرب المياه السطحية إلى باطن الهضبة لتتقابل مع طبقات الطفلة وتساعد فى إنتفاخها وتخلخل طبقات الحجر الصلبة الموجودة فوقها.

٢-٢ : العوامل المؤثره على التكوين الجيولوجى للجبل

١-٢-٢ العوامل الطبيعية

أ- عوامل التعرية

تعتبر المياه والرياح من أهم عوامل التعرية التى تتسبب فى تآكل الصخور وعمل مجارى للمياه بها.

ب- الاهتزازات الارضية

مثل انزلازل وهى من العوامل التى تساعد على خلخلة الوضع الإترانى للصخور، وينشأ عنها تكون شقوق وفواصل تساعد على سرعة إنهيار الصخور الآيلة للسقوط.

٢-٢-٢: العوامل الناتجة عن النشاط الإنسانى وأهمها

- أ- ضرب المياه الناتج عن الصرف الصحى بالإضافة إلى رى الحدائق فى الهضبة.
- ب- التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المحيطة بالهضبة مثل المسابك وحرق القمامة.
- ج- تفجيرات المحاجر وحركة النقل الثقيل.

٣- مناطق الخطورة

١-٣ : المناطق شديدة الخطورة.

- أ- وهى حواف الهضاب الثلاث ، (توجد توصيه بالبعد عن هذه الحواف لمسافات لا تقل عن ١٠٠ متراً للهضبتين العليا والسفلى وخمسون متراً من حافة الهضبة الوسطى).
- ب- مناطق مجارى السيول والمنحدرات المحيطة بها ... مناطق مواجهة لمدينة الحرفيين.
- ج- المناطق المحيطة بالفوالق (توجد توصيه بالبعد عن مكان الفوالق بمسافة ٥٠ متراً من الناحيتين).

٢-٣ : المناطق متوسطة الخطورة

هى منطوق وجود الطفلة ضمن القطاع الصخرى الظاهر على السطح بالهضبة السفلى، وتنطبق هذه الظروف على تقسيم المعراج بالهضبة السفلى.

٤- مشاكل هضبة المقطم

تكوين هضبة المقطم يرجع إلى عصر الأيوسين، وقد أستغلت الهضبة منذ قداماء المصريين ومن بعدهم فى إستخدام واسع لترسيبات الحجر الجيرى كمادة بناء حيث تم فتح العديد من المحاجر بالهضبة ولم يمتد إليها أى عمران، لذلك لم يكن هناك أى مشاكل أو أى مخاوف من إنهيار الهضبة، ولكن مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضى إمتد العمران إلى الهضبة ليغطى أجزاء من الهضبة العليا والوسطى والسفلى، ومنذ ذلك الحين ظهرت المشاكل التالية:

- ١- ظهور بعض التصدعات فى المباني أعقبها إنهيار فى حرف الهضبة العليا أهمها ما حدث أمام فندق المقطم العالمى.
- ٢- حدوث إنهيار فى أحد الحوائط الصخرية بالهضبة الوسطى (والتي توجد أسفلها مباشرة من الجهة الغربية عدة مساكن) بطول حوالى ٧٠ متراً وارتفاع ٥٠ متراً وذلك عام ١٩٩٣ بمنطقة النويقة ومنشأة ناصر.
- ٣- انهيار حائط صخرى بمنطقة الدويقة بالهضبة الوسطى يوم ٦ / ٩ / ٢٠٠٨ حيث دفنت المساكن تحت الحائط الصخرى المنهار.

التقارير السابقة عن معانات بهضبة المقطم

- ١- تقرير فنى عن اتزان هضبة المقطم صادر عام ١٩٨٣ من مركز بحوث الإسكان والبناء.
- ٢- تقرير صادر فى عام ١٩٩٣ عن الأسباب المحتملة للإنهيار الصخرى بمنشأة ناصر من مركز بحوث الاسكن والبناء.

نوعية المنشآت الموجودة في المنطقتين

المنشآت في هاتين المنطقتين عبارة عن مباني سكنية وبعض المدارس أو ورش لصناعات صغيرة ، وتتكون أغلب تمباني من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، أما مساكن الحرفيين فتتكون من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، وتقع بعض هذه المباني على حواف الهضبة. وتم إنشاء بعض المباني بنظام الحوائط الحاملة من الطوب الاحمر وأسقف من الخرسانة المسلحة، وكما تم إنشاء بعض تمباني بأسلوب الهيكل الخرسانتي والأساسات عبارة عن قواعد منفصلة من الخرسانة المسلحة. والأساسات عبارة عن قواعد شريطية أو ميدات من خرسانة مسلحة أسفل الحوائط.

أسباب المشكلة

- وجود نشع مياه يمتد عرضياً أسفل طبقة الحجر الجيري الصلب.
- وجود طبقة من الطفلة الرملية أسفل طبقات الحجر الجيري والمارل بها بلل زائد من المياه تكاد تحول هذه الطبقة إلى ما يشبه العجينة واتضح أن سبب هذا البلل هو تسرب مياه الصرف الصحي خلال هذه الطبقة.
- وجود مياه الصرف الصحي بغزارة تظهر في جانب من الموقع.

الخلاصة

تتمثل خطورة على هذه المباني أساساً في فشل طبقات التربة التي تحت الأساس نتيجة إنهارها أو ضعف مقاومتها وذلك لوصول المياه المستمر إليها من الصرف الصحي بالإضافة إلى مياه المطر، وتزداد هذه الخطورة على تمباني المقامة على حواف الهضبة حيث من الممكن أن تتعرض كتل صخرية تحت الأساسات إلى الانفصال أو الإنزلاق، وعلى ذلك فإن ثبات الميول في الكتل الصخرية يكون أكثر حرجاً على المدى البعيد.

٢- الحالة الثانية : تقرير فني عن صلاحية موقع لمشروع إنشاء مركز الإرسال التليفزيوني الجديد بمنطقة

الاعلامييين - الهضبة العليا المقطم

١- المنشآت المراد إقامتها : تتكون من مجموعة من المباني يتم تنفيذها بالأسلوب الهيكلي من الخرسانة المسلحة.

٢- الدراسات الجيولوجية للموقع

تقع منضقة الدراسة بالجزء الشمالي الغربي لهضبة المقطم العليا وتبلغ مساحتها ٢٥,٦٠٠ متراً مربعاً وترتفع عن سطح البحر بمقدار ١٨٠ متراً عند أوطى نقطة ، ١٩٣ متراً عند أعلا نقطة. تقطع منطقة الاعلاميين ضمن مجموعة من الصدوع والكسور، ويساعد على تجميع مياه الأمطار والمياه المتسربة إلى إتساع الشقوق في طبقة الحجر الجيري وتسرب المياه إلى طبقة الطفلة السفلى فتحتجزها مما يؤدي إلى تآكل هذه الطبقة وحدوث تجويف أسفل الطبقات الجيرية العليا كثيرة التشققات، مما يؤدي إلى خلخلة الكتل الصخرية ثم انزلاقها على طبقة الطفلة وانهيارها وتدرجها أسفل المنحدر وتراجع حافة الهضبة.

٣- الجسات

تم تنفيذ عدد ١٥ جسة بأعماق تتراوح بين ١٠ ، ٢٥ متراً تحت سطح الأرض الطبيعية بالموقع.

٤- التتابع الطبقي للتربة فى الموقع

- ويتكون الموقع فى الصوم من طبقات سطحية من الردم عبارة عن رمل وكسر حجر رملى جبرى يتراوح سمكها من ٠,٢٥ إلى ٠,٤٠ متراً .
 - تلى طبقة الردم السطحية وحتى عمق يتراوح بين ٩,٠٠ إلى ١٢,٠٠ متراً طبقات من الحجر الرملى الجبرى بها آثار أو بعض من الثقوب بإتساع يتراوح من ٢,٠٠ إلى ٥,٠٠ مم وأحياناً يصل إلى ١٠,٠٠ مم فى بعض الطبقات الأخرى، وغالباً ما يظهر آثار أو بعض الحفريات فى أغلب طبقات الحجر، كما يظهر فى بعض طبقات الحجر آثار بلورات الجبس أو أكاسيد الحديد أو فواصل رملية.
 - وتلى طبقات الحجر السابقة طبقات متبادلة من الطين الطمى الرقائقى الصلد القابل للإنتفاش وطبقات من الحجر الرملى الجبرى وتمتد هذه الطبقة حتى عمق ١٤,٠٠ متراً.
 - وتلى تلك الطبقات المتبادلة طبقة من الطين الطمى الرقائقى الصلد القابل للإنتفاش تمتد حتى عمق ٢١,٠٠ متراً ثم يلي ذلك طبقة من الحجر الجبرى تمتد حتى نهاية التقيب.
- والشكل (٣-٣٥) يبين قطاع ممثل لتتابع طبقات التربة بالموقع.

٥- الخلاصة

- تعتبر الطبقة المكونة من طبقات متبادلة من الحجر والطين الطمى الرقائقى والتي تمتد من عمق ٩,٠٠ إلى ١٤,٠٠ متراً هى الطبقة الحاملة للمياه الأرضية التي تجمعت فيها المياه عبر الفواصل والروافد الشجرية المختلفة فى طبقات الحجر وفى نهايات الميول المختلفة بطبقة الحجر مكونة بعض الجيوب، ثم تتحدر حسب ميل الطبقة من داخل الهضبة إلى خارجها ناحية الحافة، لذا ظهرت المياه فى بعض المناطق ولم تظهر فى مناطق أخرى بالموقع، والشكل رقم (٣-٣٦) يوضح إتجاه حركة المياه داخل الموقع كما يوضح أن المياه فى هذه المناطق عبّرة عن جيوب حاملة للمياه تجمعت بها المياه عبر الفواصل ولم تتمكن من الحركة خارجة منها.
- من نتائج التحليل الكيمائى لعينات المياه المختلفة يتضح أن المياه الأرضية عبارة عن مياه مخلوطة بمياه الصرف الصحى أى مصدرها هو عبارة عن تسريب من شبكات كل من المياه النقية والصرف الصحى.
 - تم التوصية بالكشف على شبكات المياه والصرف الصحى القريبة من الموقع وتبديل التالف منها.
- الحالة الثالثة : تقرير فنى عن مشكلة تسرب المياه من حافة الهضبة العليا بالمقطم

أسفل منطقة نادى الاعلاميين

١- أعمال الجسات

تم تنفيذ عدد ٦ جسات وصلت إلى أعماق تتراوح بين ٢٧,٠٠ ، ٤٤,٠٠ متراً تحت سطح الأرض الطبيعية فى الموقع. كما تم تركيب عدد ٦ بيزومتترات فى أماكن الجسات لرصد مناسيب أى مياه أرضية تظهر بالمنطقة من خلال البيزومتترات.

٢- التكوين الطبقي لطبقات التربة بالموقع

تم تصنيف وتوصيف عينات التربة المستخرجة من الجسات بعد عمل الإختبارات المعملية اللازمة. وقد وقعت نتائج ذلك على هيئة قطاعات رأسية تبين طبقات التربة فى الموقع. والشكل (٣-٣٧) يبين قطاع يمثل تكوينات طبقات التربة فى الموقع.

٣- أسباب المشكلة

تبين من أعمال الرصد للمياه الأرضية من خلال البيزومتريات التي تم تركيبها في المنطقة ومن البئر الموجود بالموقع ظهور مياه أرضية تم رصدها في أماكن بعض البيزومتريات وفي مكان البئر. كما تلاحظ التغيير في مناسيب هذه المياه الأرضية خلال فترة الدراسة نتيجة لحركة المياه المتسربة خلال طبقات التربة. ومن المراقبة على الطبيعة لشبكات التغذية بالمياه والصرف الصحي عند أماكن المنشآت الموجودة في المنطقة، تبين وجود عيوب في خزانات المياه الموجودة في الموقع وكذلك في شبكات مواسير التغذية بالمياه والصرف الصحي سواء من ناحية حالتها الراهنة ووجود تسرب منها أو من ناحية طريقة تنفيذها.

وفي تقرير إحصائي (عام ١٩٨٣) عن حالة بعض المباني بهضبتى المقطم العليا والوسطى :

- عدد المباني المقامة حتى مارس ١٩٨٣ بالهضبة بلغ ٢٧٦ مبنى وقد تم عمل دراسة ميدانية للمباني التي حدثت بها شروخ أو تصدعات، وتم اختيار عدد ٤٠ مبنى ممثلة جغرافياً لمناطق الهضبة.

- بفحص المباني وتحليل البيانات تبين ما يلي :

- ٢٢ مبنى : سنيم تماماً وخالي من أية شروخ .
٩ مباني : بها شروخ رأسية وأفقية بين الحوائط والكمرات أو الحوائط والأعمدة.
٩ مباني : بها تصدعات في صورة شروخ شعيرية متنوعة الإتجاهات والإتساع.

الحالة الرابعة : التقييم الجيو هندسى لأعمال الردم للحافة الصخرية المجاورة لدار الإعلاميين ١

- الهضبة العليا بالمقطم

أعد هذا التقرير بواسطة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بغرض تقييم حالة الردم الذي تم تنفيذه مؤخراً بجوار الحافة الصخرية المتاخمة لمبنى دار الإعلاميين بالهضبة العليا بالمقطم من حيث تأثيره على استقرار الحافة الصخرية من جهة وعلى سلامة الهضبة الصخرية أسفل منه من جهة أخرى. يحتوى التقرير على ملخص المشاهدات التي تم تسجيلها خلال زيارات الموقع والقياسات الجيوهندسية والمسحبة. كما يتضمن التقرير شرحاً للخلفية الجيوتقنيكية للموقع ويعرض أسس ونتائج التحليلات الجيوتقنيكية التي استخدمت في الوصول إلى النتائج المقدمة في نهاية التقرير.

التحليل الجيوتقني للجسم الترابي الناشئ عن أعمال الردم

تم استخدام نتائج الرفع المساحي في تحديد القطاع النمطي الذي استخدم في التحليل الجيوتقني. ويهدف التحليل إلى حساب قيمة معامل الأمان ضد حدوث انزلاق للمنشور الترابي على السطح الصخري الذي يرتكز عليه وذلك تحت تأثير وزنه من ناحية والضغط الجانبي الذي يمكن أن يقع عليه من الكتل الصخرية العلوية التي يفترض أن وظيفتها هو منعها من الدوران فضلاً عن الانقلاب.

الخلاصة

١- بينت الدراسة أن حجم الجسم الترابي الذي نشأ عن أعمال الردم التي تمت بجوار مبنى دار الإعلاميين قد لا تكون كافية وحدها لمنع انهيار الكتل الصخرية العلوية، ولكنه في جميع الأحوال لا يشكل خطورة على سلامة الهضبة التي تقع أسفل منه أو الطريق المساعد المجاور لها، كما أن المواد المستخدمة في الردم وهي كسر الحجر الجيري تعتبر مقبولة من الناحية الفنية.

- ٢- فى ضوء ما سبق والوضع الراهن للردم فقد تم التوصية بعدم إقامة أى منشآت أو استغلال السطح الأفقى للردم بأى صورة دائمة أو مؤقتة.
- ٣- تم التوصية باستكمال كافة الأعمال الداخلية والخارجية التى من شأنها منع تسرب أى مياه سواء من شبكات الصرف الصحى أو التغذية بالمياه، كما يجب إجراء مراجعة دقيقة لشبكة التغذية بالمياه ووضع خطوطها جميعاً بشكل ظاهر (أى غير مدفونة داخل الحوائط) وذلك بسهولة الكشف الدورى عليها وسرعة علاج أى عيوب تظهر بها، و الإمتناع عن زراعة الحوائق المحيطة بالمبنى حتى يتم عمل نظام صرف مناسب يمنع تسرب المياه الزائدة إلى داخل الطبقات الصخرية.

توصيات عامة لمنطقة الاعلامين

١- شبكة التغذية بالمياه

- يلزم مراجعة جميع خطوط التغذية بالمياه وتركيبها من الحديد المجلفن الخاصة بتغذية المباني، ودراسة ضغوط شبكة المياه الخارجية.
- تنفيذ خطوط التغذية بالمياه الجديدة فوق سطح الأرض على كراسى من المواسير الحديد وذلك بسهولة أعمال الصيانة.

٢ - شبكة الصرف الصحى (خطوط الانحدار والمطابق) :

- الكشف على جميع وصلات الدخول والخروج للمواسير البلاستيك عند المطابق، وتنفيذ وصلات مرنة من البلاستيك طبقاً لأصول الصنعة والمواصفات الفنية والكود المصرى لهندسة التركيبات الصحية داخل المبنى.
- تنفيذ خطوط الإنحدار من البلاستيك بين المطابق على فرشاة من الرمال النظيفة بسمك لا يقل عن ٣٠ سم مع مراعاة الردم فوق المواسير بالرمال النظيفة لأعماق لا تقل عن ٦٠ سم مع ضرورة تغيير المواسير التى تعرضت لأشعة الشمس وحدث تغيير فى لونها.
- يمنع منعاً باتاً تنفيذ خطوط المواسير البلاستيك على كراسى من المباني ولكن على فرشاة من الرمال طبقاً لما سبق.
- إعادة عزل جميع المطابق من الداخل بمونة إسمنتيه مضافاً إليها مادة عازلة.
- إعادة عزل جميع المطابق من الخارج بطلاء من محلول البيتومين المؤكسد الساخن.
- مراجعة جميع ميول خطوط الإنحدار بين المطابق، وفي حالة ظهور خطوط منفضة بميل عكس إتجاه السريان يعاد تنفيذ هذه الخطوط فى إتجاه الميل الصحيح.
- إجراء الصيانة الدورية لخطوط الطرد الناقله لمياه الصرف الصحى لمبنى الهندسة الإذاعية وحتى صرفها على الشبكة الخارجية.
- مراعاة أن يقوم متخصصون بأعمال التشغيل لمحطات الرفع الفرعية وكذلك محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحى لنقل مياه الصرف الصحى لمبنى الهندسة الإذاعية وحتى خطوط الصرف الخارجية.

توصيات عامة لمنطقة جبل امقطم


- ١- ضرورة وضع نظام متكامل وكفاء لتصريف الصحى لا يسمح بصرف المياه فى تجمعات تعمل بدورها على تسرب المياه خلال طبقات الجبل وبخاصة السفح.




- ٢- لا يسمح بإقامة أى مبنى قبل عمل عدد كافي من الجسات على أعماق كافية مع وضع الإحتياطات اللازمة لمقاومة أى قوى قد تنشأ عن تسرب مياه الصرف أو أية مياه أخرى مستقبلاً.
- ٣- يجب تلافى إقامة منشآت أو مباني بالقرب من سفح الهضبة العليا مع إعتبار مسافة ١٥٠ متراً منطقة غير مسموح بالبناء فيها.
- ٤- بالنسبة للهضبة الوسطى فلا بد أن يراعى أن يكون البناء فى أماكن بعيدة عن كورنيش المقطم بمسافة كافية تجعلها فى أمان من الإنهيارات التى قد تحدث نتيجة تجمع مياه الصرف المتسربة (يتم تحديد بعدها عن الحافة من خلال دراسة متعمقه).
- ٥- يراعى عدم فتح المحاجر التى تستخدم فيها مواد ناسفة.



(٤٤-٤) مسجد

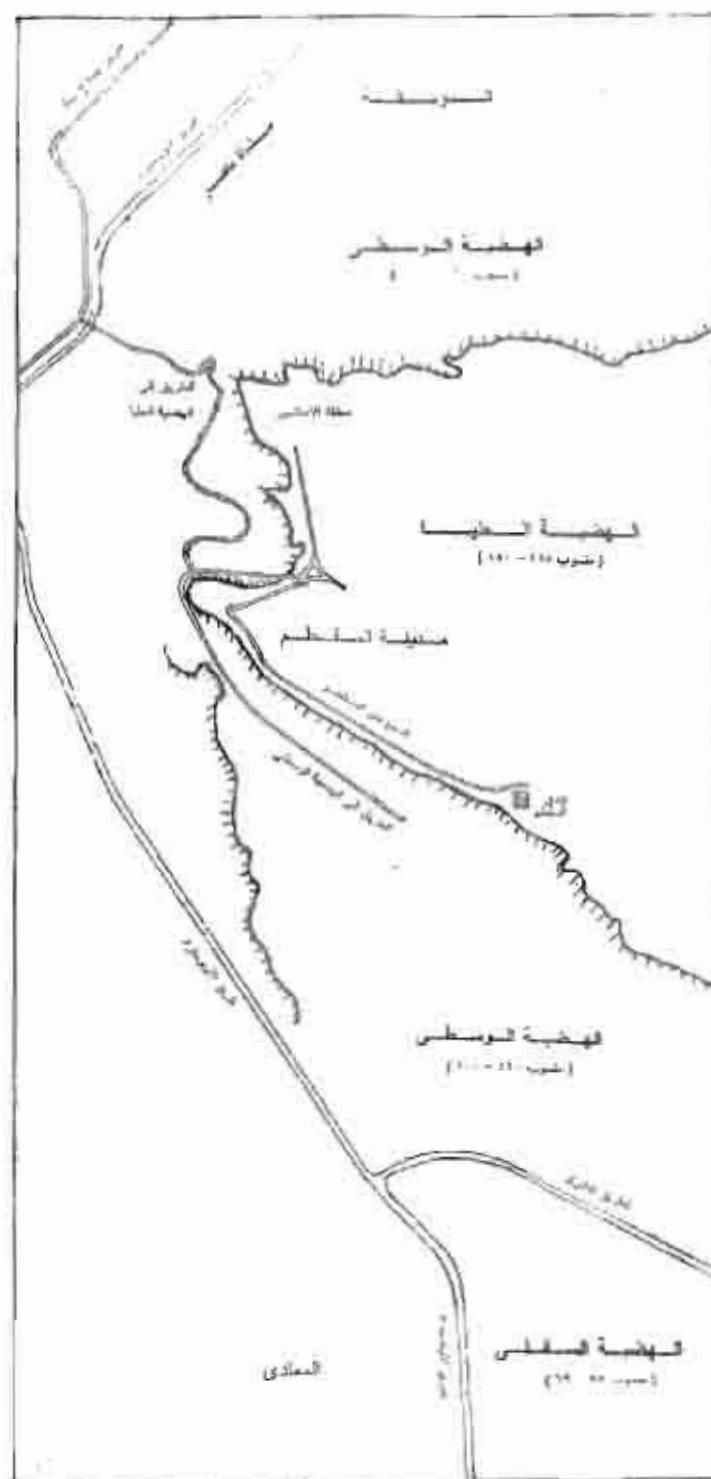

شكل (٣-٢٢)

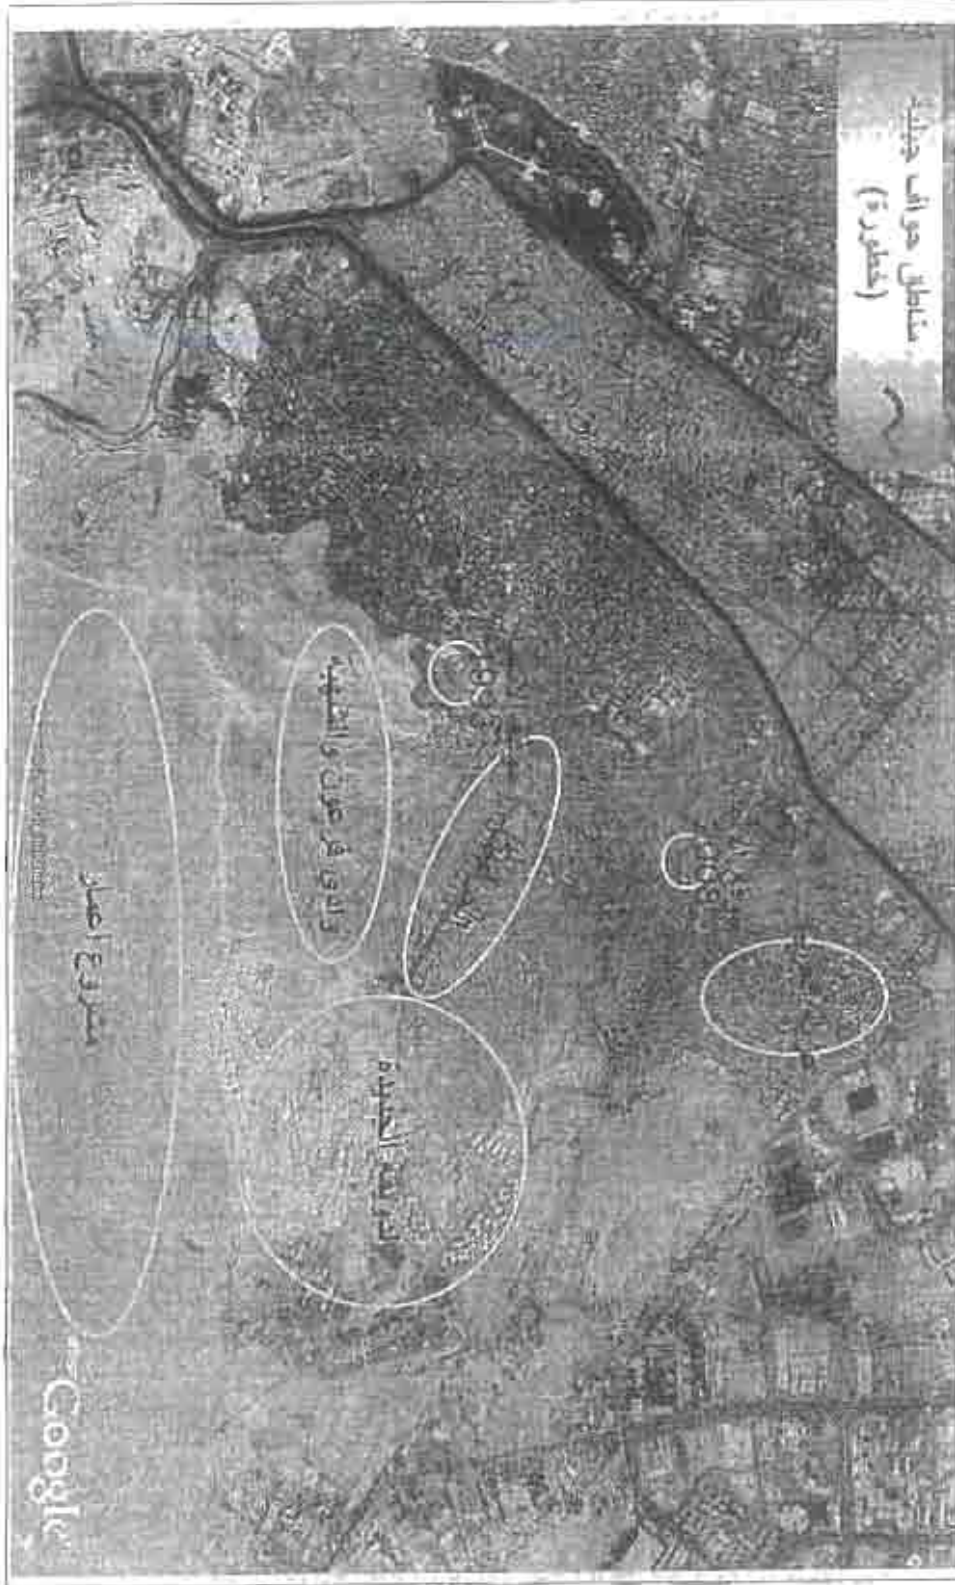


شكل (٣-٢٤)

F.S (%)	W ₄₈ (%)	W _p (%)	W _L (%)	R.Q.D (%)	Core Recovery (%)	نسبة الإمتصاص (%)	الكثافة الطبيعية (طن/م ³)	q _a (kg/cm ²) dry	q _a (kg/cm ²) wet	نهاية الطبقة (متر)	توصيف وتصنيف التربة	قطاع الجسمة	العمق (متر)
										0.30	ردم (رمل وكسر حجر)		
										1.00	كسر حجر رملي جيرى بني		1
				22	26						حجر رملي جيرى - بني		2
				34	80	4.0	2.3	292	234		به بعض ثقوب (٢-٤م)		3
				66	87	4.3	2.4	488	94		ثقوب (٢-٧ م)		4
				68	84	3.3	2.2	175	134				5
				17	53						عروق أكاسيد حديد		6
											حجر رملي جيرى - بني		7
				11	29						به بعض ثقوب (٠.٣-١م)		8
											بعض الحفريات		9
				14	43					9.20	طين طميى رملي بني جيرى		10
										9.50	حجر رملي جيرى - بني		11
				15	27						به آثار ثقوب (٣-٥ م)		12
360	11	33	93				2.1			11.50	طين طميى صلد - رمادى الى بني		13
											به آثار اكاسيد حديد		14
				50	55					13.70	حجر رملي جيرى - بني		15
										14.75	به آثار ثقوب (٢-٤ م) وعروق اكاسيد حديد		
											طين طميى صلد رمادى		

ملاحظات:

شكل (٣-٣٥)

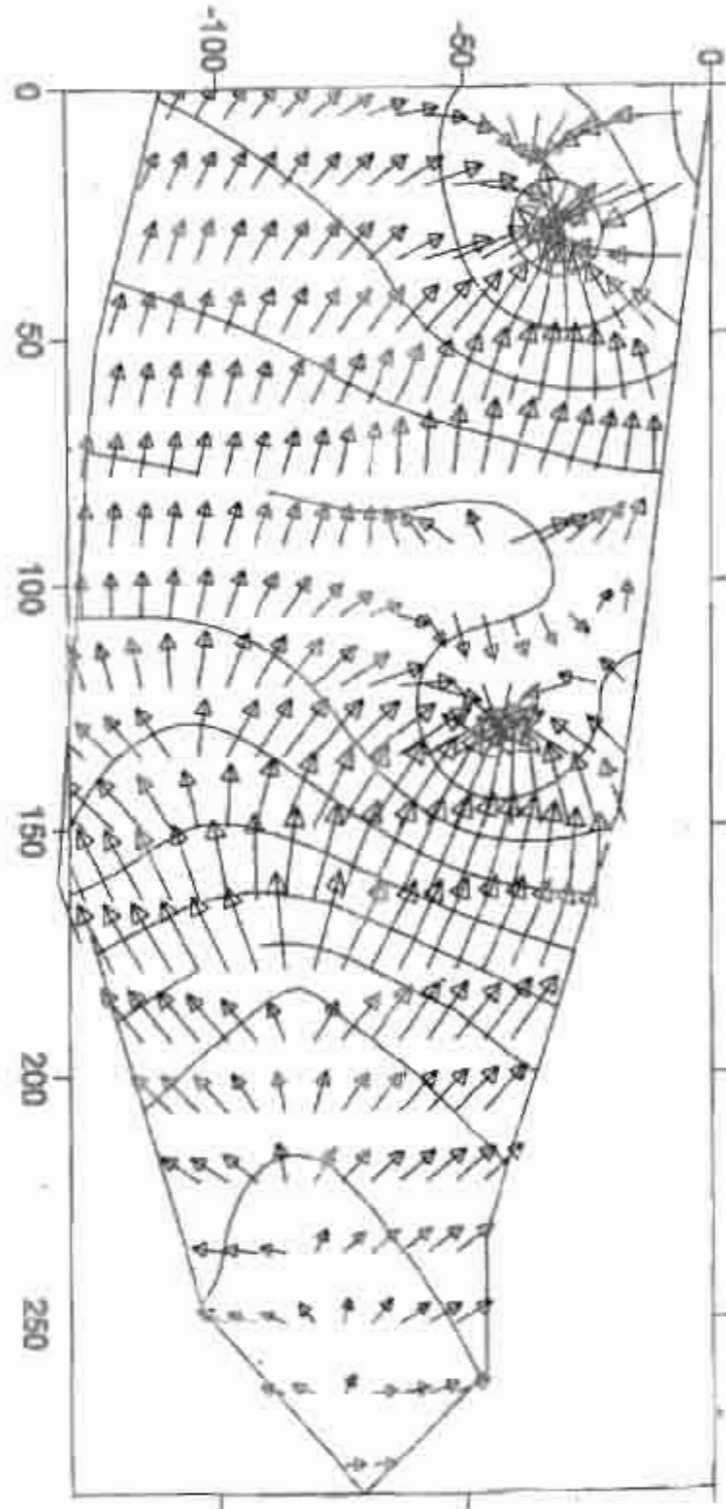

شكل (٢١-٤) توضيح حركة المياه على سطح ظلقة الطين. اسفل خطية المسار الجارية

R.Q.D. (%)	Recovery (%)	ρ_b (t/m ³)	ρ_d (Kg/cm ²)		F.S. (%)	نسبة الانكماش (%)	Wsh (%)	Wp (%)	Wl (%)	S.P.T.	عمق القلابة (متري)	توصيف و تصنيف التربة	الموقع (متر)
			عمق بمهور	سطح									
11	72										١٠	حجر رملي جيري بني مصفر بقايا تقرب وتواصل رمليه	١
14	71										١٠	اثار بلورات من الجبس	٧
11	72										١٠	حجر رملي جيري رملي الكي بني به كثير من تقوب (٢ - ١٠سم)	٣
11	71										١٠	فواصل من العازل	٤
11	71										١٠	اكاسيد حديد	٥
11	71	١٠٣	١١٦		١١٣						١٠		٦
11	71										١٠	تقوب (٢ - ١٠ سم)	٧
11	71										١٠	حجر رملي جيري بني مصفر به بعض التقوب (٢ - ٤سم)	٨
11	71										١٠		٩
11	71	١١٩		١١٠					٧١		١٠	طين طيني رقائقى صلد بني محمر به عروق اكاسيد حديد وتواصل رمليه	١٠
11	71										١٠	حجر رملي جيري اصفر قائم	١٢
11	71										١٠	طين طيني صلد رملي	١٣
11	71										١٠	حجر رملي جيري اصفر قائم	١٤
11	71										١٠	طين طيني رقائقى صلد رملي	١٥

ملاحظات / تقريب في سائل الحفر عند عمق ١٢٥ ، ٤٥ ، ٨٥ م

شكل (٣-٣٧)

حالة دراسية (١٦) : اختبار صلاحية موقع مدينة المنيا الجديدة (مثال لدراسة نموذجية)

١- مقدمة

تشغل منطقة الدراسة مساحة قدرها ٩٠٠ كم^٢ تقريباً وهي محدده بخطى طول ٣٠° ٣٠' ، ٠٨' ٣١° شرقاً وخطى عرض ٤٩° ٢٧' ، ٢٦° ٢٨' شمالاً. تمثل هذه المنطقة جزءاً من الهضبة الشرقية لوادى النيل المسماه بهضبة المعزة والتي ترتفع بحوالى ٢٠٠ متر عن مستوى سطح البحر وحوالى ١١٠ متر عن منسوب وادى النيل والتي تطل عليه من خلال جرف شديد الانحدار يمتد باتجاه شمال غرب - جنوب شرق. اشتملت الدراسة على جزئين الجزء الأول قامت به هيئة المواد النووية والجزء الثانى قامت به الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء.

اشتملت دراسة هيئة المواد النووية على دراسات جيومورفولوجية وجيولوجية بهدف التعرف على أهم التكوينات والتركيب الجيولوجية السائدة بمنطقة المنيا الجديدة وماحولها بالإضافة إلى تطبيق الطرق الجيوفيزيائية الجوية والأرضية باستخدام معطيات المسح الجيوفيزيائى المغناطيسى الجوى والتناقلى الأرضى بهدف تحقيق التركيب الجيولوجية الضحلة والعميقة.

ثم قامت الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء بإعداد تقرير هندسى عن صلاحية موقع مدينة المنيا الجديدة لعمليات تأسيس المنشآت المختلفة، وقد اشتملت الدراسة على إجراء جسات وتجارب عملية وتم تحديد مواقع الجسات بحيث تتيح نتائجها الاستدلال على مواقع الفجوات والكهوف التى وردت فى تقرير هيئة المواد النووية.

٢- دراسة هيئة الطاقة النووية

٢-١ الدراسات الجيومورفولوجية

أسفرت الدراسات الجيومورفولوجية (التشكلية الأرضية) والجيولوجية التفصيلية عن بروز بعض الجوانب السلبية التى تؤثر على صلاحية موقع مدينة المنيا الجديدة، والتى يجب أخذها فى الاعتبار . وتتلخص هذه الجوانب السلبية فى النقاط الآتية :

أ - وقوع المدينة فى منطقة منخفضة نسبياً (سهل وادى الشرفا) حيث تستقبل مياه الأمطار من خلال أودية تتبع من التلال المحيطة (تلال الجرف الغربى ، تلال نوقل وكذلك المنطقة الوسطى لسهل وادى الشرفا) ، حيث تتجمع المياه فى أودية رئيسية تتحدر شمالاً وجنوباً لتصب فى وادى النيل ، تتمثل خطورة هذا الوضع فى تعرض منطقة المدينة السكنية للسيول فى حالة سقوط أمطار شديدة (غزيرة) لمدة طويلة على المرتفعات المحيطة .

ب - تتكون صخور الموقع أساساً من صخور طباشيرية هشة فى معظمها وسهلة التآكل تحت الظروف المناخية الطبيعية والجيوكيميائية والمؤثرات الخارجية مثل الصرف الصحى بما يحويه من أحماض تقوم بإذابة الحجر الجيرى وتكوين الفجوات والكهوف .

ج - بالإضافة إلى ذلك ، فإن ظهور الكهوف بتلك المنطقة وإرتباطها الوثيق بالتركيب الجيولوجية السائدة بالمنطقة (وجهة الشمال الغربى) يمثل بوجه عام خطورة حقيقية على الإنشاءات بتلك المنطقة .

د - يجب أن يؤخذ في الحسبان أن معظم وديان إتجاه الشمال الغربي ذات منشأ تركيبى نيوميوليتى وقد يصلحها كهوف لم يستدل عليها لعدم إنكشافها على السطح .

٢-٢ من واقع الحفر اللبى

من واقع المشاهد المسجلة أثناء حفر ٣٧ بئراً إستكشافياً كما هو موضحاً بالشكل (٣-٣٨) بموقع مدينة المنيا الجديدة ، ومن واقع العينات اللبية الناتجة عن حفر هذه الآبار شكل رقم (٣-٣٩) تبين الآتى :

- أ- هناك الكثير من التكهف الطبيعى خاصة بمواقع حفر المنطقة الشبكية الأولى
- ب- يتصف الحجر الجيرى بموقع مدينة المنيا الجديدة وخاصة مواقع آبار الشبكية اثنائية بكونه حجراً جيرياً فجوياً أو حجراً جيرياً طفلياً .
- ج- هناك علاقة واضحة بين الصفات الحجرية التى يتصف بها الصخر المخترق وبين النسبة المئوية لإسترداد اللب (العينة الإسطوانية) ، فإذا كان الصخر ضعيف الصلابة ، كانت هذه النسبة منخفضة وإذا كان الصخر قوياً فى صلابته إرتفعت بالتالى هذه لنسبة معه.

بناءً عليه ، فإن صفات الضعف التى إتصفت بها صخور الحجر الجيرى بموقع مدينة المنيا الجديدة (مثل الفجوية والطفلية بوجود الفواصل والشروخ بها) جعلت هذه النسبة تتراوح بين ٥٠% ، ٦٥% تقريباً ، والذى تأكد من تسجيلات معدلات الاختراق داخل الآبار المحفورة وتسجيل معدلات فقد سائل انحفر أيضاً.

د- عموماً ، فإن موقع مدينة المنيا الجديدة يتصف بوجود حجر جيرى نيوميوليتى بالقرب من سطح الأرض وحتى عمق يتراوح بين ٢,٠ ، ٥,٠ متراً تقريباً ، أما تحت هذا العمق فإن الحجر الجيرى النيوميوليتى يصبح طباشيرياً ، وقد تأثر تأثراً واضحاً بعوامل التكسير والتفتيت وعوامل أمياه الجوفية ومياه الأمطار أيضاً.

٣-٢ دراسات المعدنية بواسطة حيود الأشعة السينية.

هدفت الدراسة المعدنية إلى تحديد معادن الصخور وشوائبها فى العينات التى تم اختيارها ، والتى إتضح منها أن انصخور تتكون أساساً من كربونات الماغنسيوم والحديد.

٤-٢ دراسات التحاليل الكيميائية

أتضح من نتائج الدراسات أن غالبية العينات (حوالى ٧٩% من العدد الكلى للعينات تمثل حجراً جيرياً بين طفيف الدمته والكالسىتى وأن (حوالى ٢١%) تمثل حجر جيرى دولميتى أو عالى الدمته.

٥-٢ دراسات الجيولوجية الهندسية

من نتائج الدراسات الجيولوجية الهندسية يتبين أن نتائج جهد الكسر يتراوح بين ١٦,٩ ، ١٨٠ كجم / سم^٢ وأن صخور الأساس بالمناطق السكنية بموقع مدينة المنيا الجديدة تتدرج تحت توصيف الطبقات الصخرية متدرجة الصلابة أو القوة من ضعيف الصلابة مروراً بمتوسط الضعف إلى متوسط الصلابة وذلك طبقاً لجدول المجموعة الهندسية للمجموعة الجيولوجية (١٩٧٩).

٦-٢ صورة الزلزالية

بعد إقامة محطة لرصد زلزالى بمنطقة تل العمارنه فى منتصف عام ١٩٨٩ تم رصد ثلاثة زلازل شنته حواتى ٣,٥ على مقياس ريختر خلال سنة واحدة .



من ذلك يتضح أن المنطقة ليست مستقرة تماماً من الناحية الزلزالية ومن المحتمل أن تؤثر زلازل بهذه الشدة على بعض الفوالق العميقة.

٢-٧ صلاحية الموقع

- يمكن تقسيم مدينة المنيا الجديدة إلى أربع مناطق رئيسية من ناحية الصلاحية لإقامة المنشآت عليها.
- أ- منطقة الكهوف : توجد منطقتان كهوف على هيئة أربعة نطاقات متوازية باتجاه شمال غرب . وقد تم رصد بعض هذه الكهوف لأعلى السطح والبعض الآخر تحت السطح بكثافة عالية على أعماق مختلفة بواسطة الحفر اللبي وتمثل هذه النطاقات خطورة شديدة عند إقامة المنشآت عليها.
- ب- منطقة التكسير الشديد : تتكون هذه المنطقة من ثلاث نطاقات رئيسية من الفوالق والصدوع الأساسية وهي تمثل خطورة حقيقية عند إقامة المنشآت عليها.
- ج- منطقة متوسطة التكسير : تشمل معظم أرضية المدينة وهي تتصف بوجود الفوالق والكسور والشقوق متوسطة الكثافة ذات الإتجاهات المتعددة، وهذه المنطقة يجب أخذ رأى الإستشاريين الهندسيين عند إقامة أى منشآت عليها.
- د- منطقة التكسير الضعيف : توجد هذه المنطقة غرب المدينة شرق نهر النيل ، حيث لا يوجد كهوف أو فوالق رئيسية، وتتصف بقلة كثافة الشقوق والفواصل والكسور بها.

٣- دراسة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

٣-١ تكوين طبقات التربة فى الموقع

من دراسة قطاعات الجسات الموضح أماكنها بالشكل (٣-٤٠) ونتائج التجارب المعملية يمكن وصف طبقات التربة فى الموقع التى ظهرت من الجسات على النحو التالى :

الجزء من المنطقة الذى يشمل الجسات من رقم (١) إلى الرقم (٢٤) فإن سطح الأرض الطبيعية بها شبه مستو تقريباً ولا يوجد اختلاف كبير فى مناسيب سطح الأرض . وتوجد بعض الفجوات السطحية فى موقع الجسة رقم (١٠) ، أما الجزء من المنطقة الذى يشمل الجسات من رقم (٢٥) إلى رقم (٣٣) ، فإن سطح الأرض الطبيعية غير مستو تقريباً ويوجد به إرتفاعات وانخفاضات كبيرة وتصل الفروق فى مناسيب سطح الأرض فى بعض الأحيان إلى حوالى ١٠,٠٠ متراً.

ويظهر فائق بعرض حوالى ٥,٠٠ سنتيمترات مار بجوار الجستين رقمى (٣٢) (٣٣). كما توجد فجوة سطحية بالقرب من الجسة رقم (٢٧).

والترربة فى الموقع تتكون عموماً من الحجر الجيري، وقد يكون الحجر الجيري فى بعض الأماكن طباشيرياً ويظهر على اعماق مختلفة وبخواص مختلفة، وهذا الحجر الجيري يكون عموماً ضعيف أو متوسط الصلابة ويحتوى بصفة عامة على بعض أو آثار من الثقوب يتراوح حجمها بين ٢ إلى ١٢ مم وتصل فى بعض الأحيان إلى ٢٠ مم . وقد أظهرت بيانات الجسات وجود شروخ أو تشققات طولية أو عرضية فى بعض الجسات على أعماق مختلفة فى طبقات الحجر . كما ظهرت فجوات خلال طبقات الحجر وذلك فى كل من الجسات أرقام (٢) ، (٢٧) ، (٣٣) عند عمق يتراوح بين ٥,٠٠ ، ٨,٠٠ متراً. ويظهر خلال طبقات الحجر فى الجسة رقم (٢٣) عند عمق ٣,٥ متراً وحتى عمق ٦,٥ متراً طبقات من الحجر الجيري به تداخلات من الطين الطمى الرقائقى الصلد مع آثار بللورات جبس.



٣-٢-٢ توصيات بالنسبة لمنطقة الحى الأول

التوصيات التالية تعتمد على النتائج التى تم استخلاصها من الدراسات التى تمت على منطقة الحى الأول من المدينة والتى يجب اتباعها فى كافة المباني التى سوف يصير تنفيذها مستقبلاً فى هذا الحى. كما أن الاحتياطات والاقتراحات الواردة، وفيما يلى يمكن الاستفادة منها فى باقى الأحياء وذلك فى حالة تطابق طبيعة التربة مع ماجاء فى هذا التقرير.

- ١ - التأسيس فى الحى الأول ممكن مع احتمالات زيادة تكاليف الأساسات عن المؤلف.
- ٢ - يلزم إجراء جستين على الأقل فى موقع كل عمارة بعمق لا يقل عن عشرة أمتار.
- ٣ - على المقاولين القائمين بالبناء القيام بعمل هذه الجسات مع اتباع كافة الأصول تقنية وتوصيات تنفيذ الجسات . ويلزم أن يكون الحفار ذو خبرة بأعمال التنقيب فى المناطق الحجرية ذات الفواصل أو الفجوات ، ثم تقديم تقرير كامل معتمد من مكتب استشارى متخصص قبل البدء فى التنفيذ.
- ٤ - يتحدد عمق التأسيس فى موقع كل عمارة تبعاً لتقرير أبحاث التربة من أحد لمهندسين الإستشاريين المتخصصين الذين لديهم خبرة كافية بطبيعة التربة الحجرية المماثلة لهذه المنطقة سواء فى حالة تواجد التشققات أو الطبقات الطينية أو الطباشيرية النهشة .
- ٥ - فى حالة تواجد الحجر الجيرى الطباشيرى عند منسوب التأسيس أو قريباً منه (على عمق أقل من ثلاثة أمتار) ، تستخدم أساسات من قواعد شريطية مستمرة فى الاتجاهين ذات وتره عاتيه الجساءة من الخرسانة المسلحة ، وترتكز القواعد الشريطية المسلحة على لبشة من الخرسانة العادية بسمك يتراوح بين ٣٠,٠٠ إلى ٤٠,٠٠ سنتيمتراً (تبعاً لأستواء سطح الصخر بعد الحفر)، وإجهاد التأسيس المسموح به يكون فى هذه الحالة فى حدود ١,٠٠ كجم/سم^٢.
- ٦ - فى حالة تواجد الحجر الجيرى ذو قوة كسر أكبر من ٥٠,٠٠ كجم/سم^٢ واستمراريته لعمق أكثر من ثلاثة أمتار أسفل منسوب التأسيس ، يمكن استخدام القواعد المنفصلة من الخرسانة المسحة التى ترتكز على قواعد من الخرسانة العادية، ويجب ربط الأعمدة فى الإتجاهين فى منسوب القواعد المسلحة بسمات قوية لا يقلل قطاعها عن ٣٠ * ٦٠ سم.
- ٧- فى حالة استخدام القواعد المنفصلة يمكن حفر موقع العمارة على هيئة لبشة حتى منسوب تأسيس سطح الخرسانة العادية ، ثم يتم حفر أماكن القواعد من الخرسانة العادية مستقبلاً بعد ذلك توفيراً لشدات الجوانب ولضمان إرتكاز السمات بين القواعد المسلحة على طبقة سليمة من الحجر ، كما يتحدد الإجهاد المسموح به على التربة عند منسوب التأسيس تبعاً لنتائج تقرير أبحاث التربة فى موقع كل عمارة.
- ٨- يجب غمر التربة عند منسوب التأسيس بالماء لمدة ٤٨ ساعة متصلة على الأقل خاصة فى شهور الصيف ، ثم تزال الروبه إن وجدت ثم تصب الخرسانة العادية للأساسات بعد ذلك مباشرة.
- ٩- فى حالة ظهور تشققات أو فواصل أو شروخ فى التربة عند منسوب التأسيس فيتم معالجتها بواسطة التنظيف الحيد بعمق كاف ورشها بكميات كافية من المياه، ثم تملأ بالأسمنت اللبائى أو مونة إسمنتية أو خرسانة فينو ذات نسبة مياه لأسمنت عالية وذلك حسب حجم الشروخ وإتجاهها وفى هذه الحالة يجب استخدام أساسات من القواعد الشريطية المستمرة فى الإتجاهين. كما يمكن فى بعض الحالات استخدام أساسات عبارة عن لبشة مسلحة.

- ١٠- يجب النزول بجميع الكمرات بين الأعمدة في جميع الأدوار حتى منسوب أعتاب الأبواب والنوافذ.
- ١١- يجب عدم استخدام التفجير في جميع أعمال الحفر للأساسات أو أعمال المرافق.
- ١٢- تحسب المنشآت الخرسانية طبقاً للكود المصرى للخرسانة المسلحة خاصة في مجال مقاومة الزلازل.
- ١٣- بالنسبة للعمارات القائمة حالياً فإنه يلزم عمل جسات كافية حولها للتأكد من صلاحيتها في الوضع الحالى.
- ١٤- علاوة على ضرورة إتباع كافة الوسائل الأصولية في التنفيذ والفحص والتجارب على مواسير المياه والصرف الصحى وعلى الخطوط فإنها لا بد وأن تكون فى مأمّن من تأثير المرور فوقها وبنفس القدر فلا بد أن تكون مواقعها بحيث لا تؤثر على الأساسات فى حالة أى طارئ أو خلل بها.
- ١٥- المطابق الملاصقة للعمارات لا بد وأن ترسو على تربة جيدة وربما على قواعد من الخرسانة العادية طبقاً لما قد يظهر أثناء الحفر ولا يجوز أن ترسو على طبقات من الردم أو الصخر المقلقل.
- ويراعى أن تكون المواسير الواصلة بين المطابق من الزهر المرن .
- ويجب تحببب المواسير لداخله والخارجة من المطابق بكل عناية وطبقاً لأصول الصناعة.

٣-٣ التوصيات بالنسبة للحى الثالث

من دراسة قطاعات الجسات لإستكشافية والموضح أماكنها بالشكن (٣-٤١) ونتائج التجارب الحقلية والاختبارات المعملية على نماذج من عينات التربة الصخرية التى استخرجت من هذه الجسات فإنه يمكن استخلاص النتائج التالية :

- ١ - يصلح الإنشاء فى الحى الثالث من المدينة مع مراعاة الإحتياطات والتوصيات التالية المبينة فى هذا التقرير .
- ٢ - يلزم إجراء جستين على الأقل فى موقع كل عمارة بعمق لا يقل عن عشرة أمتار.
- ٣ - على المقاولين القائمين بالبناء القيام بعمل هذه الجسات مع إتباع كافة الأصول الفنية وتوصيات تنفيذ أعمال الجسات الموضحة فيما بعد بالإضافة إلى ما يقترحه المهندس الاستشارى القائم بإعداد تقرير أبحاث التربة للموقع، وتتلخص التوصيات فيما يلى :
- ٣-١ يلزم استخدام ماكينات حفر دوار ذات كفاءة جيدة.
- ٣-٢ يجب أن يكون الحفار ذو خبرة بأعمال التنقيب فى المناطق الصخرية ذات الفواصل أو الفجوات.
- ٣-٣ الحصول على عينات غير مقلقلة وبحالتها الطبيعية لطبقات التربة على أن يتم الحصول على العينات مستمرة بكامل عمق الحسة (Continuous Coring) .
- ٣-٤ تعيين نسبة الاستخلاص (Recovery) ومعامل الاستخلاص (R.Q.D) لطبقات التربة.
- ٣-٥ تحديد معدل اختراق ماكينة الحفر خلال طبقات التربة المختلفة.
- ٣-٦ تحديد معدل استهلاك مياه التبريد أثناء اختراق ماكينة الحفر خلال طبقات التربة وتحديد أية مشاهدات فى هذا الصدد والعمق الذى تمت عنده.
- ٣-٧ تحديد عمق واتساع أى فواصل أو فجوات قد تظهر خلال طبقات التربة.
- ٤ - بعد الوصول بالحفر إلى منسوب التأسيس يجب معاينة طبقة الصخر عند منسوب التأسيس بعد تنظيف سطح الصخر جيداً عند هذا المنسوب . ويلزم فى بعض الحالات عمى مجموعة من الأخرام بالتنقيب أو جسات إضافية غير عميقة للتأكد من إستمرارية طبقات الصخر وذلك حسب ما يترأى للمهندس الإستشارى القائم بإعداد تقرير أبحاث التربة.

- ٥ - يجب غمر التربة عند منسوب التأسيس بالماء لمدة ٤٨ ساعة متصلة على الأقل خاصة في شهور الصيف . ثم تزال لرؤية إن وجدت وتصب الخرسانة العادية للأساسات بعد ذلك مباشرة.
- ٦ - في حالة ظهور تشققات أو فواصل أو شروخ في طبقة التربة عند منسوب التأسيس فيتم معالجتها بواسطة التنظيف الجيد بعمق كاف ورشها بكميات كافية من المياه . ثم تملأ هذه التشققات أو الفواصل بالأسمنت اللبني أو مونة إسمنتية أو خرسانة فينو ذات نسبة مياه / أسمنت عالية وذلك حسب اتساع وحجم الشروخ واتجاهها.
- ٧ - في حالة تواجد الحجر الجيري الطباشيري أو الحجر الجيري الضعيف عند منسوب التأسيس أو قريباً منه (على عمق أقل من ثلاثة أمتار) تستخدم أساسات من قواعد شريطية مستمرة في الاتجاهين ذات وتره عالية الجساءة من الخرسانة المسلحة . وترتكز القواعد الشريطية المسلحة على لبشة من الخرسانة العادية بسمك يتراوح بين ٣٠,٠٠ إلى ٤٠,٠٠ سنتيمتراً (تبعاً لاستواء سطح الصخر بعد الحفر) . والإجهاد المسموح به على التربة عند منسوب التأسيس يكون في هذه الحالة في حدود ١,٠٠ كجم/سم^٢.
- ٨ - في حالة تواجد الحجر الجيري ذو قوة كسر أكبر من ٥٠,٠٠ كجم/سم^٢ واستمراره لعمق أكثر من ثلاثة أمتار أسفل منسوب التأسيس، تستخدم القواعد المنفصلة من الخرسانة المسلحة التي تتركز على قواعد من الخرسانة العادية. كما يمكن أن تتركز القواعد المنفصلة المسلحة على لبشة من خرسانة العادية بسمك يتراوح بين ٣٠,٠٠ إلى ٤٠,٠٠ سنتيمتراً تبعاً لاستواء سطح الصخر بعد الحفر. ويجب ربط الأعمدة في الاتجاهين في منسوب القواعد المسلحة بسمات قوية لا يقل قواها عن ٦٠*٣٠ سم . ويتحدد الإجهاد المسموح به على التربة عند منسوب التأسيس تبعاً لنتائج تقرير أبحاث التربة في موقع كل عمارة .
- ٩ - يجب أنزول بجميع الكمرات بين الأعمدة في جميع الأدوار حتى منسوب أعتاب الأبواب وانوافذ.
- ١٠ - يجب عدم استخدام التفجير في جميع أعمال الحفر للأساسات أو أعمال المرافق .
- ١١ - يراعى اتباع ما جاء بالكود المصري للأعمال في تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة في مجال مقاومة الزلازل.
- ١٢ - أعمال المرافق
- ١٢-١-١ موسير المياه والصرف الصحي
- ١٢-١-٢ يراعى إتباع الإشتراطات والمواصفات الواردة في الكود المصري لتصميم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي. ويجب الإهتمام باتتباع الأصول الفنية في التنفيذ والفحص والتجارب على المواسير وخطوط الصرف الصحي والتأكد من أن تكون أماكنها بحيث لا تؤثر على الأساسات في حالة حدوث أي طارئ أو خلل بها.
- ١٢-١-٣ تستخدم مواسير من الزهر المرن في خطوط إندار الواصلة بين العمارات والمطابق الأولى الملاصقة لها وكذلك المطابق الثانية التي تليها على الأقل.
- ١٢-١-٤ يمكن استخدام مواسير الفخار في باقى خطوط شبكات الإنحدار بعد المطبق انشائي على أن يراعى التأسيس لها طبقاً للإشتراطات الواردة في الكود المصري لتصميم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
- ١٢-١-٥ في حالة وجود تشققات أو شروخ أو فواصل للتربة عند منسوب التأسيس للمواسير فإنه يراعى معالجة هذه الشروخ أو التشققات قبل تنفيذ أعمال التأسيس لها كما سبق توضيحه في البند رقم (٦) من هذه التوصيات.




٢-١٢ المطابق

١-٢-١٢ يجب الإهتمام بالتأسيس للمطابق وخصوصاً الملاصقة للعمارات ويجب أن تتركز المطابق على طبقات من التربة الجيدة السليمة ولايجوز أن تتركز المطابق على طبقات من الردم أو الصخر المقلقل.

٢-٢-١٢ يجب تحسيس المواسير الداخلة والخارجة من المطابق بعناية شديدة طبقاً لأصول الصناعة لتبقى غير منفذة بالمياه عند المطابق.




شكل (٣-٢٨) مواقع خطط الطرق التي يتألف منها الأحياء السكنية
موقع مدينة أمسي الجديدة

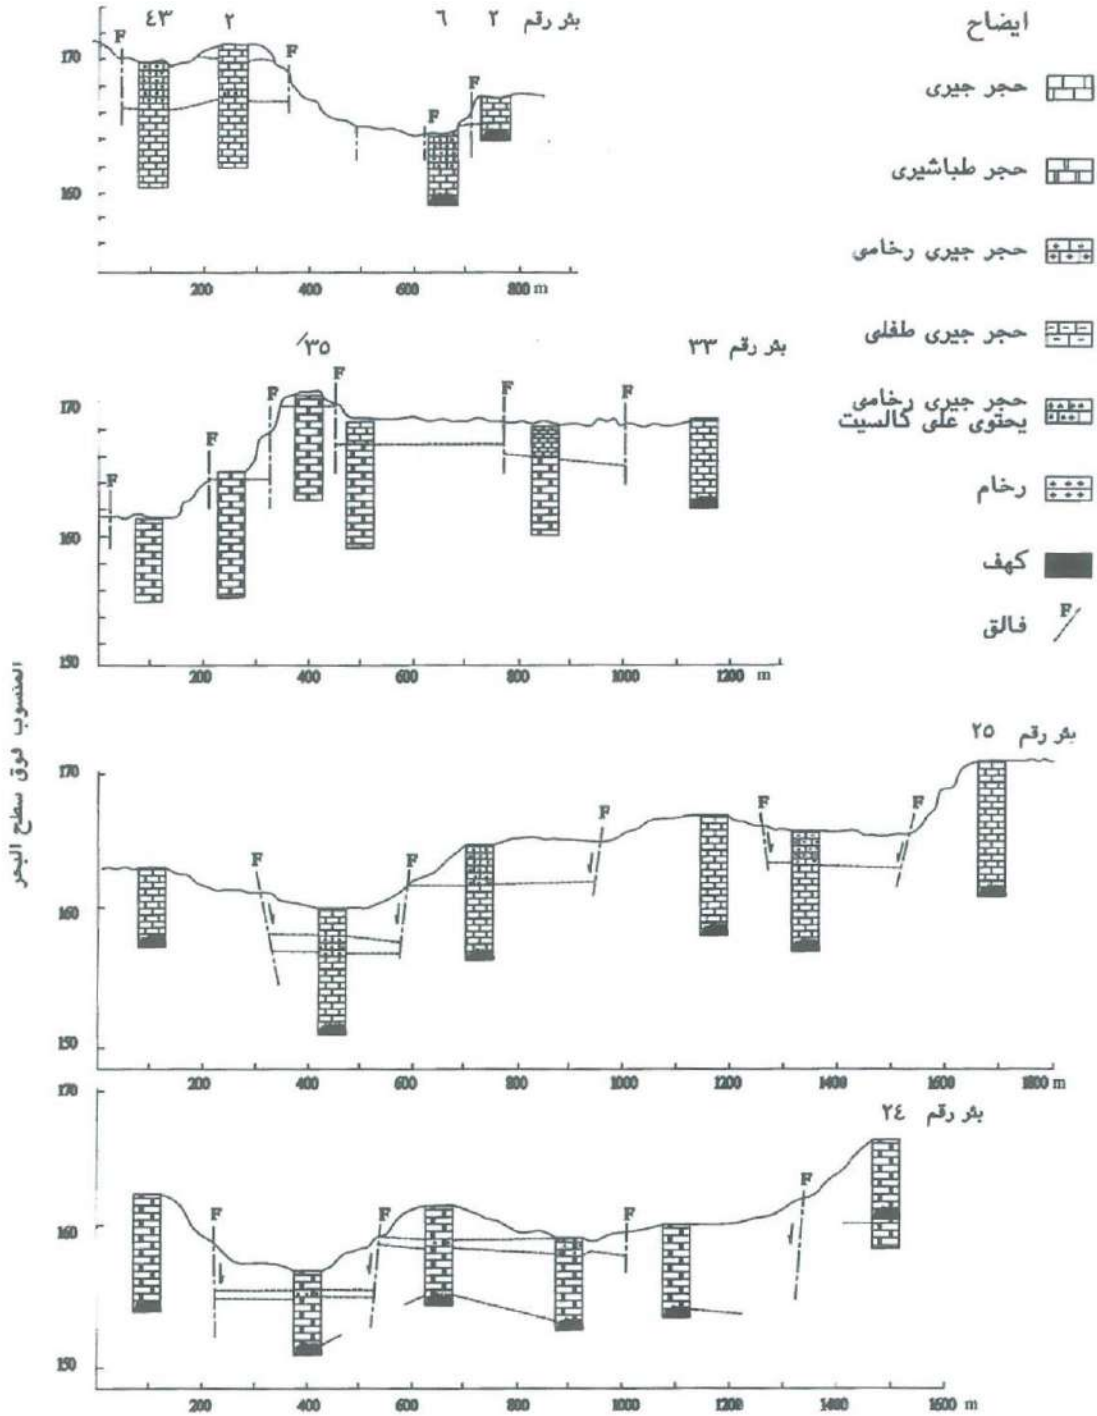

شكل (٣-٣٩) قطاعات باتجاه شمال شرق - جنوب غرب للتتابع الطبقي تحت السطحي في آبار مختارة على جانبيات (بروفيلات) عمودية على اتجاه نطاقات التكهف تحت السطحي لبيان اعماق الكهوف المرصودة موقع مدينة المنيا الجديدة



شكل (٣-١١) الموقع العمر والسكن الجديد بمنطقة المي، الثالث من مدينة مدينة الجديدة

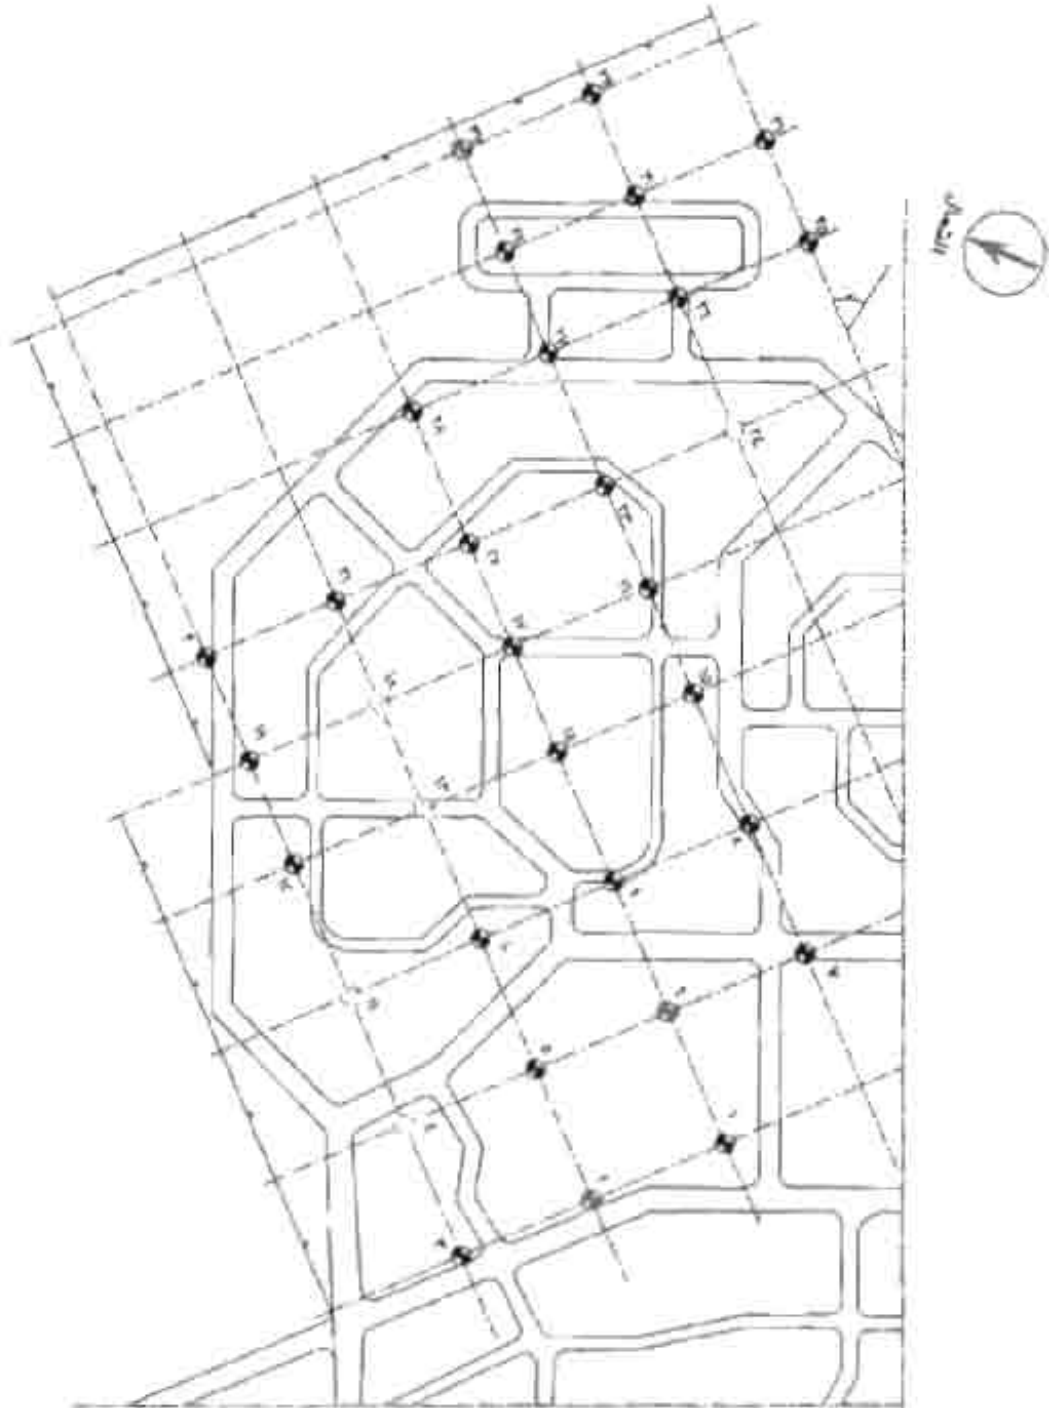

٣-٤-٤ ملخص الحالات الدراسية

فيما يلي ملخص للأسباب التي أدت إلى حدوث التصدعات والأساليب المقترحة للإصلاح للمباني بالحالات الدراسية المذكورة بهذا البند بالإضافة إلى التكلفة الإقتصادية للإصلاح لبعض الحالات الدراسية . وسيتم تقسيم الحالات الدراسية إلى مجموعتين المجموعة الأولى تتضمن المباني التي تم تأسيسها على تربة جافة أو شبة جافة وعددهم ٧ حالات بالإضافة إلى مشاكل التأسيس على جبل المقطم أما المجموعة الثانية تضم الحالات لدراسية للمباني داخل المدن وعددهم ٦ حالات بالإضافة إلى الحالة الدراسية لمدينة المنيا الجديدة التي توضح أهمية الدراسات الأولية في إختيار موقع المدينة .

٣-٤-٤-١ الحالات دراسية للمباني تم تأسيسها على تربة جافة أو شبة جافة

٣-٤-٤-١-١ أسباب المشكلة

- عدم الإهتمام بتنفيذ عدد كاف من الجسات للتعرف على التربة الصخرافية والتي تتسم بعدم تجانسها فى الإتجاهين .

- عدم الإهتمام بتنفيذ الجسات بجودة كافية .

- نواقص فى تقرير أبحاث التربة فعلى سبيل المثال لا يتم تنفيذ الإختبارات فى حلة وجود تربة قابلة للإنتفاخ أو الإنهيار المنتشرة فى المناطق الصخرافية طبقاً للمواصفات لتحديد حجم المشكلة لأخذ الإحتياطات لتقليل تأثيرها .

- يتم الإمتعانة بإستشاريين غير ذى خبرة فى عمل تقارير أبحاث التربة وبالتالي لا يتم التعرف على التربة ذات المشاكل فتكون النتيجة توصيات غير مناسبة .

- إتجاه المكاتب الإستشارية لعمل جسات ميكانيكية (Single core) وليس (double core) وبالتالي تكون عينات التربة المستخرجة من الجسات غير ممثلة تماماً للتربة الإنهيارية والإنتفخية .

- عدم الإهتمام بدراسة ما يجاور موقع المشروع من مصادر للمياه وزبطها بالتتابع الطبقي للتربة بالموقع وتوقع حركة وإتجاه تسرب المياه مستقبلاً فى اتجاه المباني التي سيتم إنشائها وبالتالي اتخاذ الإحتياطات اللازمة ضمن التوصيات بتقرير أبحاث التربة .

- عدم إجراء جسات جديدة عند تغيير أماكن المباني لعدم زيادة التكلفة .

- عدم تنفيذ ما جاء بتوصيات تقرير أبحاث التربة سواء من ناحية منسوب التأسيس أو سمك تربة الإحلال .

- عدم تنفيذ تربة الإحلال بالكفاءة المطلوبة .

- لا يتم عمل لوح كمنورية للمواقع قبل عمل تسويات لموقع المشروع .

- عدم الإهتمام بتنفيذ الصرف الصحى أو ميول خطوط الصرف وغرف التفطيش مما يؤدى إلى تسرب مياه الصرف لتربة التأسيس الجافة وشبة جافة التي تتأثر خواصها بتعرضها للمياه .

- السبب الرئيسى للمشاكل التي حدثت بالهضبة العليا والوسطى بجبل المقطم كانت بسبب أن كثير من المباني التي تم بنائها أعلى الجبل وعلى مقربة من حافة الجبل تم تنفيذها بإستخدام بيارات للصرف وبطريقة عشوائية على اتجبل مباشرة أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى طبقات المارن التي تتواجد بصفة عامة بين طبقات

أصخر التي تتغير خواصها عند تعرضها للماء متسببة في حدوث حركة غير منتظمة الكتل الصخرية مع حدوث زلازل متكررة أدت إلى انفصال للكتل الصخرية مختلفة الأحجام .

٣-٤-٤-١-٢ أساليب العلاج المقترح

- منع وصول المياه إلى التربة أسفل الأساسات بتصميم نظام صرف للمياه المتواجدة ومجاورة للموقع .
- عمل رصيف بعرض كافي (٢,٥ متر) وبميول حول المنشأ لإبعاد مياه الزراعة والمطر وغيرها عن التربة أسفل الأساسات .
- انقليل من تسرب مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام الوصلات المرنة ووضعها في خنادق خرسانية .
- تدعيم الأساسات أو تدعيم المنشأ .
- إزالة المبنى في حالة التأسيس مباشرة على التربة ذات القابلية العالية للإنفخاخ حيث أنه في العموم لا يكون هناك جدوى من إصلاحه .

٣-٤-٤-١-٣ التكلفة الإقتصادية

التكلفة لإقتصادية في حالة إزالة المبنى كبيرة لأنها تجمع بين تكلفة الإزالة وإعادة البناء بالإضافة إلى فترة عدم إستغلال المبنى . وتكلفة الإصلاح تتوقف على حجم التصدعات الحادثة بالمبنى ممثلاً في الحالة الدراسية رقم (٦) وصلت تكلفة الإصلاح للمبنى إلى ٢٥% من تكلفة الإنشاء هذا بالإضافة إلى الخسائر عن مدة عدم إستخدام المبنى لتي وصلت إلى ١٠ سنوات . وفي الحالة الدراسية رقم (٤) فإن تكلفة الإصلاح والتدعيم وتقوية المبنى وصلت إلى ٥٠% من تكلفة الإنشاء هذا بالإضافة إلى التسكين نشاغلى العقارات أثناء التصليح والتدعيم .

٣-٤-٤-٢ الحالات الدراسية للمباني داخل المدن

٣-٤-٤-٢-١ أسباب المشكلة

- عدم وجود دراسة وافية لأبحاث التربة وبالتالي نتج عنه عدم إستخدام الإسلوب المناسب للتأسيس .
- تقدير خاطيء لمعاملات التربة في تصميم الأساسات نتيجة لعدم وجود دراسة لأبحاث التربة .
- عدم دقة توصيف نوع الخوازيق المطلوب إستخدامها بتقرير أبحاث التربة .
- إنشاء عقاريين حديثين أحدهما بعدد ١٢ دور مخالف عن الترخيص على تربة طينية ضعيفة التماسك بجوار مباني قائمة تسببت في انضغاط التربة وهبوطها أسفل المباني الحديثة أمتد تأثيرها بدرجة كبيرة للمباني القائمة متسببة في ميلها وشروخ في الحوائط نتيجة الهبوط المتفاوت بين العمارات .
- خلخلة التربة التحتية لمباني قائمة نتيجة تنفيذ خوازيق سند في مواقع إنشاء مجاورة أدى إلى ميل وشروخ مائلة بحوائط المباني القائمة .
- تسرب مياه رى الحدائق والصرف الصحي من الخطوط والبيارات سبباً في تواجد المياه بالبدرومات .

هذا بالإضافة للأسباب الأخرى من زيادة الإجهادات الفعلية عن المسموح بها تحت القواعد وسوء حالة الصرف الصحي وضعف مقاومة الخرسانة لبعض المباني مع سوء إختيار نوع الأساس وسوء التنفيذ لبعض الأخر .

٣-٤-٤-٢ أساليب العلاج المقترحة

- تدعيم أساسات .
- تخفيض الأحمال على بعض المباني لتقليل الإجهادات على التربة لإثبات تعديت المسموح بها .
- إزالة انتعالية غير القانونية وتقليل الإجهادات على التربة لخفض الهبوط المتفاوت بين العمارات وثبات الحركة لإمكانية الإصلاح .
- عدم تحفيض منسوب المياه الأرضية أثناء إنشاء أساسات العقار المحاور .
- إصلاح وصلات الصرف الصحي والبيارات والعمل على الصيانة المستمرة للتأكد الدائم من عدم تسرب المياه منها .
- وقد تم لتوصية في تقارير المعاينات للمباني المتضررة من إقامة منشآت حديثة مجاورة بأن يتم رصد ومتابعة حركة المباني القائمة أثناء وبعد التنفيذ لمدة كافية للتأكد من استقرار حركة المباني القائمة نتيجة الهبوط للمنشآت الحديثة .

٣-٤-٤-٣ التكلفة الإقتصادية

في الحالة الدراسية رقم (٨) والتي تم فيها تدعيم للأساسات باستخدام خوازيق إيرية فإن تقدر تكلفة الإصلاح بحوالي ٣٠% من تكلفة المبنى والتي كان من الممكن تفاديها بإختيار لإسلوب المناسب للتأسيس إذا تواجدت الدراسات الوافية لأبحاث التربة في موقع المشروع . في الحالة الدراسية رقم (٩) التكلفة الإقتصادية للإصلاح والتي محتاجة إلى تدعيم للأساسات بواسطة شركات متخصصة تصل التكلفة التقديرية لهذه الأعمال إلى حوالي ٢٥% من تكلفة إنشاء المبنى التي كان كذلك من الممكن تفاديها إذا تم عمل دراسات لأبحاث للتربة وافية . هذا بالإضافة إلى الخسارة المادية الناشئة عن الإزالة لأجزاء من المبنى والوقت الذي استغرق للدراسة وأعمال الإصلاح .

٣-٥ كيفية تفادى التصدعات الناتجة عن أسباب جيوتكنيكية

الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني التي تم حصرها من تقارير المعاينات هذه الدراسة تتلخص في الآتى :

- أ - غياب أو نقص في الدراسات الأولية للمناطق العمرانية الجديدة .
- ب - غياب أو نقص في تقرير أبحاث التربة لموقع إنشاء مبنى .
- ج- نقص في المعلومات لدى كثير من المهندسين العاملين في مجال البناء والتشيد في تفهم خصائص للتربة الجافة وشبه الجافة وكيفية التعامل معها .
- د - نقص في الممارسة الجيوتكنيكية .
- هـ - عدم أخذ العوامل البيئية في الإعتبار .

ولمحاولة التقليل من أسباب التصدعات المذكورة بعالية فتقدم الدراسة بعض المقترحات فيما يلي :

٣-٥-١ الدراسات الأولية في مناطق الإعمار الجديدة :

- ١- عند إختيار مناطق العمران الجديدة يجب عمل دراسات إسترشادية متكاملة بيئية وجغرافية وجيولوجية وجيوتكنيكية لتحديد خصائص المنطقة .
- ٢- مراعاة الخصائص الجيوتكنيكية في التخطيط لمناطق الإعمار المختلفة طبقاً لطبيعة طبقات التأسيس المتواجدة بكل منطقة لتحقيق متطلبات السلامة والإقتصاد واختيار النظام المناسب للتصميم والتنفيذ .
- ٣- عند وضع خطة لتنفيذ مرافق يجب أن يتم ذلك وفقاً لخرائط محددة يتم الإحتفاظ بها لدى الجهة المسؤولة، ويتاح للمقاوم المنفذ لأى منشأ الحصول على صورة من هذه الخرائط للمنطقة المحيطة لتفادى الإضرار بتلك المرافق أثناء التنفيذ أو الإضرار بموقع المنشأ .

٣-٥-٢ أبحاث التربة في موقع إنشاء مبنى

- ٤- قبل الإنشاء يجب عمل دراسات جيوتكنيكية تأكيدية لموقع المنشأ ليتم إختيار الأساس ومنسوب وأسلوب التأسيس المناسبين وتحديد الإحتياجات اللازم إتخاذها في التصميم والتنفيذ مع مراعاة عدم الأضرار بأى مرافق أو مباني مجاوره .
- ٥- يتم تصميم المنشأ وأساساته وتنفيذهما طبقاً للكودات والمواصفات والأصول الهندسية ، مع مراعاة أخذ أى تأثيرات محتملة لسلوك تربة التأسيس على سلوك الأساس أو المنشأ في الإعتبار، وكذلك أى تأثيرات بيئية.
- ٦- إذا تلاحظ أثناء التنفيذ أى إختلافات في تربة التأسيس عما هو وارد بتقرير أبحاث التربة يجب الرجوع للإستشارى الجيوتقنى و لإستشارى الإنشائى لتدارس الموقف والتوصية بأى تعديلات مطلوبة لسلامة المنشأ.
- ٧- يجب التحقق من استخدام مواد الإنشاء الصالحة والمطابقة للمواصفات القياسية والتنفيذ طبقاً للأصول الفنية.
- ٨- التحقق من سلامة تنفيذ وكفاءه التوصيلات الصحية وأعمال العزل مع تجنب سوء الإستخدام وصيانة المبنى أولاً بأول .

٣-٥-٣-١ التربة القابلة للإنتفاخ

أنواع التربة الطينية القابلة للإنتفاخ على خلاف التربة الطينية لمشبعة (غير القابلة للإنتفاخ) يحدث لها إرتفاع أو إنتفاخ أو تمدد عندما تنتشع بالماء، وفي حالة عدم كبت هذا التمدد بأى قوى خارجية فإنها تفقد مقاومتها للقص. وعند منع حدوث الإنتفاخ يتولد ضغط يعرف بضغط الإنتفاخ . كما أنه في حالة تعرض تلك لتربة المشبعة إلى الجفاف تتكشر وتظهر بها شروخ، لذا تبدو غالباً تكوينات التربة الطينية الإنتفاخية كثيفة الشروخ نتيجة للتغيرات الجوية الموسمية التي تحدث عمليات إنتفاخ وإنكماش متتالية ومتكررة ينتج عنها ظهور العديد من الشروخ وأسطح القص .

تتحكم فى طاقة التغير الحجمى للتربة الطينية القابلة للإنتفاخ عدة عوامل منها نسبة الرطوبة الإبتدائية والكثافة الجافة ونسبة الفراغات و ترتيبات حبيباتها و الإجهاد الرأسى عليها ، أما العوامل الأكثر تحكماً فهى انسبة المثوية لمحتوى الطين والتكوين المعدنى به والنسب المثوية لمكوناته المعدنية .

٣-٥-٣-١-١ ميكانيكية الإنتفاخ

تعتمد نسبة الإنتفاخ فى التربة القابلة للإنتفاخ على قدرة المعادن المكونة للطين على إمتصاص الرطوبة. وعندما يقتصر إمتصاص الرطوبة على الأسطح الخارجية لبلورات المعدن الطينى يسمى الإنتفاخ فى هذه الحالة إنتفاخ فيما بين البلورات ، أما إذا إختزقت الرطوبة الصفائح المكونة لبلورات فيوصف الإنتفاخ الحادث بإنتفاخ داخل البلورات .

نكر فى البحث [٣٣] أن الإنتفاخ يحدث داخل الحبيبات نتيجة لأن قوى التجاذب بين الصفائح المكونة للبلورة أقل قيمياً من قوى جذب الأيونات للرطوبة ، وليس بسبب الفرق فى طبيعة هذه القوى. تلك الفروق تنتج من تجمع عدة عوامل أهمها يتعلق بالتركيب الكيمائى للبلورات. فنجد أن التكوين البنائى لمعدن المونتوريلينايت ظاهرياً أو سطحياً يشابه التكوين البنائى لمعدن الإلايت غير القابل للإنتفاخ ، ولكن مع ذلك نجد أن الإلايت يتميز بوجود شحنة عالية من قوى التجاذب تربط بين أسطح الصفائح أكبر من تلك التى فى معدن المونتوريلينايت . أى أن ارتباط بين الصفائح فى معدن الإلايت أقوى وأن المياه عادة تكون غير قادرة على لدخول بين الصفائح.

وبخلاف أنواع السمكتايت فإن المعادن الأخرى القابلة للتمدد والقادرة على جذب الماء على الأسطح الداخلية للصفائح ومنها الفيرموكولايت و الكلورايت الانتفاخى ، والهالويسيت وبعض الأنواع مختلطة المعادن ، نجد بنتفاخها محدود بالمقارنة مع حالة الصوديوم مونتوريلينايت .

لذا نجد أنه فى حالة إكتساب مياه على الأسطح الداخلية فإن زيادة الحجم بالنسبة لوحد الأوزان من الطين تكون أكبر منها فى حالة الإمتصاص على الأسطح الخارجية فقط مما يؤدي إلى تغير حجمى كبير متزايد.

٣-٥-٣-٢ توصيف التربة القابلة للإنتفاخ

بصفة عامة تحتوى التربة القابلة للإنتفاخ على نسبة عالية من معادن طين ذات نشاط عالى . تمدد الصفائح المزوجة داخل حبيبة الطين ينتج عن زيادة فى نسبة المحتوى المائى ، و فيما يلى ملخص لبعض الطرق المستخدمة فى توضيح الملامح المحددة لأنواع التربة القابلة للإنتفاخ :

محتوى الطين والتركيب المعدنى

يمكن استخدام الإختبار القياسى للتحليل بالهيدروميتر (ASTM D - 422) لتحديد نسبة المحتوى من جميع الحبيبات ذات أقطار أقل من ٢ ميكرون (نفس أقطار حبيبات الطين). قد يتراوح هذا المحتوى فى أنواع التربة القابلة للإنتفاخ بين ٣٥% كحد أدنى إلى ١٠٠% كما فى البنتونايت ، ويطلق على هذا المحتوى مجازاً المحتوى الطينى .

كما يوصى بقياس التركيب المعدنى للمحتوى الطينى ، ومن أشهر الطرق المستخدمة لتحديد التركيب المعدنى نوعياً وكمياً التحليل بإستخدام أشعة - x ، ومن أهم أولويات هذا التحليل تعيين كمية معدن المونتموريلينايت (أو السمكنايت) فى المحتوى الطينى للعينة .

حدود أتبرج

يمكن قياس قيم حدود أتبرج (حد اللدونة وحد السيولة وحد الإنكماش) كجزء من الفحص الجيوتكنيكي ، وقد تتراوح قيم حد السيولة لأنواع التربة القابلة للإنتفاخ من ٤٥% - ٧٠% أو أكثر (القيم الكبيرة تنتج من أنواع البنتونايت) ، أما حد اللدونة فقد يتراوح من ٣٠% - ٥٠% ، وحد الإنكماش يتغير فيما بين ٨% إلى ٢٨% .

اللدونة ومحتوى الطين

فى البحث [٥٣] علاقة تربط بين كل من دليل اللدونة ، والنسبة المئوية للمحتوى الطينى ، وطاقة الإنتفاخ . حيث يتراوح مدى طاقة الإنتفاخ من قليل جداً إلى عالى جداً . وتحدث أعلى طاقة للإنتفاخ لأنواع التربة التى تحوى نسبة عالية للمحتوى الطينى ، ولها معامل لدونة عالى .

النشاط Activity

يوجد دليل أخر مفيد [٤٧] يمكن حسابه من معامل اللدونة ونسبة المحتوى الطينى، يعرف بنشاط التربة soil activity ويرمز له بالرمز Ac .

$$Ac = \frac{\text{Plasticity index (معامل اللدونة)}}{\text{Clay \% (المحتوى الطينى)}}$$

صنف الباحث فى هذا البحث أنواع الطين إلى : طين غير نشط عندما تكون قيم Ac أقل من ٠,٧٥ ، ومعتدل أو عادى إذا كانت Ac = ٠,٧٥ - ١,٢٥ ، ونشط إذا كانت Ac أكبر من ١,٢٥ .

٣-٥-٣-١-٣ ضغط الإنتفاخ

أجهزة قياس ضغط الإنتفاخ :

باعتبار التربة القابلة للإنتفاخ من أنواع التربة الطينية فإن الباحثين حاولوا إجراء إختبار التدعيم على عينات منها فى جهاز الأودوميتر ، وأثناء الإختبار وإضافة الماء تلاحظ إرتفاع ملحوظ لسطح العينة حتى وإن كانت تحت تأثير أحمال ضغط ، ويستمر هذا السلوك حتى الوصول إلى قيمة معينة من الضغط . لذا أقترحت طرق عديدة لتقدير الإنتفاخ وضغط الإنتفاخ بإستخدام جهاز (الأودوميتر) .

توضع عينة غير مقلقلة أو عينة مجهزة بآدمك فى جهاز التدعيم ويطبق عليها خطوات مختلفة طبقاً للأسلوب المقترح لتقدير الإنفعال الرأسى نتيجة البلل تحت تأثير ضغوط مختلفة . وهناك على وجه التحديد طريقتان للاختبار تعتبران الأكثر استخداماً ، وهما طريقة الضغوط المختلفة وطريقة الإنتفاخ المسبق . فيما يلى شرح مبسط للطريقتين :

طريقة الضغوط المختلفة : (Different pressures method)

فى هذه الطريقة يعرف ضغط الإنتفاخ بأنه قيمة الضغط المطلوب للحفاظ على العينة فى حجم ثابت عندما يتم غمرها بالماء . ولتحقيق ذلك يتم تجهيز ثلاثة عينات متماثلة أو أكثر . تحمل كل عينة بضغط ثابت مختلف ثم تغمر ويقاس مقدار الإرتفاع الحادث لها ويستمر التسجيل حتى يتوقف الإرتفاع . يتم رسم علاقة بين قيمة الضغط ونسبة أقصى إرتفاع (إنتفاخ) حدث لكل عينة . وتحدد قيمة ضغط الإنتفاخ فى هذه الطريقة بقيمة الضغط لمقابل لنسبة إنتفاخ = صفر . ويتم تعيين هذه القيمة بتقاطع المنحنى أو إمتداده الناتج من العلاقة مع المحور الممثل للضغط .

طريقة الإنتفاخ المسبق : (Preswelled sample method)

ويعرف ضغط الإنتفاخ فى هذه الطريقة بأنه الضغط المطلوب لإعادة العينة المنتفخة بالماء لحجمها قبل الإنتفاخ (أى بنسبة فراغات تماثل النسبة الابتدائية قبل الغمر) . فى هذا الاختبار توضع العينة فى جهاز الأودوميتر تحت ضغط ضعيف محدد بمواصفات الاختبار ، ثم يتم إضافة الماء وقياس وتسجيل نسبة الإنتفاخ حتى تثبت . يبدأ بعد ذلك إتمام اختبار التدعيم بزيادة الضغط وتسجيل تضاعف العينة حتى العودة إلى حجمها الإبتدائى . قيمة الضغط اللازم لإعادة العينة إلى حجمها الإبتدائى تمثل فى هذه الطريقة ضغط الإنتفاخ .

مقدار ضغط الإنتفاخ :

ومن النتائج المسجلة لعدد من الباحثين تتراوح قيم ضغط الإنتفاخ لأنواع التربة القابلة للإنتفاخ من ٠,٥ كجم/سم^٢ (٥٠ كيلو بسكال) إلى ٢٤ كجم/سم^٢ (٢٤٠٠ كيلو بسكال) ، أما ضغط الإنتفاخ للمحتوى الطينى منفرداً فقد يرتفع إلى ٥٠ كجم/سم^٢ (٥٠٠٠ كيلو بسكال) .

٣-٥-١-٤ إرشادات للتأسيس على التربة القابلة للإنتفاخ

بصفة عامة فإن التربة القابلة للإنتفاخ لها طاقة على إحداث تغير حجمى ملموس نتيجة للتغير فى نسبة المحتوى ائمانى بها . وفى معظم الأحوال تتسبب التغيرات البيئية فى تغيرات للمحتوى المائى بالتربة . لذا فإن التحكم البيئى (أى التحكم فى الحفاظ على نسبة الرطوبة بالتربة) يفضل على محاولات مقاومة الحركة الناتجة عن إنتفاخ التربة المحيطة بالأساسات . وفيما يلى ملخص لبعض المقترحات لتقليل الأضرار :

١- لتقليل الآثار الضارة لتربة التأسيس القابلة للإنتفاخ يتم عمل استبدال لعمق من التربة القابلة للإنتفاخ بتربة إحلل غير منفذه وتدمك طبقاً للأصول الفنية .

٢- يمكن إتخاذ حلول هندسية منها : معالجات للتربة أو عن طريق مقاومة تأثير الحركة بمنشآت جسيمة أو إستيعاب الحركة بمنشآت مرنة أو تقليل فروق الحركة بإستخدام أساسات خازوقية .

٣- إتباع أساليب صرف مناسبة لصرف أى مياه سطحية بعيداً عن المبنى ومنع وجود أى منخفضات تسمح بتجمع المياه بالقرب من المبنى .

٤ - قد يتم اللجوء إلى عزل طبقات التأسيس أسفل وحول المبنى للتحكم فى ثبات نسبة الرطوبة . وبصفة عامة تجدر الإشارة إلى أن المنشآت الخفيفة هى الأكثر تعرضاً للضرر عند التأسيس على التربة القابلة للإنتفاخ . والشكلين (٣-٤٢) ، (٣-٤٣) يوضح أمثلة لشروخ فى الحوائط لمبنى من دور واحد مؤسس على تربة إنتفاخية . والشكل (٣-٤٤) رسم تخطيطى لبلاطة (لبشة) مسنحة مقواه بكرمات ، والشكل (٣-٤٥) يوضح بلاطة معلقة فوق ميدات وأساسات خازوقية . والشكل (٣-٤٦) يبين تفاصيل لعازل خرساني مائل ملتحم مع الأساسات لصرف المياه بعيداً عن المبنى ، والشكل (٣-٤٧) يبين طريقة لإستخدام الغشاء العازل أسفل خطوط التغذية والصرف لمحاولة عدم تسرب المياه للتربة الإنتفاخية . أما الشكل (٣-٤٨) يوضح طريقة لنموذج ترنش صرف حول المبنى .

٣-٥-٢-٣ التربة القابلة للإنهيار

تتمثل أنواع التربة القابلة للإنهيار فى بعض تكوينات التربة الجافة أو شبه الجافة وهى الأنواع التى يحدث لها تغير جذرى فى ترتيب جزئياتها ونقص كبير فى حجمها حال تعرضها للبلل سواء فى وجود أو عدم وجود أمحال مضافة. تتعدد أصول هذه التكوينات طبقاً لظروف ترسيبها ، فمنها الترسبيات الهوائية Aeolian Soils أو ترسيبات خلال الإنسيابات الطينية mudflow أو ترسيبات السيول Coluvial Soils . ويعتبر اللويس Loess أو التربة اللوسية Loessial soils من أكثر أنواع التربة القابلة للإنهيار شيوعاً، وهى ترسيبت هوائية يمثل الطمي فيها المكون السائد . وتتوافر عادة الترسبيات الهوائية فى المناطق الجافة وشبه الجافة .

تكوينات التربة القابلة للإنهيار لها نسيج مسامى وكثافة منخفضة نسبياً والتكوين البنائى لها متزن وهى فى الحالة شبه أنجافة. وهذا التكوين يشبه خلايا النحل ويتشكل من الحبيبات الخشنة التى ترتبط برباطات متنوعة مثلاً : رباط طينى ، أو كيميائى أو ارتباط بالشد الشعري . وطبقاً للبحث [٥٠] ، فإن الإتران البنائى لهذا التكوين عالى المسامية يرجع أساساً إلى الرباط الطينى ، وجزئياً إلى أكسيد الحديد الذى يربط بين أسطح تلامس الحبيبات الخشنة ، أما الشد الشعري فإن مساهمته فى الربط ضئيلة .

بصفة عامة تفتقد الترسبيات الهوائية للتكوين الطبقي ، ولكن لها تكوين حبيبي شبه منظم (طمي رملي أو رمل ناعم طمي رديء التدرج) . ويمثل الكوارتز المكون المعدنى الأساسى فى هذه الترسبيات بالإضافة إلى معادن الطين .

تحوى هذه التكوينات فى حالتها الطبيعية نسبة رطوبة منخفضة ومقاومة ظاهرية لأحمال عالية نسبياً ، وحال تعرضها للبلل تتعرض بسرعة لتفكك الأربطة ، وانهيار النسيج المسامى ، ونقص كبير فى الحجم ، وإعادة ترتيب الحبيبات فى وضع أكثر كثافة وتلاصق .

عادة يأخذ النسيج البنائى للتربة القابلة للإنهيار تشكيل هيكلى ضعيف مكون من الحبيبات الخشنة (عادة الكوارتز) يحوى فراغات منتظمة التوزيع . ويربط بين الحبيبات الخشنة أربطة تتشكل من تجمعات الحبيبات الدقيقة لمعادن الطين والكوارتز والفلسبار أو الكتسيت . وحيث أن الحبيبات الخشنة ليست متلاصقة فإن السلوك الميكانيكى لتلك التكوينات يحكمه التكوين البنائى ونوعية الأربطة .

وقد نص فى البحث [٤٣] على أن هناك قيمة حدية لما يعرف بضغط الإنهيار . فإذا ماتم تخطى هذا الحد يزداد بدرجة كبيرة التشكل الحادث للتربة القابلة للإنهيار . كما أفاد بأن ضغط الإنهيار يختلف باختلاف درجة التشبع . وقد أورد الحالتين التاليتين للتربة القابلة للإنهيار :

الحالة الأولى : لتربة يقل ضغط الإنهيار لها عن ضغط وزن الطبقات فوقها Overburden Pressure . أو بصيغة أخرى هى أنواع التربة التى تنهار عند تشبعها بالماء وتصبح غير قادرة على سند أوزان طبقات التربة فوقها Overburden Pressure .

الحالة الثانية : وهى لأنواع التربة التى يريد ضغط انهيار التشبع لها عن ضغط الأحمال فوقها Overburden Pressure . أى أن الطبقة الإنهيارية قادرة على تحمل مستوى معين من الإجهاد وهى فى حالة التشبع ، وأقصى حمل تكون هذه الطبقة قادرة على حمله يساوى مقدار الفرق بين ضغط الإنهيار بالتشبع لها وضغط الأحمال فوقها Overburden Pressure .

٣-٥-٢-١ التعرف على التربة القابلة للإنهيار

نورد فيما يلى كيفية التعرف على التربة القابلة للإنهيار كما ذكرت فى بعض المراجع :
طبقاً لما ورد فى [٢٤] فإن تحفيز طاقة الإنهيار لأنواع التربة التى لديها تلك القابلية يتطلب توافر الشروط الثلاث التالية :

أن يكون التكوين البنائى لها غير متزن ، سائب ، مفتوح (كثير الفراغات) ، وغير مشبع .
تكوينها البنائى قادر على مقاومة إجهاد ضغط عالى نسبياً وهى فى الحالة الجافة أو شبه الجافة (غير المشبعة) .
لها قدرة امتصاص عالية (Suction) بدرجة كافية ، أو رابط قوى بين حبيباتها يحقق استقرار تكوينها البنائى فى حالة عدم التشبع .

أى بصفة عامة فإن المسامية العالية وانخفاض وزن وحدة الحجم للعينات الممثلة للتربة المستخرجة من الموقع يمثلان أدلة جيدة على وجود قابلية للإنهيار .

كما ذكر فى [٢٨] أن من المتوقع حدوث فقد كبير فى حجم تربة اللويس Loess إذا قلت كثافته الطبيعية عن ١٢,٨ كيلو نيوتن /م^٣ أما إذا زادت عن ١٤,٤ كيلو نيوتن /م^٣ فيكون غير قابل للإنهيار .

أما تعريفات التربة القابلة للإنهيار الواردة فى [٥٢] فتعتمد على القيم النسبية للكثافة الجافة ، ونسبة الرطوبة فى العينات المستخرجة من الموقع ، وكذلك أقصى كثافة جافة ونسبة الرطوبة المثلى المعينتين من اختبار بروكتور .

تخيراً فإن التوصيف أو المفهوم الذى أصبح أكثر قبولاً فيعتمد على التقدير الكمي لحجم الإنهيار نتيجة للبلل تحت حمل ثابت . هذا المفهوم أقتراح أول مرة [٢] ثم فى البحث [٣٥] ، وبعد ذلك تم تطبيقه عالمياً على نطاق واسع .

دليل الإنهيار : "I_e" Collapse Index

يمثل دليل الإنهيار "I_e" التقدير الكمي للإنهيار النسبى الحادث تحت حمل ثابت يساوى ٢٠٠ كيلو باسكال .

ضافة الإنهيار : "I_e" Collapse Potential

إذا تم تحديد الإنهيار النسبي تحت أى مستوى إجهاد آخر ، ففي هذه الحالة يسمى طاقة الإنهيار ويرمز له بالرمز "I_c" .

ويتم تعيين كل من "I_e" ، "I_c" عملياً باستخدام جهاز التضاغط ، يوضع عينة من التربة لها نفس نسبة الرطوبة الطبيعية فى جهاز التضاغط ، ثم التأثير عليها بالحمل الرأسى المطلوب لتعيين أى منهما وإضافة الماء لتحفيز الإنهيار حتى ثبات الحجم ، حيث يتم حساب قيمة نسبة الإنفعال الحجمى Volumetric strain والتي يمثلها أى من "I_e" ، "I_c" طبقاً لقيمة الحمل المستخدم . تحسب مثلاً طاقة الإنهيار "I_c" من المعادلة التالية :

$$I_c = \frac{h}{h_0} \times 100$$

حيث h = مقدار الإنهيار ، h₀ = سمك العينة .

كما يمكن حساب الهبوط المتوقع حدوثه فى الطبقة القابلة للإنهيار عند تعرضها للغمر تحت نفس الحمل من المعادلة التالية :

$$S = I_c \times H$$

حيث H = سمك الطبقة القابلة للإنهيار

ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد خاصية قياسية موحدة بين جميع أنواع التربة القابلة للإنهيار ، لذا فإن تقدير طاقة الإنهيار لا يعطى نتائج مؤكدة لجميع أنواع التربة القابلة للإنهيار ، فعلى سبيل المثال قد يحدث انتفاش لبعض أنواع التربة القابلة للإنهيار عند إضافة الماء إلى أن يتم إضافة إجهاد رأسى كاف لإحداث الإنهيار . كما أن قيمة الهبوط تتوقف على مساحة الجبهة المعرضة للبلل ودرجة اتاحة آتماء ، وجميعها أمور نادراً ما يمكن التنبؤ بها قبل حدوث الإنهيار .

٣-٥-٢-٢-٢ ارشادات لأساليب المعالجة

تتضمن أساليب المعالجة فى حالة التربة الإنهيارية ثلاث مجالات :

- تدعيم التربة
 - منع وصول المياه
 - أساليب انشائية
- عادة تستخدم وسائل التدعيم الطبيعية أو الكيميائية ، وتتضمن وسائل التدعيم الطبيعية : الدمك الميكانيكى ، الإحلال ، التدعيم المسبق بالتضاغط باستخدام الغمر . أما التدعيم الكيميائى فيتم بالمعالجة بمحلول سليكات الصوديوم أو باستخدام الجبس والملح ، أو الجير ، أو الأسمنت .
- أما الخطوات اللازمة لتحقيق التحكم فى حركة الرطوبة المتسربة إلى طبقات التأسيس القابلة للإنهيار فيجب أن تمثل جزء من احتياطات تصميم وتنفيذ الأساسات ، وعموماً يوجد خصوات عديدة طبقت فى أجزاء متعددة من العالم وبعض هذه الخطوات مذكورة فى العديد من المراجع .
- وبصفة عامة فإن التصميم الهندسى الجيد يجب أن يتضمن وسائل صرف سطحية إيجابية لابعاد تراكم أو تسرب أى مياه إلى طبقات التأسيس القابلة للإنهيار ، والمحافظة على حالة رطوبة منتظمة ومستقرة تحت وحول الأساسات ، والحماية من أى تسربات من توصيلات المياه والصرف تحت السطحية . حيث أنه ليس من الحكمة



محاولة مقاومة الحركة الناتجة عن انهيار التربة ، ولكن الأجدى محاولة التحكم في الظروف البيئية المحيطة بالمبنى للحد من احتمال حدوث الإنهيار .

٣-٥-٤ النماذج الإسترشادية

تعويض النقص في الممارسة الجيوتكنيكية من خلال توافر دلائل إسترشادية ونماذج مثل:

- دليل إسترشادي لتقييم مبنى يحتاج إلى إصلاح أو تدعيم.
- كشوف إستيفاء لمكونات تقرير استكشاف التربة وتوصيات التأسيس.
- كشوف إستيفاء ليسترشد بها المهندس لفحص ومعاينة المباني.

٣-٥-٥ الإرتقاء بمستوى الممارسة بالقطاع الهندسي

يتضمن ذلك الإهتمام بالآتى:

- تطوير مناهج التدريس بالجامعات من خلال الإستفادة من حالات التصدع وخبرة التعامل معها كما يتم ذلك حالياً في كثير من البلاد [٣٧] .
- إتاحة برامج تدريبية للمهندس المدنى بعد التخرج في تخصصات ميكانيكا التربة والهندسة الجيوتكنيكية [٢١] .

٣-٥-٦ التوعية بالمشاكل الجيوتكنيكية


يتم ذلك من خلال عمل ندوات ومؤتمرات وإصدار نشرات.

٣-٥-٧ الكودات


- يلزم عند تحديث الكودات التوسع في الفقرات التى يكون فيها التفصيل في خدمة التنفيذ فى الإعتبار وبالأخص فى مجال التربة الصحرأوية ذات المشاكل.

٣-٥-٨ الدراسات


- الدراسات المستفيضة (لمشاكل الجيوتكنيكية وحالات تصدعات المباني) مهما بلغت تكلفتها الا أنها فى النهاية تؤدي إلى فروض واقعية عند التصميم وبالتالي فإنها بالإضافة إلى تجنب حدوث تصدعات فهى تجنب زيادة التكلفة الناتجة عن الحلول شديدة التحفظ [٢٢] .

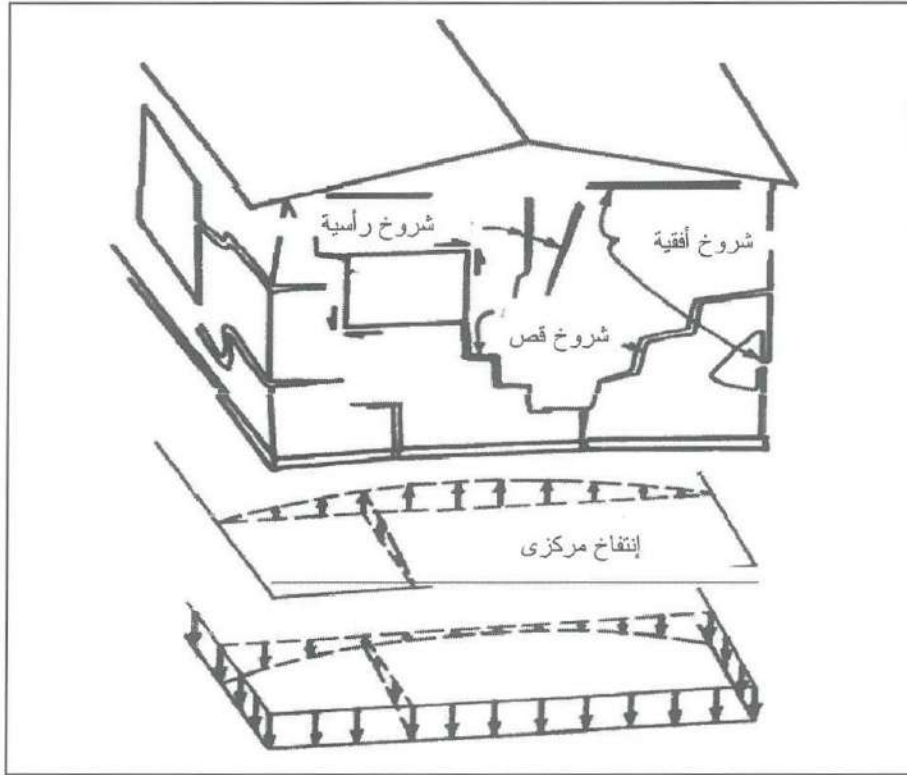


شكل (٤٢-٣) أمثلة لشروخ في الحوائط لمبنى من دور واحد في حالة الانتفاخ المحدب نتيجة انتفاخ تربة الأساس بوسط المبنى وانكماشها عند الأطراف [٥١]

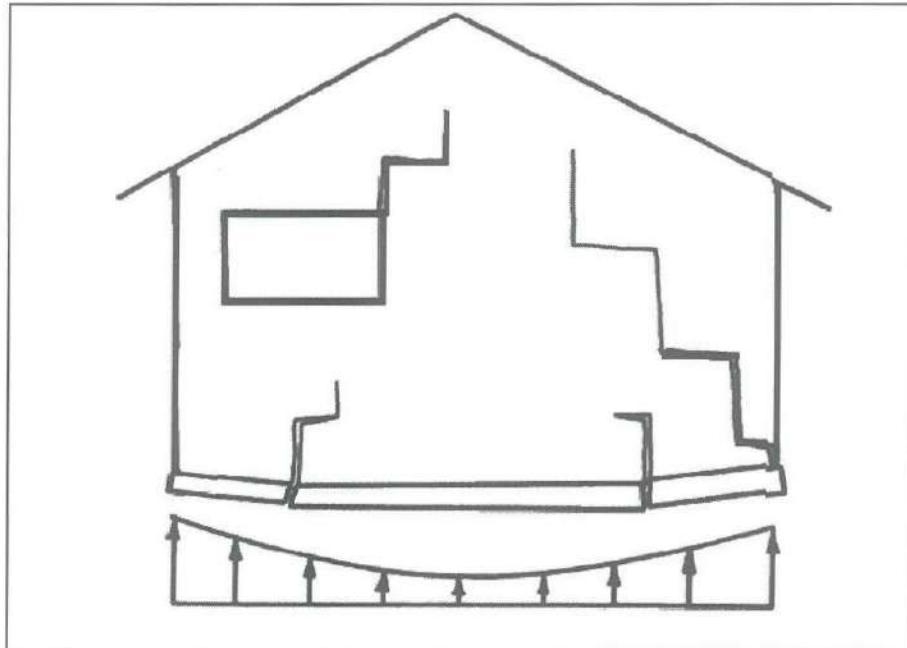


شكل (٤٣-٣) أمثلة لشروخ في الحوائط لمبنى من دور واحد في حالة 'إنتفاخ الحدى' (المعبر) أو الانتفاخ على الحدود الخارجية للمبنى [٥١]

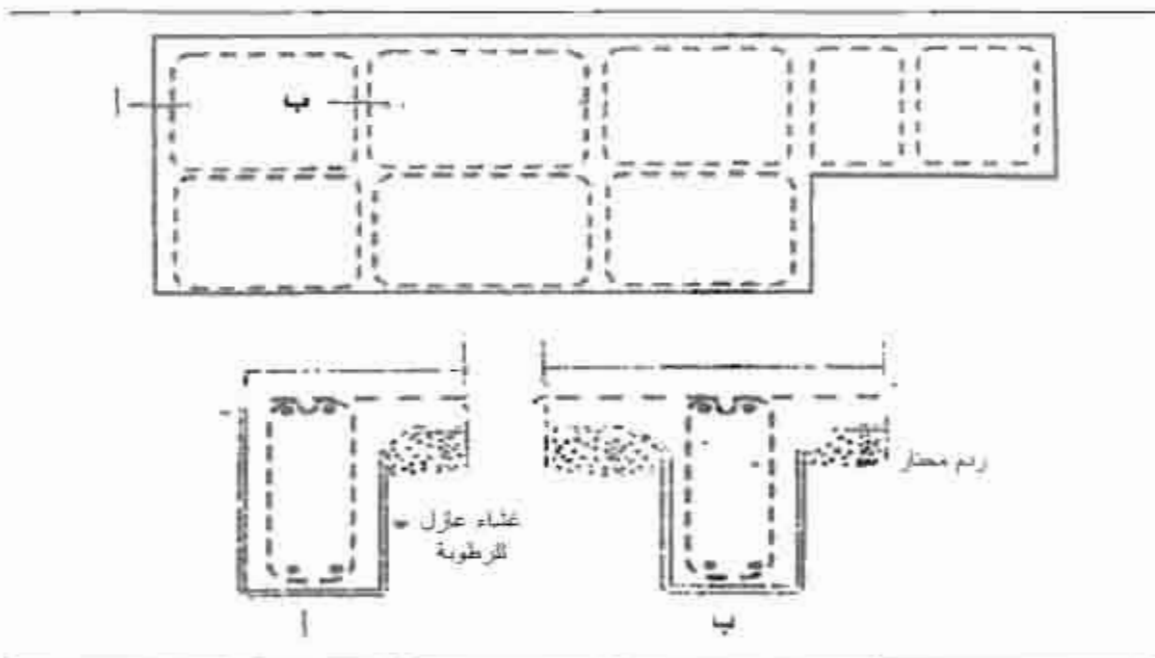


شكل (٣-١٤) شكل تخطيطي لبلاطة (لبنة) مسلحة مقواه بكرات [٢٧]

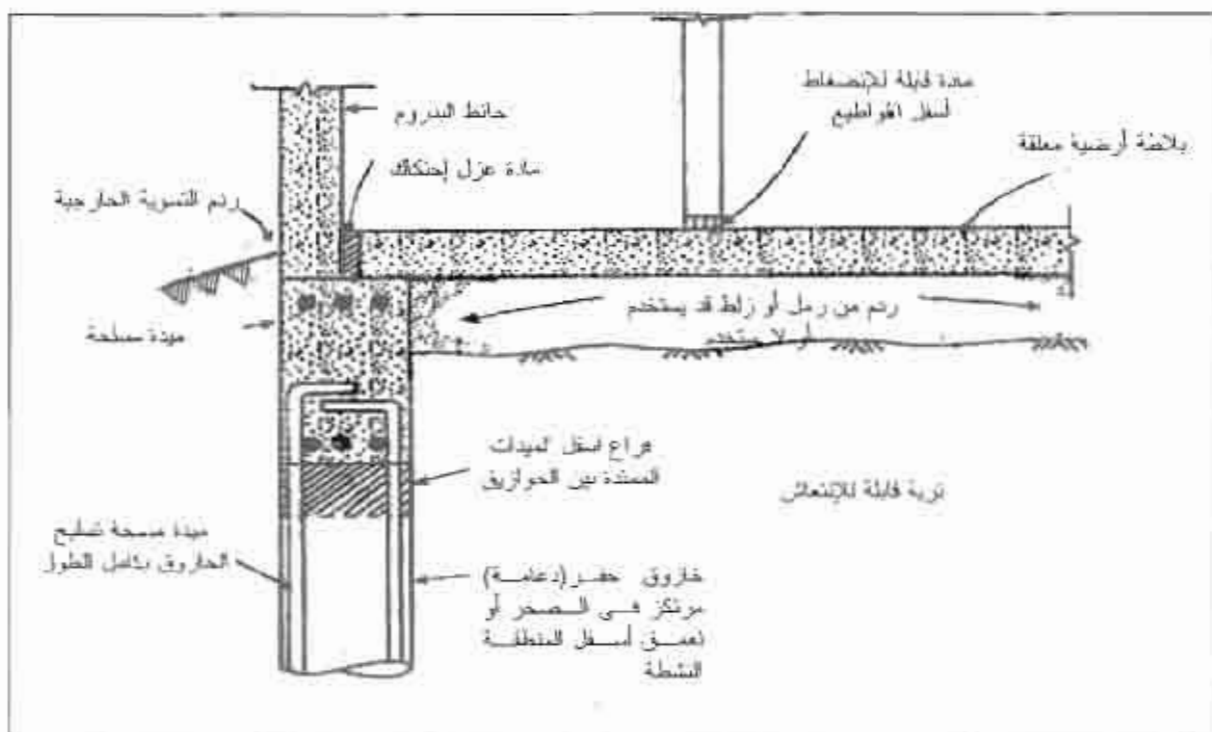


شكل (٣-١٥) بلاطة معلقة فوق ميدات وأساسات حاروقه [٢٧]

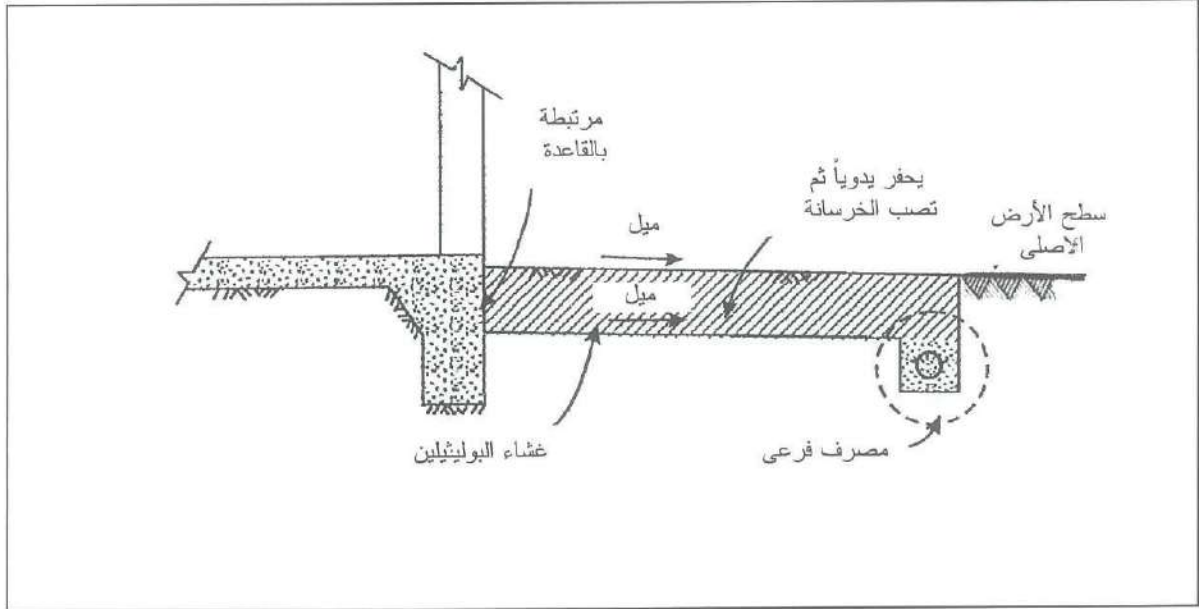

شكل (٣-٤٦) تفاصيل عازل خرساني مائل ملتحم مع الأساسات لصرف المياه بعيداً عن المبنى [٢٧]

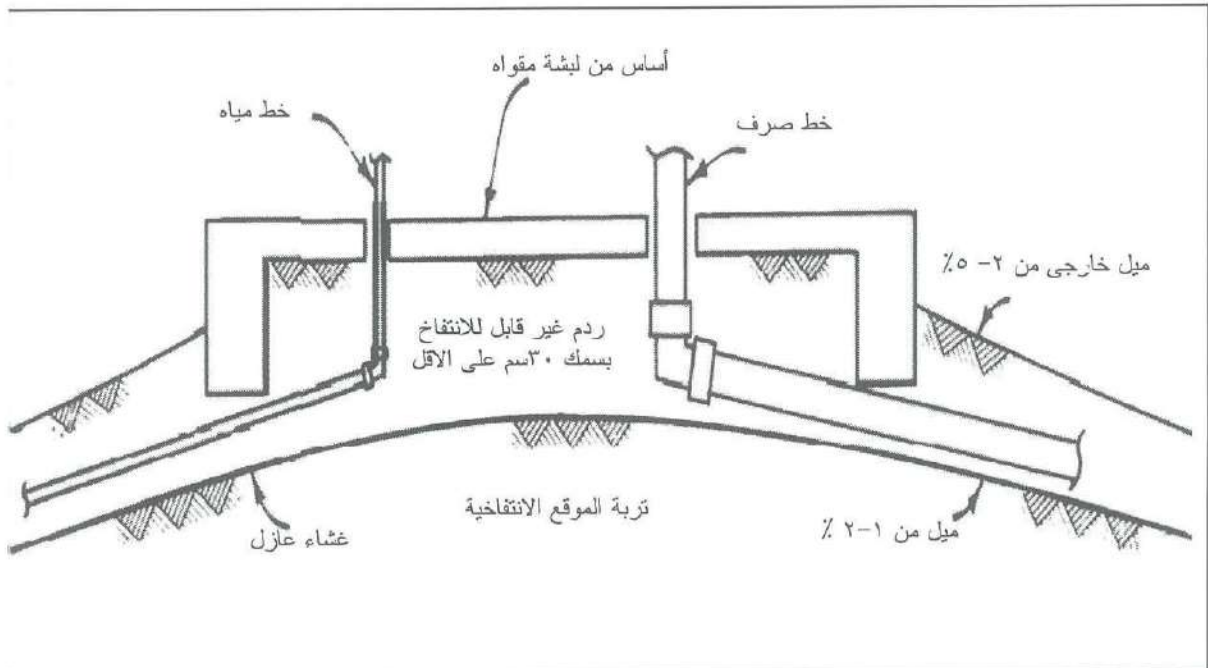

شكل (٣-٤٧) استخدام الغشاء العازل اسفل خطوط التغذية والصرف [٥١]

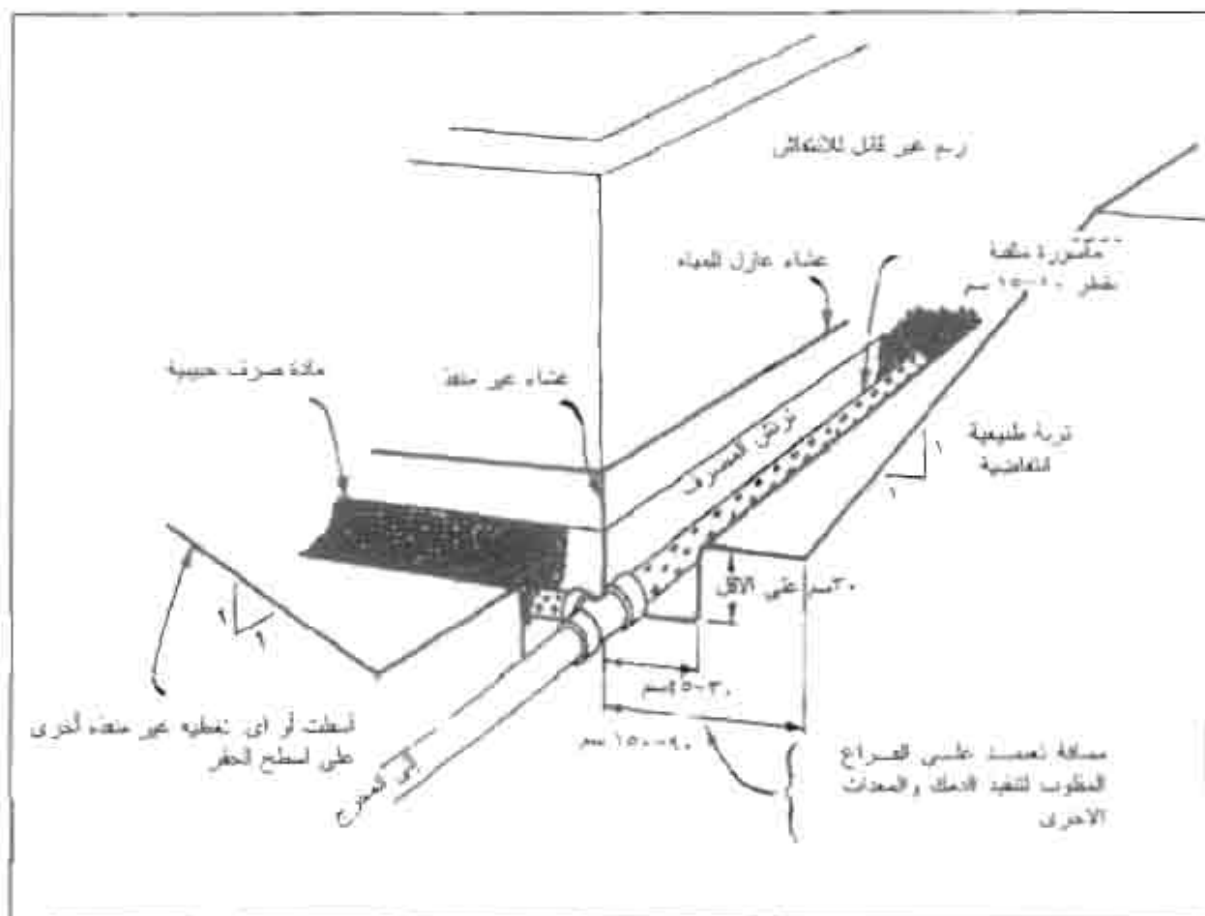

شكل (3-18) نموذج توشن صرف حول المبنى [٥١]

٦-٣ الخلاصة والتوصيات

١-٦-٣ الخلاصة

- أهم الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المباني من خلال الدراسة هي كالآتي :-
- أ- نقص فى الدراسات الأولية لإختيار مواقع العمران الجديدة . (الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية - تاريخ الموقع فقد يكون الموقع محجر قد تم ردمه بمخلفات صناعية أو عضوية ألخ).
- ب- غياب الدراسات الجيوتكنيكية لموقع المنشأ .
- ج- قصور فى دراسة واستكشاف الموقع (عدد وعمق الجسات - استخدام الجسات الميكانيكية الغير مناسبة للحصول على العينات الممثلة تماماً للتربة الجافة وشبه الجافة - تاريخ الموقع فقد يكون الموقع مكان ترعة أو مصرف تم ردمه من قبل - رصد ما يجاور الموقع من مباني أو مصادر مياه ألخ).
- د - قصور أو نقص فى الدراسات الجيوتكنيكية (عدم الإهتمام بالدراسات البيئية فى التعرف على ما يجاور موقع المشروع من أى مصادر للمياه وربطها بالتتابع الطبقي للتربة الجافة وشبه الجافة للمباني التى سيتم إنشاؤها مستقبلاً - اختبارات تأثير المياه على العينات الممثلة للتربة - عدم دقة توصيف نوع الخوازيق ألخ) .
- هـ- تنفيذ أعمال حفر لإنشاء مباني أو لوضع مواسير صرف صحى أو ما شابه ذلك بدون / أو بقصور فى سند جوانب الحفر .
- و- تنفيذ أعمال نزع وتخفيض للمياه الأرضية عند إقامة منشآت بدون أخذ إحتياطات الأمان للمباني القائمة المجاورة .
- ز - مؤثرات خارجية بيئية طبيعية أو من تدخل الإنسان .
- تأثر طبقة التأسيس سلباً بالهزات الأرضية .
- تغير محتوى الرطوبة لتربة التأسيس وخاصة الجافة وشبه الجافة عند وصول أى مياه متسربة من مصادر مختلفة وما نتج عنه من انتفاخ أو انهيار غير محسوب لتربة التأسيس .
- تغيرات كيميائية ضارة نتيجة تعرض تربة التأسيس والأساسات لمياه الصرف الصحى .
- ح - إضافة أحمال (على جزء من المبنى أو المبنى كله) اكبر من قدرة تحمل تربة التأسيس نتيجة تغيير الإستخدم أو التعلية .
- ط- تنفيذ أعمال خوازيق مجاورة لمبنى قائم بدون أخذ الأحتياطات اللازمة لأمان المباني المجاورة.
- ى - إقامة مباني جديدة بدون الأخذ فى الإعتبار تأثيرها وعلاقتها بالمباني القائمة .
- ك - التصميم غير الكفاء.
- ل - مواصفات التنفيذ وطرق الإنشاء الغير مدروسة جيداً.



٣-٦-٢ التوصيات

تقدم هذه الدراسة بعض المقترحات التي من شأنها تعمل على التقليل من الأسباب الجيوتكنيكية لتصدعات المنانى التي تم حصرها فى هذه الدراسة وتشتمل على النواحي الفنية والنواحي الإدارية والتنظيمية :

- النواحي الفنية
- النواحي الإدارية والتنظيمية

٣-٦-٢-١ النواحي الفنية

الدراسات الأولية فى مناطق الإعمار الجديدة :

- ١- عند إختيار مناطق العمران الجديدة يجب عمل دراسات إسترشادية متكاملة بيئية وجغرافية وجيولوجية وجيوتكنيكية لتحديد خصائص المنطقة .
- ٢- مراعاة الخصائص الجيوتكنيكية فى التخطيط لمناطق الإعمار المختلفة طبقاً لطبيعة طبقات التأسيس المتواجدة بكل منطقة لتحقيق متطلبات السلامة والإقتصاد واختيار النظام المناسب للتصميم والتنفيذ .
- ٣- عند وضع خطة لتنفيذ المرافق يجب أن يتم ذلك وفقاً لخرائط محددة يتم الإحتفاظ بها لدى الجهة المسؤولة، ويتيح للمقاول المنفذ لأى منشأ الحصول على صورة من هذه الخرائط للمنطقة المحيطة لتفادى الإضرار بتلك المرافق أثناء التنفيذ أو الإضرار بموقع المنشأ .

أبحاث التربة فى موقع إنشاء مبنى :

- ٤- قبل الإنشاء يجب عمل دراسات جيوتكنيكية تأكيدية لموقع المنشأ ليتم إختيار الأساس ومنسوب وأسلوب التأسيس المناسبين وتحديد الإحتياجات اللازم إتخاذها فى التصميم والتنفيذ مع مراعاة عدم الأضرار بأى مرافق أو مبانى مجاوره .
- ٥- يتم تصميم المنشأ وأساساته وتنفيذهم طبقاً للكودات والمواصفات والأصول الهندسية ، مع مراعاة أخذ أى تأثيرات محتملة لسلوك تربة التأسيس على سلوك الأساس أو المنشأ فى الإعتبار، وكذلك أى تأثيرات بيئية.
- ٦- إذا تلاحظ أثناء التنفيذ أى إختلافات فى تربة التأسيس عما هو ورد بتقرير أبحاث التربة يجب الرجوع للإستشارى الجيوتقنى والإستشارى الإنشائى لتدارس الموقف والتوصية بأى تعديلات مطلوبة لسلامة المنشأ.
- ٧- يجب التحقق من إستخدام مواد الإنشاء الصالحة والمطابقة للمواصفات القياسية والتنفيذ طبقاً للأصول الفنية.
- ٨- التحقق من سلامة تنفيذ وكفاءه التوصيلات لصحية وأعمال العزل مع تجنب سوء الإستخدام وصيانة المبنى أولاً بأول .
- ٩- اللجوء إلى المهندسين الإستشاريين المتخصصين فى حالة الحاجة لعمل تعديلات أو إصلاحات أو تأهيل للمبنى لإعطاء تقرير يتضمن تفاصيل التعديل أو الإصلاح والخطوات الواجب إتباعها فى الفحص والتنفيذ التي تضمن عدم الإخلال بسلامة المبنى .

الأبحاث والدراسات

- ١٠- يجب تكوين قاعدة بيانات للحالات التي تم دراستها لتصدعات المباني حيث يتم تطويرها وتعديلها للرجوع إليها للتعرف دائماً على أسباب تصدعات المباني والعمل على تفاديها.
- ١١- ضرورة التوسع في إجراء البحوث والدراسات لطرق التصميم والمعالجة لنوعيات التربة ذات المشاكل .
- ١٢- تحليل أسباب التصدعات واستخدام الحالات الدراسية بما فيها من نتائج رصد وإختبارات لعمل دراسات مستفيضة حيث مهم بنغت تكلفتها إلا إنها في النهاية تؤدي إلى فروض واقعية عند التصميم وبالتالي تجنب زيادة التكلفة الناتجة عن الحول شديدة التحفظ .

تحديث الكودات

- ١٣- يلزم التوسع في الفقرات التي يكون فيها التفصيل في خدمة التنفيذ وبالأخص في مجال التربة الصحراوية ذات المشاكل .
- ١٤- يلزم التوسع في الفقرات بالنسبة لعزل أساسات المباني من المياه المتسربة من الداخل أو المياه المؤثرة من خارج المبنى .

التعليم والتدريب والتوعية

- ١٥- يتم تدريس الحالات الدراسية لتصدعات المباني لطلبة الجامعات من قبل المتخصصين في الهندسة الجيوتكنيكية والذين سوف يعملون مستقبلاً في مجال البناء والتشييد كما يتم حالياً في كثير من البلاد .
- ١٦- إعداد برامج تدريب للمهندسين وغيرهم من العاملين في مجال البناء والتشييد للتعرف على نوعيات التربة الجافة وشبه الجافة والإعتبرات الخاصة التي تتبع من حيث إستكشاف الموقع والإختبارات التي تجرى على هذه النوعيات وكيفية تقييم سلوك التربة والتأسيس عليها .
- ١٧- إعداد برامج تدريب لتغطية القصور في الممارسة الجيوتكنيكية لدى كثير من المهندسين بالنسبة لإعتبرات التنفيذ وأعمال الحفر داخل المدن لتحقيق سلامة وأمان المنشآت المجاورة .
- ١٨- توعية القطاع الهندسي بالإعتبرات الخاصة بتأثر تربة التأسيس بالعوامل البيئية طبيعية كانت كالزلازل أو السيول أو صناعية من صنع الإنسان مثل تسرب المياه أو انفجار ماسورة وغيرها وذلك من خلال مؤتمرات وندوات ونشرات دورية .
- ١٩- التعريف بأهمية إعداد الخرائط الجيوتكنيكية والكتيبات الإرشادية لمناطق التعمير الجديدة ومشاكل التأسيس فيها .
- ٢٠- التوعية العامة على جميع المستويات لأهمية إجراء جسات وإختبارات حقلية ومعملية وتجميع المعلومات المساحية والجغرافية والجيولوجية لموقع إنشاء أى مبنى من خلال ندوات ومؤتمرات ونشرات دورية .



٣-٦-٢-٢ النواحي الإدارية والتنظيمية

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :

- ١- عدم إصدار قرار بتغيير استخدام منشأ دون الاستناد إلى تقرير هندسى يحدد إمكانية ذلك من عدمه .
- ٢- عدم تضارب السلطات وتداخلها أثناء التنفيذ مع غياب الخبرة الهندسية قد يؤدي إلى أخطاء خطيرة تقود إلى التصدع أو الإنهيار .
- ٣- عدم اللجوء إلى خبرات فنية غير مؤهلة بالدرجة الكافية لأعمال الدراسات الأوبية والجيو تكنولوجية ولبعض أعمال التصميم أو التنفيذ أو الإصلاح بهدف خفض التكلفة يؤدي في معظم الأحيان إلى أخطاء خطيرة .
- ٤- عدم انتسارح فى التنفيذ دون مراعاة الأصول والإشتراطات الهندسية الواجب إتباعها .
- ٥- عدم إتخاذ قرار بالتنفيذ بالسعر الأقل على حساب الإشتراطات الهندسية السليمة .
- ٦- ضرورة فرض نظام رقابى متكامل على التنفيذ .
- ٧- ضرورة رفع حالة المبانى القائمة ومعرفة نوع ومنسوب التأسيس وحالة الأساسات قبل إقامة مبانى حديثة مجورة لها .
- ٨- ضرورة توافر إجراءات سلامة وأمان المبانى القائمة عند إقامة منشآت مجاورة .



٤ - مخرجات الدراسة

٤-١ دليل إسترشادي لتقييم حالة المنشآت قبل التأهيل أو الإصلاح

المحتويات

الباب الأول : مقدمة

١-١ عام

٢-١ تعريفات

٣-١ الهدف والمجال

الباب الثاني : الفحص الأولي

١-٢ مقدمة

٢-٢ مجال وأسلوب الفحص

٣-٢ النتائج

الباب الثالث : الفحص التفصيلي

١-٣ مقدمة

٢-٣ المستندات

٣-٣ المعاينة ومسح الحالة (رفع الحالة)

٤-٣ أخذ العينات واختبار المواد

٥-٣ التقييم والتحليل

الباب الرابع : التقرير النهائي

١-٤ مقدمة

٢-٤ هدف ومجال الفحص

٣-٤ المنشأ القائم والمستندات المتاحة

٤-٤ المعاينة ومسح الحالة

٥-٤ أخذ العينات واختبار المواد

٦-٤ التقييم

٧-٤ النتائج والتوصيات

المراجع

٤-١ دليل لتقييم حالة المنشآت قبل التأهيل أو الإصلاح

الباب الأول : مقدمة

١-١ عام :

يستخدم هذا التقرير كدليل استرشادي للخطوات الممكن اتباعها لتقييم حالة المنشآت الخرسانية قبل الشروع في إصلاحها أو تأهيلها ، وليس الغرض منه أن يحل محل حكم المهندس المسئول عن التقييم ، ويتم التقييم عادة لمواجهة أحد أو عديد من الأهداف التالية :

أ - تعيين إمكانية تغيير استخدام المنشأ أو إعادة تأهيله ليتواءم مع استخدامات أخرى مختلفة عن الاستخدام الحالي أو لتعيين إمكانية توسيع المنشأ أو تغيير مظهره .

ب - تعيين الكفاءة والسلامة الإنشائية للمنشأ أو لبعض عناصره .

ج - تقييم المشاكل الإنشائية الناتجة عن : إجهاد عنيف ناتج من تحميل غير معتاد ، حالات تعرض لظروف غير ملائمة ، تصميم غير مناسب ، سوء تنفيذ . زيادة الإجهادات قد تنتج عن تحميل : زائد ، حريق ، فيضان ، فروق هبوط الأساسات ، التآكل بالإحتكاك ، تأثيرات الكتل ، وسط كيميائي مهاجم ، تجوية ، غياب أو عدم كفاية الصيانة .

د - تعيين إمكانية تطوير المنشأ القائم ليتواءم مع متطلبات الكودات والمواصفات السارية .

جدير بالذكر أن انهيارات عديدة تحدث في مشاريع إعادة تأهيل المنشآت تكون نتيجة لخطأ في أسلوب التأهيل أو لتشخيص خاطيء .

يجب اعطاء المشورة للمالك ، وامداده بتكلفة درجات التدخل المختلفة لتأهيل المنشأ ، وكذلك مدى إمكانية إجراء التأهيل أثناء استخدام المنشأ أو وجوب اخلائه تماماً قبل البداية في عمليات التأهيل .

كما يجب الإستعانة فقط بالمقولين ذوي الخبرة ونهم سابقة أعمال في تنفيذ واستكمال مشاريع تأهيل مماثلة .

١-٢ تعريفات :

التعريفات المذكورة في ACI 116R هي كالتالي :

• **حفظ حالة : Preservation**

عملية المحافظة على الحالة الحالية لمنشأ وإيقاف أى زيادة في التدهور .

• **إعادة تأهيل : Rehabilitation**

عملية إصلاح أو تعديل المنشأ ليتواءم مع حالة استخدام مطلوبة .

• **إصلاح : Repair**

إحلال أو معالجة المتهالك أو المنهار من المواد أو المكونات أو عناصر المنشأ أو أى استخدام خاطيء لها .

• **تأهيل لمبنى أثرى : Restoration**

تأهيل أو تجديد مواد وشكل ومظهر المنشأ كما كان عليه وقت إنشائه للمحافظة على قيمته التاريخية .

• **تقوية (تدعيم) : Strengthening**

عملية زيادة قدرة المنشأ أو جزء منه على مقاومة الأحمال .



٣-١ اتهدف وتمجال :

هدف هذا الدليل الإمداد بمصدر معلومات لكيفية تقييم المنشآت الخرسانية قبل إعادة التأهيل (باستثناء المنشآت المعرضة لتأثيرات زلزالية والمنشآت الخاصة مثل الكبارى والسدود والأنفاق) وهذا العمل له أهمية خاصة للإختلاف الكبير بين تعقيدات تصميم أعمال التأهيل بالمقارنة إلى تصميم منشأ جديد .

يقدم الدليل فى صورة سلسلة من الخطوات الإسترشادية المبنية على خبرات مكتسبة من مصادر موجودة وفحوصات سابقة . هذه الإرشادات عامة فى مدلولها أو خصائصها ولكن محدد بدرجة كافية للإستخدام كنموذج لخطوات تقييم حالة منشأ . وتبدأ هذه الإرشادات بخطوات " الفحص الأولى " preliminary investigation " ، وطبقاً لنتائج هذا الفحص بتحدد العلاج المطلوب ، أو تتحدد الحاجة لإجراء " فحص تفصيلى " detailed investigation " ، يعقبة تحليل وتقييم المعلومات والبيعت وإعداد التقرير النهائى . وفى بعض الحالات قد يحدد " الفحص الأولى " أنه من غير المرغوب فيه إجراء فحص تفصيلى ، إما لتردى حانة المنشأ أو لأن عمليات التأهيل غير اقتصادية ، أو فى حالة عدم إمكانية تحقيق أهداف المالك بطريقة مرضية .

وعموماً قبل إجراء أى أعمال للفحص يجب الحصول على طلب كتابى من المالك تحدد الأهداف ومجال الدراسات المطلوبة.

الباب الثانى : الفحص الأولى

١-٢ مقدمة :

تتمثل أهداف " الفحص الأولى " فى : الإمداد بالمعلومات الأساسية المتعلقة بحالة المنشأ ؛ نوعية وخطورة المشاكل المؤثرة عليه ؛ إمكانية تنفيذ التأهيل المطلوب ؛ تحديد الحاجة إلى إجراء فحص تفصيلى من عدمه ؛ وإبداء الأسباب .

٢-٢ مجال وأسلوب الفحص :

مجال وأسلوب " الفحص الأولى " يتطلبان إتباع واحد أو أكثر من الخطوات التالية ، طبقاً لحجم وتعقيدات المشروع:

أ - مراجعة التصميمات والرسومات والمواصفات وتقارير التنفيذ الخاصة بالمشروع ، ومطابقتها مع حالة المنشأ الفعلية ورصد أى إختلافات .

ب - التحقق من متطلبات الكود السارى وقت التنفيذ ومقارنتها بالأكواد والمواصفات المطبقة وقت إجراء الفحص .

ج - معاينة حالة المنشأ وتسجيل أى ملاحظات .

د - رفع الأبعاد ، والترخيمات ، والإزاحات ، والشروخ وأى عيوب أخرى ، مع رصد حركة الشروخ .

هـ - إجراء بعض الإختبارات غير المتلفة (على سبيل المثال : مطرقة الارتداد لتقدير قوة الخرسانة أو أى طرق ممتاثلة) .

و- إزالات استكشافية : تجرى هذه الإزالات عندما يكون هناك وضوحاً ملموساً لتدهور خطير أو إجهاد عنيف ، أو عيب خفى متوقع ، أو فى حالة نقص المعلومات . وتساعد هذه الإستكشافات على تقييم الوضع القائم والحصول على معلومات معتمدة . وعادة تعتبر هذه الإزالات استثنائية فى " الفحص الأولى " وتؤجل للفحص التفصيلى . تجرى هذه الإزالات عادة للتحقق من حالة وعدد ومقاس أسياخ حديد التسليح والكانات .

ز- أخذ العينات والتحليل : هذه الخطوة أيضاً لاتجرى عادة فى " الفحص الأولى " وفى حالة الحاجة لاجرائها تكون باستخراج قلوب أو عينات صغيرة أو جمع مايمكن الحصول عليه من عينات متواجدة أو متساقطة وذلك لاختبار قوة الضغط أو للفحص البتروجرافى .

٢-٢-٣ الإختبارات غير المتلفة :

غالباً ما تساعد الإختبارات غير المتلفة الأولية في تحديد أجزاء المنشأ التي تتطلب إجراء إختبارات أكثر دقة سواء متلفة أو غير متلفة في الفحص التفصيلي .

٣-٢ النتائج :

يتم إيجاز نتائج " الفحص الأولى " في تقرير يحتوى عادة على : إختبار الكفاءة الإنشائية للمبنى ، إمكانية إجراء مشروع الإصلاح أو التأهيل من عدمه ، تعريف المشاكل الإنشائية بالمبنى ، اقتراح متطلبات التقوية ، إقرار الحاجة لفحوصات أكثر دقة من عدمه .

٢-٣-١ التحقق من القدرة الإنشائية

نتيجة هذه العملية تتمثل في أى من الثلاثة نتائج التالية :

أ. المنشأ أو العضو الإنشائي آمن للاستخدام المطلوب أو القائم.

ب - المنشأ أو لعضو الإنشائي آمن للأعمال الموجودة ولكن غير كاف للإستخدام المطلوب .

ج. ماتم من تحليل قد يكون غير كاف.

عند الإقرار بوجود حالة تؤثر على أمان واستقرار المنشأ ، فمن الضروري إقتراح إجراء فوري وإخطار المالك فوراً به كتابة .

٢-٣-٢ إمكانية تنفيذ مشروع التأهيل :

لتحديد هذه الإمكانية يجب الأخذ في الإعتبار النقاط التالية:

أ. الصلاحيات المتوقعة من التأهيل والتكلفة التقديرية لإجراء التأهيل (Life- cycle cost)

ب - تأثيرات عمليات التأهيل على النظام الإنشائي.

ج- التأثير المتوقع على كفاءة المنشأ.

٢-٣-٣ تحديد لمشاكل الإنشائية:

عند تحديد المشاكل الإنشائية بالمبنى فيجب أن توصف من حيث درجة خطورتها ومداهها . كما يجب شرح دلالاتها وتعيين الحاجة إلى إجراءات تصحيحية من عدمه لعلاج الوضع القائم أو لدعم وحماية النظام الإنشائي للمبنى .

٢-٣-٤ متطلبات التقوية :

تدرس بدائل لطرق التقوية والتي تحقق متطلبات التحمين واشترطات الكود السارى وقت الإصلاح أو متطلبات الاستخدالم المستقبلي . كذلك تدرس التكلفة السعريية لبدائل طرق الإصلاح أو الإحلال أو التقوية لعناصر المنشأ القائم .

٢-٣-٥ فحوصات إضافية أو تفصيلية :

يجب تحديد الحاجة إلى إجراء " فحص تفصيلي" من عدمه في نهاية " نتائج لفحص الأولى " ، وكذلك أهداف الفحص المطلوب والمعلومات والبيانات الإضافية المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف ، والمدة المقررة لإجرائه وتكلفة ذلك والفوائد المتوقعة منه.

الباب الثالث : الفحص التفصيلي

٣-١ مقدمة :

يجب إجراء الفحص التفصيلي فقط بعد إتمام "الفحص الأولي" ، وتحديد أهداف المالك والتحقق من إمكانية تحقيقها ، وتعريف أهداف الفحص التفصيلي بوضوح . كما يجب قبل بداية "الفحص التفصيلي" الحصول على موافقة المالك على ذلك وعلى التكلفة المتوقعة لإجراء الفحص التفصيلي.

يتضمن الفحص التفصيلي عادة خمسة مهام رئيسية :

أ) تجميع المستندات.

ب) المعينة ومسح الحالة.

ج) أخذ لعينات واختبار المواد .

د) التقييم .

هـ) التقرير النهائي.

٣-٢ تجميع المستندات :

يجب بذل مجهودات مكثفة لتحديد الجهات التي يمكن الحصول منها على المستندات المتعلقة بالمنشأ المراد تأهيله ، ومن ثم الحصول عليها ومراجعتها بعناية ، علماً بأن هذه المهمة توفر لأي مشروع تأهيل الكثير من الوقت والتكلفة ، كما أن المراجعة المدققة لتلك المستندات ضرورية للتقليل للحد الأدنى من الفروض الضرورية اللازمة لتقييم حالة المنشأ قبل إجراء الفحص.

تفصيل مشروع التأهيل المزمع تنفيذه ونوعية المنشأ المراد تأهيله يحددان نوعية وكمية المعلومات الواجب الإطلاع عليها ومراجعتها . وعادة تدرج معلومات تلك المستندات تحت خمسة محاور رئيسية تشمل:

أ) معلومات عن التصميم .

ب) معلومات عن المواد.

ج) معلومات عن التنفيذ.

د) تاريخ لاستخدامات المنشأ وأي أحداث مؤثرة.

هـ) حفظ المستندات.

٣-٢-١ معلومات عن التصميم:

المستندات التي قد تحوى معلومات إنشائية مفيدة تتضمن :

أ) الرسومات المعمارية والإنشائية والنوتة الحسابية للمنشأ والمواصفات التي تم اتباعها ، بالإضافة إلى أى تغييرات حدثت به سواء وقت الإنشاء أو فى أوقات لاحقة.

ب) رسومات تفاصيل التسليح .

ج) رفع الوضع القائم بالرسومات والصور الفوتوغرافية وكذلك تقارير الموقع المعنية.

د) الكومات المطبقة وقت التصميم والتنفيذ والكود السارى وقت التأهيل.

هـ) مواصفات المواد المستخدمة .

مع ملاحظة أنه عند تأهيل المباني التاريخية يجب ربط النظام الإنشائى للمبنى بممارسات التصميم السائدة وقت إنشائه.

٣-٢-٢ معلومات عن المواد :

تتضمن هذه المعلومات ما يلي:

- أ- مكونات الخرسانة المستخدمة ونسبها ونتائج الإختبارات عليها إن وجدت.
- ب - تقارير اختبار النعومة على الأسمنت واختبارات حديد التسليح العادى أو سبق الإجهاد.
- ج- مواصفات المواد المستخدمة فى المنشأ طبقاً لبيانات المورد أو المصنع.

٣-٢-٣ معلومات عن التنفيذ :

توفر هذه المعلومات عادة يساعد على توضيح أسلوب الإنشاء الذى أتبع والمواد التى أستخدمت والمشاكل التى حدثت أثناء التنفيذ ، مما له تأثير كبير على عمليات الإصلاح والتأهيل . ومن هذه المعلومات التى يجب الحصول عليها ما يلى:

- أ) معلومات عن المالك والمصمم والمنفذ الأصليين للمنشأ وأسلوب التعامل بينهم.
- ب) نتائج الإختبارات على الخرسانة الطازجة والمتصلدة ، وتقارير الإختبارات على جميع المواد الإنشائية المستخدمة.
- ج) تقارير اتفتيش ومراقبة الجودة ، ودفاتر اليومية لأعمال التنفيذ وكذلك التسجيلات الفوتوجرافية لمراحل التنفيذ.
- د) رسومت المنفذ فعلاً ورسومات التعديلات وأوامر التغيير.
- هـ) تقارير أبحاث التربة والأساسات التى تمت قبل الإنشاء ، إجهاد التربة المسموح المستخدم فى التصميم . مواصفات أعمال التأسيس والردم والدمك التى تم تنفيذها ونتائج أى اختبارات تمت عليها ، وأعمال تنفيذ الخوازيق وتفصيل رسومات الهنمات وأى تعديلات بها .

٤-٢-٣ تاريخ لاستخدامات المنشأ وأى أحداث مؤثرة :

يجب مراجعة استخدامات المنشأ على مدى تاريخه للتعرف بقدر الإمكان على أى حدث أخل بسلامة المنشأ نتج عن زيادة إجهاد أو تدمير أو تدهور أو أى إصلاحات معيبه لاحقة . هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من :

- أ - مستندات لدى المالك الحالى والملاك السابقين .
- ب - تقارير الصيانة والإصلاح وإعادة التشكيل .
- ج - لتسجيلات الجوية والنشاط الزلزالي والجيوتهنى للمنطقة وأى تأثيرات بيئية أخرى .
- د - تقارير ومستندات شركات التأمين عن أى أضرار أصابت المنشأ نتيجة : حريق ، رياح ، زيادة تحميل ، زلزال ، أحداث جيولوجية ، كلال ، إلخ .
- هـ - معلومات عن نوعية الإستخدام والإشغال ، وفترات التحميل الزائد والحدود والقصى للتحميل .
- و - تقارير جهات التفتيش الحكومية عن المنشأ أو أى مكاتب استشارية .
- ز - لصور الفوتوجرافية وقصاصات الصحف المتعلقة .

٥-٢-٣ حفظ المستندات :

يجب حفظ هذه المستندات والمعلومات فى ملفات منفصلة ، على أن يتضمن كل ملف توضيح لمصادر المستندات والمعلومات الواردة به . تسلم نسخة من هذه الملفات لكل من المالك والمقاول المختار لتنفيذ مشروع التأهيل .

٣-٣ المعاينة ومسح الحالة :

بعد مراجعة المستندات وكذلك استخدامات المنشأ على مدى تاريخه تأتى خطوة لتحقيق من صحة المستندات ومطابقتها للوضع على الطبيعة ، ورصد أى تغيرات أو مشاكل أو عيوب حدثت له ، وتقييم الحالة الفعلية للمنشأ . يمكن تقسيم هذه المهمة إلى أربعة واجبات رئيسية :

أ) الإعداد والتخطيط .

ب) التحقق من الحالة الفعلية للمنشأ .

ج) تقييم حالة المنشأ .

د) تقرير مختصر .

قد تعدل بعض هذه الخطوات طبقاً لطابع ، وحجم ، وتعقيدات ، وعمر ، والأستخدام المستقبلي ، والحالة اعمامة للمنشأ المزمع تأهيله ، وكذلك الإستخدام المستقبلي له .

٣-٣-١ الإعداد والتخطيط :

يتم في هذا الجزء تحديد نوعية المعلومات الإضافية المطلوب توثيقها والتحقق منها . كما يجب إعداد قوائم الإستكشاف الخاصة بكل طابق . وفي حالة غياب المستندات يجب الإستعانة بالقياسات والإختبارات غير المتلفة والصور الفوتوغرافية أو شريط الفيديو لتسجيل الوضع القائم وأي أوضاع حرجة بالمنشأ .

كما يجب التعرف على الحالة العامة للموقع ، وتحديد المستلزمات والأجهزة والإجراءات المطلوبة ، والموافقت اللازمة من الجهات المختصة ، ومدى الحاجة لمساعدة مقاولي الباطن أو لإختبارات أخرى متخصصة لإجراء الفحص .

٣-٣-٢ التحقق من الحالة الفعلية للمنشأ :

٣-٣-٢-١ الأبعاد والمواد الإنشائية :

الأبعاد : يجب قياس أبعاد العناصر لإنشائية ومقارنتها بالرسومات خاصة في المواقع الحرجة ، ورصد أى تغيرات والتحقق من أنها تمت نتيجة تعديلات في التصميم أم تغييرات أثناء التنفيذ . يجب مراعاة أن التغييرات الغير المدروسة أو غير المسجلة قد تكون سبباً في الإخلال بسلامة المنشأ . من الضروري تسجيل أماكن وحجم أى فتحات بالمنشأ وأي ثقوب بالعناصر ، كذلك يجب معاينة أى أعمال إصلاح سابقة وفحص صلاحيتها .

المواد الإنشائية : قد تستخدم الإختبارات غير المتلفة لتقدير العدد أو القطر أو الطول أو المسافات البينية لحديد التسليح . تستخدم هذه الإختبارات في نطاق صيق للتحقق فقط وذلك في حالة وجود رسومات ومستندات موثقة عن التصميم والتنفيذ ، أما في حالة غياب المستندات فتزيد كثافة تلك الإختبارات حتى يمكن وضع تصور لحالة التسليح الموجود . وعموماً يجب أن يتم :أ)تحقق من نتائج هذه الإختبارات بإزالة الغطاء الخرساني في بعض المواقع .

كما يمكن استخدام الإختبارات غير المتلفة لتحديد المساحات المصابة بصدأ الحديد ، أو التورق ، أو الشروح ، ... الخ ، كذلك لتقدير مقاومة الخرسانة ونوعيتها بصفة عامة . وعادة تتعاطم فائدة نتائج هذه الإختبارات في حالة تدعيمها بعدد محدود من الإختبارات المتلفة .

في حالة الحاجة لعمل إزالات استكشافية لأجزاء من المنشأ نتيجة لعدم إمكانية ظهور أسباب تدهور خطير أو زيادة إجهاد بأحد العناصر بصورة واضحة ، أو لنقص في المعلومات عن هذا العنصر ، فإن هذه الأعمال تتطلب الإستعانة بمقاوليين متخصصين . لذا يجب التخطيط المسبق لتلك الأعمال وأخذ موافقة المالك عليها كتابة .

٣-٣-٢-٢ الأحمال و الأحوال البيئية :

قد تختلف الأحمال القائمة وتجميعات التحميل وضغوط التربة وكذلك الأحوال البيئية المحيطة المؤثرة على المنشأ عن تلك المفترضة أو المؤثرة وقت التصميم ، على ذلك فإنه يجب تسجيل أى إختلافات أثناء المعاينة يكون لها تأثير على قدرة وسلامة المنشأ .

وقد تكون هذه لتغيرات فى مجالات الاحمال الدائمة ، أو الاعمال الحيه ، أو أحمال الرياح ، أو الزلازل وكذلك التأثيرات الديناميكية لبعض هذه الأحمال . لذا يجب أخذ هذه المتغيرات فى الإعتبار ومراعاة الفروق بين متطلبات الكودات المطبقة وقت التصميم والكودات السارية وقت الإصلاح .

وعلى سبيل المثال يجب فى حالات المخازن مراعاة إن كان هناك فرق بين نوعية المخزونات وأساليب التخزين المتبعة وقت التصميم وتلك المتبعة أثناء عمل الفحص ، وكذلك مراعاة مدى تجانس نوعية المخزونات مما له تأثير فى توزيع وقيم الأحمال . كذلك يجب الأخذ فى الإعتبار التأثير الديناميكي لعمليات التخزين ، ومراعاة أن حالات زيادة التحميل معتادة فى منشآت التخزين .

فى المنشآت الحاوية لأجهزة وماكينات، يجب التحقق من تأثير الأحمال الإستاتيكية والديناميكية الناتجة عنها على المنشأ ، سواء أثناء التركيب أو تغيير الأماكن أو الاحلال لتلك الأجهزة والمعدات. كذلك مراعاة اتجاهات تأثير الأحمال المركزه أو الصدمات أو الأحمال الترددية لتلك الماكينات . أيضاً إختبار مقاومة العناصر الحاملة لتأثير الكلال .

٣-٤ - تقييم حالة المنشأ :

يجب تقييم حالة ائمنشأ دون اتخاذ أحكام مسبقة عن نوعية العيوب وأسبابها ، حيث أنه من الخطورة نتيجة لقله خبرة القائم بالفحص إغفال عيوب حقيقية ، وبذل مجهود كبير فى محاولة العثور على خلل غير موحود .

لذلك من الضرورى وصف وتسجيل الحالة بدقة كافية تسمح بالتقييم الموضوعى السليم ، وذلك بتسجيل شدة وامتدادات العيوب التى تؤثر على قدرة المنشأ أو عمره الإفتراضى ، وتسجيل أى اصلاح أو تعديل سابق لأى من عناصر المنشأ ومضى صلاحيته ، ورصد أى شروخ ، أو تآكل ، أو صدأ تسليح ، .. الخ . جميع هذه التسجيلات يجب أن تزود برسومات توضيحية وصور وشرائط فيديو كلما أمكن . يتم تسجيل نوعيات العيوب وأسبابها فى قوائم الاستيفاء (check lists) السابق اعدادها عن كل دور .

وبصفة عامة يجب أن يتضمن الفحص أثناء المعاينة القيسات والتقديرات لثلاثة حالات أسمية وهى :

العيوب المرئية : والانحرافات والتشكلات المرئية ؛ هبوط الأساسات .

٣-٤-١ العيوب المرئية :

للمساعدة فى تقييم العيوب أو الأضرار المرئية فى أى عنصر من المنشأ يمكن إتباع التصنيف المعتمد التالى :

أ - غير آمن

ب - ينطوى على مخاطر

ج- ضرر شديد

د- ضرر متوسط

هـ- ضرر بسيط

و- حالة جيدة

على أن تزود هذه التقييمات بوصف مختصر ورسومات توضيحية وصور فوتوغرافية وشرائط فيديو ، كلما أمكن .

٣-٤-٢ الإنحرافات والتشكلات المرئية :

يجب تسجيل أى إنحرافات أو تشكلات مرئية حادثة بعناصر المنشأ . وعموماً يمكن الملاحظة البصرية لأى إنحرافات عن الرأسى أو الإفقى تزيد عن حوالى $L/250$ (البحر = L) ، كما يمكن رؤية ميل العناصر الأفقية الذى يزيد على $L/50$ وكذلك الترخيم لذى يزيد عن حوالى $L/240$.

٣-٤-٣ هبوط الأساسات :

يجب رصد أى هبوط فى أساسات المنشأ . كما يجب قياس وتسجيل أى حركات أو ميول أو انفصال لعناصر المنشأ والشروخ لنتيجة من فروق الهبوط أو الحركة . وقبل إجراء عمليات الكشف على الأساسات يجب مراجعة الرسومات التصميمية للأساسات ونوع الأساسات ، ونوعية تربة الأساس ، ومنسوب المياه الأرضية وقت التصميم ، وكذلك حالة الأرض المحيطة والمنشآت المجاورة ، وصرف الموقع . عند الكشف على الأساسات يجب رصد أى تغييرات فى منسوب التأسيس ومنسوب المياه الأرضية . وأى مظاهر تآكلت أو نحر أو تغيير فى أبعاد أو نوعية الأساسات . كما يجب التحقق من إقامة أى منشآت مجاورة أحدث أو أقدم من المبنى المعنى . فى حالة وجود دلائل على حدوث فروق هبوط ، فقد يكون من الضروري إجراء فحص جيوتكنيكي أكثر تفصيلاً لتقييم الوضع وتأثيراته .

٣-٥ وضع غير آمن أو ينطوى على مخاطر :

فى حالة ملاحظة وضع غير آمن أو ينطوى على أى مخاطر ، فيجب إخطار المالك فوراً وإعلامه بمدى خطورة الوضع ، وكذلك إعلامه بالإجراءات الواجب إتباعها من : إخلاء مؤقت ، أو صلب ، أو أى إجراءات طوارئ أخرى للمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمنشآت المجاورة .

٣-٦ أخذ العينات وإختبارات المواد :

٣-٦-١ تحديد متطلبات الإختبار :

فى حالة المنشآت التى تبدو بوضوح أنها فى حالة جيدة سواء من المعاينة على الطبيعة أو بمراجعة القياسات والمستندات ، فلايوجد حاجة لإجراء أى إختبارات . أيضاً فى بعض الحالات قد يتلاحظ أن العيوب واضحة وتكلفة الإختبارات مرتفعة ولن تضيف أى جديد فى التقييم ، لذا يكون إتمام العلاج مباشرة بدون إختبارات هو الحل الأكثر إقتصاداً . وعموماً يعتمد تحديد نوع الإختبار المطلوب وعدد الإختبارات وأماكنها على مايلى :

- أ - إختلاف خصائص المواد المستخدمة فى أجزاء المنشأ .
- ب - رصد حالة حرجة فى أحد عنصر المنشأ .
- ج- نسبة احتمالات الخطأ فى نتائج الإختبارات.
- د- مساحة أو طول أو عمق العنصر المختبر .

٣-٦-٢ الإختبار والتقييم :

تقوم مادة الخرسانة فى المنشأ بوظيفتين : الأولى كعنصر حامل ، والثانية كمادة حماية للتسليح ضد الحريق أو العوامل البيئية ويقوم الغطاء الخرساني بهذا الدور . أما وظيفة الحديد فهى للمشاركة فى مقاومة أحمال الشد والضغط فى العنصر الحامل . ولقبول حالة الخرسانة المسلحة يجب تحقيق : مقاومة كافية ، قطاع كاف من الخرسانة وحديد التسليح ، التصاق كاف بين الحديد والخرسانة ، غطاء خرساني فعال وكاف لتحقيق الحماية مع الزمن (durability) . وعموماً تحدد الإختبارات اللازمة طبقاً للمواصفات والكودات السارية .

٣-٧ التقييم :

٣-٧-١ مقدمة :

يتم تقييم حالة المنشأ بعد مراجعة كل ماتم التوصلن اليه من مستندات ونتائج معاينة وتحليلات وإختبارات . ويتضمن هذا الباب الخصوات الإسترشادية التالية لإتمام هذا التقييم :

- ١- تقييم الحالة الإنشائية للمبنى والعناصر الحرجة به في ضوء الأحمال الحالية والأحمال المتوقعة مستقبلاً طبقاً لمتطلبات الكودات السارية والتوصية بالتقويات اللازمة وأسلوب تنفيذها .
- ٢- إذا طلب عمل تعديلات معمارية سواء في المساقط أو الواجهات ، فيجب تقييم التأثير الإنشائي لتلك التعديلات والتوصية بما يلزم .
- ٣- تحدد العناصر المطلوب ترميمها أو إصلاحها أو تدعيمها أو إستبدالها ، ثم التوصية بالإسلوب والمواد المناسبة للإستخدام ووسئ الحماية لتنفيذ المطلوب .

٣-٧-٢ مطابقة الأبعاد في اللوحات مع الوضع على الطبيعة :

يذكر أن كانت مطابقة ، أو إذا كان هناك إختلافات فتحدد هذه الإختلافات ويقيم تأثيرها .

٣-٧-٣ تقييم اتحالة الإنشائية للمبنى:

يمكن أن يتم ذلك من خلال أى من الأساليب الثلاثة التالية :

- ١ - التحليل الإنشائي ، ٢- تحليل إنشائي مصحوب بإختبار تحميل كلى ، ٣- تحليل إنشائي مصحوب بعمل نمذجة إنشائية للمبنى . ويحدد الأسلوب المناسب طبقاً لحالة وأهمية وحجم المنشأ .
- كما يجب مراعاة تقييم حالة العناصر غير الإنشائية بالمبنى وقدرتها على استيعاب التشكلات الممكن حدوثها للمنشأ ، وكذلك تأثير سلوك هذه العناصر على أداء المنشأ ككل .

٣-٧-٤ تقييم ابدائل المقترحة للتأهيل :

يجب ذكر بدائل الإصلاح والتأهيل المقترحة بما فيها البديل " عدم إجراء أى إصلاحات" على أن يصاحب كل بديل التكلفة الاقتصادية التقديرية له .

وفي حالة التوصية بعمل تقويات تذكر بدائل لأساليب التقوية وتكلفة كل منها وأسباب التوصية باختيار أحدها . إذا كان المنشأ فى حالة إشغال يجب ذكر تأثيرات عمليات الإصلاح على الإستخدامات المعتادة للمنشأ مثلاً حدوث ضوضاء أو أتربة ، أو إعتراض لبعض الأنشطة ، أو إحتمالات العمل ليلاً أو فى الأجزاء الأسبوعيةإلخ .

٣-٧-٥ تقييم ائتلفة :

تقييم تكلفة تنفيذ بدائل الإصلاح يعتمد على الخبرة السابقة فى هذا المجال . والدراسة بأحوال السوق وقت تنفيذ الإصلاح . علماً بأن قيمة لتكلفة تعتبر من العناصر الهامة فى تحديد البديل الذى يقع عليه الإختيار . وتعتمد التكلفة على مكان المشروع ، والعمالة المدربة المتوفرة ، وبرنامج العمل ومدته ، والظروف غير المرئية المحتملة . ويجب موافقة ائمالك على المشروع النهائى وتكلفته التقديرية ، وإعلامه بأن التكلفة الحقيقية يمكن تحديدها فقط بعد إعداد تعاقد مفصل بالرسومات والمواصفات والحصول على عروض المقاولين المتخصصين .

الباب الرابع : لتقرير النهائى :

٤-١ مقدمة :

يجب أن توجز ائنتائج الكلية النهائية للفحص فى تقرير نهائى وهذا التقرير يتضمن عادة وصف مختصر لما يلى :

- أ- هدف ومجال الفحص
- ب- المنشأ القائم والمستندات المتاحة .
- ج- المعاينة ومسح الحالة
- د- أخذ العينات وإختبارات المواد

٤-٧-٢ تقدير التكاليف :

تقدر تكاليف أعمال الإصلاح التي تحقق متطلبات المالك ، مع الأخذ في الإعتبار تأثيرات أى عوائق أثناء التنفيذ . كما يمكن تقسيم العمل على مراحل زمنية مع توضيح ما قد يصيب الأسعار من تضخم أو تغير في قيم الفوائد ، كما يجب الأخذ فى الإعتبار احتمالات تغيير خطة عمل الإصلاح أثناء التنفيذ وتأثير ذلك على التكاليف . أيضاً يجب أن يدخل فى حساب التكاليف احتمالات الحاجة لخدمات هندسية أو أعمال إختبارات أو أى متطلبات إضافية أخرى .

٤-٧-٣ الجدولة الزمنية للأعمال :

يتم جنولة الأعمال بمراعاة عدة عناصر منها تفاعى أخطار معينة ، التمويل المتاح ، تأثيرات أعمال الإصلاح وكذلك الحالة المنشودة للمبنى . قد تؤثر الأحوال الجوية على توقيت الأعمال ، كذلك المدة اللازمة لإختيار مقول التنفيذ المناسب وتكليفه ببدء العمل ، أى عوامل غير مرئية لعوائق التنفيذ أو لظهور عيوب جديدة أثناء تنفيذ التأهيل . كما يجب إعطاء وقت كف للمدد اللازمة لتوريد أى مواد خاصة أو أجهزة أو مكونات سابقة التصنيع .

٤-٧-٤ تحديد العوائق والإمكانات :

تتمثل هذه العوائق أثناء عمليات التأهيل فى العمليات التى تسبب مثلاً أتربة أو ضوضاء أو روانح كريةة أو إهتزازات ، أو تتطلب إستخدام مواد خطيرة . ويجب تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه العوائق لتفادى التأثيرات السلبية لها .

المراجع :

* "ACI 364.1 R-94", Reported by ACI committee 364, Reapproved 1999.



٤- مخرجات الدراسة

٤-٢ كشف استيفاء مكونات تقرير استكشاف التربة وتوصيات التأسيس .



٤ - ٢ كشف استيفاء مكونات تقرير استكشاف التربة و توصيات التأسيس

١- كشف استيفاء مكونات تقرير أبحاث التربة

المشروع:

الموقع:

التاريخ:

أعد بواسطة:

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>بيانات عامة</p> <p>١- هل يتضمن التقرير صفحة باسم المشروع وعنوانه وتاريخ إصداره ؟</p> <p>٢- هل يتضمن رسم تخطيطي للموقع وما يجاوره وأبعاده واتجاه الشمال ؟</p> <p>٣- هل يتضمن إحدائيات الموقع ومنسوبة بالنسبة لروبير ثابت ؟</p> <p>٤- هل يتضمن صورة خريطة مساحية للمنطقة مبيناً عليها موقع المشروع ؟</p> <p>٥- هل يتضمن التقرير محضر استلام الموقع مؤرخاً ومعتمداً من ممثلى العميل والجهة المعدة للتقرير ؟</p> <p>٦- هل أتبع فى كتابة التقرير نموذج محدد ؟ (مثلاً : مقدمة ، وصف المشروع ومايجاوره ، نتائج ، مناقشة وتحليل ، توصيات ، تفاصيل ، ملاحق)</p> <p>٧- هل تتضمن المقدمة : انجال ، الغرض من إعداد التقرير، الجهة الطالبة ، تاريخ الطلب ، وتسمية الكود المتبع ؟</p> <p>٨- هل تتضمن النتائج :- - بيان بالاستكشافات والاختبارات الحقلية .. والاختبارات المعملية؟ - وصف عام لما تحت سطح الأرض الطبيعية من : تربة .. أو صخور.. أو مياه أرضية ... أو عوائق ؟</p> <p>٩- هل يتضمن بند المناقشة والتحليل أوصاف مختصرة للملامح الجيولوجية والطبوغرافية للمنطقة ؟</p> <p>١٠- هل يتضمن التقرير صوراً فوتوغرافية ؟</p> <p>استكشاف الموقع:</p> <p>١- هل يتضمن قطاع رأسى فى الطبقات تحت السطحية لموقع الاستكشاف ؟</p> <p>٢- هل يتضمن القطاع وجود أى عوائق ، أو أساسات قديمة، أو منشآت تحت الأرض ؟</p> <p>٣- هل أماكن جميع العينات والجسات و حفر الاستكشاف و السبر (probes) والاختبارات الجيوفيزيقية والاختبارات الحقلية مبينة على مسقط توضيحى ؟</p> <p>٤- هل مواقع اتظاهر الجيوتكنيكية (طبوغرافيا ، ميول ، حفر ، غمر ... ألخ) ، أو أى ملامح طبيعية أخرى متواحدة بالموقع ، وكذلك أى منشآت أو مرافق - مبينة على مسقط توضيحى ؟</p> <p>٥- هل أرقام الجسات و/ أو حفر الاستكشاف وتواريخ تنفيذها مبينة لكل جسة أو استكشاف ؟</p> <p>٦- هل قطاعات الجسات مزودة بوصف كتابى و / أو برسم توصيفى لأنواع التربة والصخور ؟</p> <p>٧- هل نوع العينة مقلقلة أو غير مقلقلة مبيناً مقابل العمق المستخرجة منه على قطاعات الجسات ؟</p> <p>٨- هل عدد دقات اختبار الإختراق القياسى SPT مبينة على قطاعات الجسات أمام العمق المنفذ عنده لاختبار ؟</p> <p>٩- هل مناسيب المياه الأرضية الإبتدائية والنهائية وتواريخ رصدها مبينة بقطاعات الجسات ؟</p> <p>١٠- هل نتائج التحليل الكيمائى للمياه الأرضية أو التربة متضمنة فى التقرير ؟</p> <p>١١- هل قيم نسب الإستخلاص RCR ومعاملات الجودة RQD لعينات الصخر مبينة بقطاعات الجسات ؟</p>

(تابع ما قبله)

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>١٢- فى حالة إجراء اختبار مخروط الإختراق الإستاتيكي CPT ، هل نتائج الإختبارات متضمنة ؟ و مقاومة الإختراق f_c والإحتكاك f_s معطاه وممثلة بيانياً على مدى عمق تنفيذ الإختبار ؟</p> <p>١٣- هل تم إجراء اختبارات تصنيف التربة على عينات مختارة ممثلة للطبقات للتحقق من التصنيف البصرى الذى تم بالموقع ؟</p> <p>١٤- هل نتائج الإختبارات المعملية (مثل : محتوى الرطوبة الطبيعية ، التدرج الحبيبي ، حدود اتبرجج ، مقاومة القص ، التضاضط ، الح) متضمنة و ملخصة بالتقرير ؟</p> <p>١٥- هل توليخ الإختبارات المختلفة موضحة بالتقرير ؟</p> <p>١٦- هل المواصفات المستخدمة فى إجراء الإختبارات مذكورة ؟</p> <p>١٧- هل الكود المتبع مذكور ؟</p> <p>١٨- هل أسم وبيانات منفذ الجسات مبينة بالتقرير ؟</p> <p>١٩- هل الجهة المنفذة للإختبارات الحقلية وعنوانها مبينة بالتقرير ؟</p> <p>٢٠- هل المعمل القائم بالإختبارات المعملية وعنوانه مبينة بالتقرير ؟</p> <p>٢١- هل نتائج الإختبارات معتمدة ومؤرخة بواسطة القائم بكل اختبار ؟</p> <p>٢٢- هل أسم وبيانات وعنوان الإستشارى لمسئول عن التقرير موضحة بالتقرير ؟</p> <p>٢٣- هل التقرير معتمد من الاستشرى المسئول والجهة التابع لها ؟</p>

تعليقات:

كشوف استيفاء

٣- كشف إستيفاء التأسيس على خوازيق دق

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>١- هل تم استبعاد التأسيس السطحي بسبب:</p> <ul style="list-style-type: none"> - زيادة الأحمال ؟ - ضعف طبقات التربة السطحية ؟ - ارتفاع منسوب المياه الأرضية وصعوبة تخفيضها ؟ - ارتفاع منسوب المياه الأرضية وخطورة أعمال التخفيض على المنشآت المجاورة ؟ <p>٢- هل الجسات المنفذة تتضمن بيانات كافية لاستكشاف وتحديد طبيعة التربة حول وأسفل الخوازيق وخاصة بالنسبة لطبقات التي يبدو أنها تساهم في تحديد سعة التحميل المأمون والهبوط المسموح للخازوق ؟</p> <p>٣- هل هناك نتائج اختبارات كافية لتقدير معاملات المقاومة القصوى للقص والتضاغط للطبقات الرئيسية ؟</p> <p>٤- هل تم تحديد طبقة الارتكاز المحتملة ؟</p> <p>٥- في حالة خوازيق ارتكاز في طبقة من ثرمال الكثيف أو الزلط ، هل تم تعيين حدود الطبقات المتتالية بدقة ؟</p> <p>٦- هل تم تقدير مقاومة الارتكاز عند قاعدة الخازوق ومقاومة الإحتكاك على جوانبه منفردتين على أعماق مختلفة في الموقع ؟ (ذلك عندما لا تسمح حالة التربة باستعمال خازوق ارتكاز على عمق اقتصادي)</p> <p>٧- عند اختراق تربة قابلة للإنضغاط مع الزمن هل تم الأخذ في الاعتبار تأثير الإحتكاك الجانبي السالب ؟</p> <p>٨- في حالة الارتكاز على الصخر :</p> <ul style="list-style-type: none"> - هل تم تحديد استمرارية الصخر السليم وعدم وجود فجوات لمسافة كافية أسفل نقط ارتكاز الخوازيق ؟ - هل تم تحديد إن كان سطح الصخر مستوياً أو مائلاً أو غير منتظم ؟ - هل تم تحديد سمك طبقة الصخر الضعيف أو للمجوى التي يجب اختراقها إن وجدت ؟ <p>٩- هل تم دراسة خصائص أنواع الخوازيق الأكثر ملاءمة للإختيار فيما بينها ؟ (خوازيق إزاحة - خوازيق سابقة الصب - خازوق ماسورة - خازوق حرف H - خازوق دق وحفر مصبوب في مكانه ... الخ)</p> <p>١٠- هل أعطيت الأسباب لإختيار نوع معين من الخوازيق ، وكذلك أسباب استبعاد الأنواع الأخرى ؟</p> <p>١١- هل الأطوار التقديرية للخوازيق والمناسيب التقديرية نقاط ارتكازها معطاه ؟</p> <p>١٢- هل الحمل التصميمي المسموح الموصى به معطى ؟</p> <p>١٣- هل تم تقدير قيمة هبوط مجموعة الخوازيق ؟ (هذا البند له أهمية عملية فقط في حالة استخدام مجموعات خوازيق احتكاك في تربة متماسكة ، أو في حالة منشآت كبيرة ثقيلة فوق مجموعات احتكاك في الرمل)</p> <p>١٤- إذا تمت التوصية بمنسوب محدد أو أدنى لنقاط ارتكاز الخوازيق ، فهل تم توضيح السبب ؟ (مثلاً : لتجاوز طبقات سفلية ضعيفة ، نحر ، سحب إلى أسفل ، أطوال غير اقتصادية ... الخ)</p> <p>١٥- في حالة خوازيق الدق - هل التحليل التصميمي لنوع الخازوق الموصى به يحقق إمكانية الوصول الآمن للمنسوب المطلوب دون حدوث تلف أو ضرر بالخازوق ؟ (هذا البند يطبق بصفة خاصة في حالة الدق في تربة كثيفة زلطية أو عند اختراق ضبقات تحوي ركام كبير أو رجام أو عروق صخرية أو عوائق صعبة الإختراق)</p> <p>١٦- هل موصى بإجراء اختبار (اختبارات) تحميل استاتيكي أو ديناميكي طبقاً لمتطلبات الكود المطبق ؟</p>

(تابع ما قبله)

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>١٧- في المناطق عالية المخاطر السيزمية:</p> <p>- هل تم تقدير طاقة التسيل المتوقعة لطبقات التأسيس تحت تأثير الزلزال التصميمي للمنطقة ؟ (التكوينات القابلة للتسيل هي فقط : الرمال السائبة المثبعة والطيني)</p> <p>- هل تم تقدير تأثير تعاطم الموجات الزلزالية داخل الطبقات تحت تأثير الزلزال التصميمي ؟ (في حالة تكوينات تحوى تربة طينية مثبعة)</p> <p>١٨- إعتبرات تنفيذ :</p> <p>هل إعتبرات التنفيذ الهامة التالية تم تحديدها ودراستها بدرجة كافية لتحديد طرق المواجهة اللازمة :</p> <p>أ- هل تم تحديد وجود أى خطوط رئيسية للغاز أو المياه أو الكهرباء أو أى نوع من الخدمات التى قد تضر أو تدمر أو تسبب أضراراً فى حالة اصابتها أثناء التنفيذ ؟ (يرجع لخرائط الخدمات إن وجدت وإلا يجب اتباع وسائل حفر مؤمنة) .</p> <p>ب- هل تم فحص الموقع من حيث طبوغرافيته - حدوده - جيرانه - أقرب مصدر متاح للكهرباء أو المياه ؟ (جميعها تعتبر من أهم العوامل التى تحدد أكثر أنواع الخوازيق ملائمة للموقع)</p> <p>ج- هل تم فحص الموقع من حيث ملائمته للتشوينات المطلوبة لأنواع المقترحة من الخوازيق ؟ (حيث يجب تجنب تشوين معدات ثقيلة فوق تربة رخوة ، أو استعمال معدات تحتاج إلى ارتفاع كبير فى أماكن مسقوفة أى محدودة الارتفاع ... الخ)</p> <p>د- فى حالة خوزيق الدق - هل تم تحديد تفاصيل عملية الدق وتحديد مايمكن مجابته من عوائق وكذلك وسائل اختراقها ؟ (حفر بريعى مسبق ، تيار مياه نفاث ، استخراج العائق ، استخدام كعب من الصلب للخازوق ... الخ)</p> <p>هـ- فى حالة خوزيق الدق فى تربة لينة إلى شديدة اللينة :</p> <p>- هل تم وضع برنامج دق يضمن عدم تحويل التربة إلى حالة نصف سائلة؟</p> <p>- هل تم التنبيه بعدم الحفر بالقرب من الخوازيق قبل استقرار حالة التربة؟</p> <p>و- هل تم تقدير تأثيرات أسلوب تنفيذ الخوازيق على المنشآت المجاورة ؟ (اهتزازات ناتجة من الدق - سحب أو خضلة التربة فى خوازيق الحفر ، أعمال الحفر لتنفيذ القواعد أو الهامات .. الخ)</p> <p>ز- فى حالة الإحتياج لحفر الموقع - هل تم تحديد وسيلة سند جوانب الحفر ؟ (ستائر لوحية ، أعمال صلب أو سند فعال لجوانب الحفر ، أو ميول آمنه فى حالة الحفر المكشوف)</p> <p>ح- هل يتحتم معيئة وتسجيل حالة المنشآت المجاورة ؟ (تحسباً لأى ادعاءات بحدوث أضرار أثناء التنفيذ؟</p> <p>١٩- هل تمت مراعاة جميع الإحتياطات والتوصيات الخاصة بتصميم وتنفيذ الخوازيق الواردة بالكود ؟</p>

تعليقات:

كشوف استيفاء

٤- كشف استيفاء التأسيس على خوازيق حفر

المشروع:

الموقع:

أعد بواسطة: التاريخ:

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>١- هل قطر (أقطار) وأطوال الخوازيق موصى بها؟</p> <p>٢- هل الحمل التصميمي المسموح للأقطار المختلفة موصى به؟</p> <p>٣- هل مقاومة الإرتكاز المسموحة معطه*</p> <p>٤- هل تم تقدير الهبوط المقابل للحمل التصميمي المسموح؟</p> <p>٥- عندما تمثل مقاومة الخازوق للقوى الحابنية إعتبار تصميمي هام ، هل منحنيات (الحمل مقابل الإزاحة) معطاه؟ أو هناك معلومات عن خصائص التربة وارده بالنتقرير الجيوتقني تمكن المهندس الإنشائي من تقييم قدرة الخازوق على مقاومة الأحمال الجانبية؟</p> <p>٦- هل موصى بإجراء اختبار تحميل استاتيكي حتى الإنهيار؟</p> <p>٧- في المناطق عالية المخاطر السيزمية:</p> <p>- هل تم تقدير طاقة التسيل المتوقعة لطبقات التأسيس تحت تأثير الزلزال التصميمي للمنطقة ؟ (التكوينات القابلة للتسيل هي فقط : الرمال السائبة المشبعة والطيني)</p> <p>- هل تم تقدير تأثير تعاضم الموحات الزلزالية لدخل الطبقات تحت تأثير الزلزال التصميمي ؟ (في حالة تكوينات تحوى تربة طينية مشبعة)</p> <p>٨- اعتبارات التنفيذ:</p> <p>أ- هل تم تقييم طرق الحفر المختلفة لاختيار الأنسب فيما بينها؟ (مثلاً : حفر جاف ، حفر باستخدام سائل حفر ، أم هناك إحتياج لاستخدام غلاف (ماسورة)؟</p> <p>ب- في حالة إقرار الحاجة لاستخدام الحفر باستخدام غلاف، هل يمكن سحب الغلاف بعد صب خرسانة الخازوق؟ (سحب الغلاف يمثل وفر كبير خاصة في حالة الأقطار الكبيرة)</p> <p>ج- إذا كان متوقعاً إندفاع مياه تحت ضغط داخل حفرة الخازوق فهل موصى بتجهيزات خاصة تمنع ذلك ؟ (مثلاً استخدام غلاف مسدود من أسفل)</p> <p>د- هل هناك توقع لوجود عوائق (مثلاً رجام كبير)؟ (في هذه الحالة تكون التوصية باستخدام خوازيق حفر موضع تساؤل لما يسببه ذلك من صعوبات خطيرة أثناء التنفيذ وما يصاحبه من زيادة في التكلفة)</p> <p>هـ- هل جميع الإمدادات الخاصة للتلقيح والتعاقد عليها تم توريدها؟</p> <p>و- هل يتحتم معاينة وتسجيل حالة المنشآت المجاورة؟ (حسباً لأي إدعاءات بحدوث أضرار أثناء التنفيذ)</p> <p>٩- هل تم ذكر الكود المتبع و تمت مراعاة جميع التوصيات والإحتياطات الخاصة بالتصميم والتنفيذ الوارد به ؟</p>

تعليقات:

كشوف استيفاء

٥- كشف استيفاء لحائط ساند

المشروع:

الموقع:

التاريخ:

أعد بواسطة:

نتائج الفحص			المكونات
غير منطبق	لا	نعم	
			<p>١- هل يتضمن لتقرير الجيوتقنى السابق إعداده : معاملات لقوة التربة موصى بها ؛ منسوب المياه الأرضية للإستخدام فى حساب الضغوط التصميمية الجانبية لحائط ؛ معاملات الأمان ضد الانقلاب والإنزلاق وتبت الميول الخارجية ؟</p> <p>٢- هل حساب اتسغط الجانبى التصميمى يتضمن تأثيرات كل من تربة الردم ، أبعاد الميل ، الأحمال الإضافية فوق الردم ؟</p> <p>٣- هل تم اختيار نظام حائط ساند الأكثر مناسبة فنياً واقتصادياً لظروف الموقع ؟</p> <p>٤- هل أسباب الإختيار أو الإستبعاد لنوع الحائط الساند (كتلى ، تربة مسلحة ، شدات خلفية ، كابولى ، ، gabion ، bin ألخ معطاه ؟</p> <p>٥- هل تصميم لحائط يعرف الحدود الدنيا المقبولة لمعاملات الأمان ضد الانقلاب والإنزلاق وثبتات (استقرار) الميول الجانبية معطاه ؟</p> <p>٦- فى حالة إنشاء الحائط فوق طبقات تأسيس إنضغاطية ، هل التقييم التقديرية للهبوط الكلى ، وفروق انهبوط والمعدن الزمنى للهبوط معطاه ؟</p> <p>٧- هل نظام الحائط المختار قادر على استيعاب فروق الهبوط المقتررة ؟</p> <p>٨- إذا كان هناك احتياج لتفاصيل صرف خاصة خلف و/أو أسفل الحائط ، فهل هناك تفاصيل موصى بها ومعطاه فى تقرير الجيوتقنى ؟</p> <p>٩- هل مقترح بدائل تصميم للحائط فى العطاء ؟</p> <p>١٠- اعتبارات تنفيذ :</p> <p>أ - هل متطلبات الحفر معطاه (ميول آمنه للحفر المفتوح ، احتياج لعمل سند أو صلب ، ... الخ)؟</p> <p>ب - هل مجال تحرك مناسب المياه الأرضية موضح ؟</p> <p>ج- هل يتحتم معاينة وتسجيل حالة المنشآت المجاورة ؟ (تحسباً لأى إدعاءات بحدوث أضرار أثناء التنفيذ)</p> <p>د- هل الإمدادات الخاصة المتعاقد عليها والموصى بها تم توريدها ؟</p> <p>١٢- هل تم ذكر لكود المتبع ومراعاة جميع التوصيات والإحتياطات الخاصة بالتصميم والتنفيذ الواردة به ؟</p>

تعليقات:

المراجع:

1.General report, Site investigation, spread footings & Piles checklists (Exhibit 6.26 — 6.29)...www.cee.mtu.edu/~balkire/ce3401tc/Design Manual/chap6geo.pdf

2.Xiong (Bill) Yu & Yuewen Huang(2008), " Forensic on Construction Induced Failure of Pipe Pile Foundations", 6th Int. Conf. on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, VA., Aug . 11-16, 2008.

٣- الكود المصرى لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات (٢٠٠١) - الجزء الرابع : الأساسات العميقة (٤/٢٠٢) التحديث الثانى - لطبعة السادسة.



٤- مخرجات الدراسة

٤-٣ كشف استيفاء بيانات لفحص ومعاينة مبنى



٤-٣ كشف استيفاء بيانات لفحص ومعاينة مبنى

أولاً : قائمة استيفاء بيانات أساسية (قبل المعاينة)

- ١-١ عنوان المبنى.....
مدينة/ مركز/ قرية/ حى.....
محافظة.....
٢-١ الجهة الطالبة.....
٣-١ تاريخ الطلب.....
٤-١ الغرض من الدراسة.....
٥-١ القائمون الدراسة.....
الاسم:.....
القسم:.....

ثانياً : قائمة استيفاء بيانات مستندية (لأعمال سابقة قبل المعاينة)

فى حالة تواجد البيانات يتم وضع علامة (√) تحت نعم وفى حالة عدم توافرها توضع علامة (√) تحت لا وتوضع علامة (√) تحت غير كاملة فى حالة استيفاء جزء من هذه البيانات.

- ١-٢ تقرير أبحاث التربة.....
نعم لا غير كاملة
- ٢-٢ رسومات المشروع.....
نعم لا غير كاملة
- ٣-٢ ١- الرسومات المعمارية.....
- جهة إصدارها وتاريخ إصدارها.....
- معتمدة.....
- ٣-٢ ٢- الرسومات الإنشائية.....
- جهة وتاريخ إصدارها.....
- معتمدة.....
- ٣-٢ النوتة الحسابية.....
- ٤-٢ دراسات أو تقارير سابقة للمبنى.....
- جهة وتاريخ إصدارها.....



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

ثالثاً: بيانات عن المبنى

١-٢ بيانات عن المبنى (عند إنشائه)

غير كاملة	لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- اسم المالك
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- مهندس المشروع
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الاستخدام المنشأ من أجله
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- تاريخ الإنشاء وتاريخ الترخيص
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- المقاول أو الجهة المسؤولة عن التنفيذ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- تاريخ الإشغال

٢-٢ بيانات عن المبنى (بعد إنشائه)

غير كاملة	لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- تاريخ الصيانة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- نظام الصيانة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الجهة القائمة بأعمال الصيانة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أعمال صيانة سابقة تم تنفيذها
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- التدعيم السابق للمبنى
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الإصلاح السابق للمبنى

رابعاً: بيانات من خلال المعاينة

يتم وضع علامة (٧) تحت نعم في حالة القيام بالعمل المذكور وفي حالة عدم القيام به يتم وضع علامة (لا) تحت لا

لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١-٤ توصيف لموقع المبنى وما يحيط به من جميع الجهات وإحداثيات الموقع (ذكر العرافق القريبة من الموقع والتي تؤثر على سلوك المبنى (سكة حديد - مترو - ممر على - خط ضغط عالي وغيرها لو أعمال إنشاء مجاورةالخ)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢-٤ رسم كروكي للموقع موضحاً عليه ما يجاوره من منشآت



٣-٤ توصيف المبنى

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - وظيفة المبنى المنشأ من أجله (سكنى - إدارى - تجارى - تعليمى) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مكونات المبنى (بدروم - أرضى - ميزانين - متكرر) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - الإستخدام الحالى للمبنى (سكنى- إدارى- تجارى)..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - نظام الإنشاء (هيكلى خرسائى أو معدنى - حوائط حاملة (من الطوب أو الحجارة - قطاعات مركبة) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - الأعمدة (خرسائىة - معدنية - خشبية.....) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - الكمرات (خرسائىة - معدنية ، خشبية.....) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - الأسقف (خرسائىة - معدنية ، خشبية.....) |

٣-٤ توصيف العيوب التى ظهرت فى المبنى

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٣-٤-١ المبنى كوحدة واحدة..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - هبوط |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - ميل واتجاه |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - إتهار (جزئى - كلى) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - إهتزازات (من داخل أو خارج المبنى.....) |

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٣-٤-٢ الشروخ (تواجدها ، أماكنها - إمتدادها - إتساعها - إتجاهها - عمقها) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - توصيف الشروخ لكل دور من أدوار المبنى على لوحات |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - تسجيل الشروخ بواسطة اسكتشات والصور الفوتوغرافية |

٣-٣-٤ مادة الخرسانة وحديد التسليح

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - تحديد العنصر الإنشائى المعيب..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - تحديد نوع العيب (إنفصال الغطاء الخرسائى - تزهير- بقع الصدأ- حالة الحديد- تعشيش بالخرسته- عدم وجود التسليح فى مكانه.....) |



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

- لا نعم
- ٤-٣-٤ حالة السطح النهائي للمبنى (المبول- الطبقات العازلة- تراكم المياه- التبليط)
- ٤-٣-٥ حالة دورات المياه (تشع- عزل- تسرب)
- عيوب فى أعمال السياكة.....
- ٤-٣-٦ الفواصل (حركة فى الفاصل - تسرب مائه - تراكم مخلفات - سوء تنفيذ....)
- ٤-٣-٧ السلالم
- لا نعم
- الشروخ (أماكنها - إتساعها-إمتدادها-إتجاهها - عمقها)
- عيوب بالسلالم (ترخيم -إفصال بين درج السلم - نشع مياه - عيوب بالخرسانة مثل التعشيش والتملح - صدأ - إصلاح معيب....)
- ٤-٣-٨ الأرضيات (هبوط أو تلفيات بالأرضيات وتحديد أماكنها)
- ٤-٣-٩ الأسوار (ميل فى السور- شروخ- نشع مياه - إنهيز جزئى....)
- ٤-٣-١٠ عيوب فى الأعمال لمعمارية تمثل خطورة إنشائية.....
- وجود زراعة ملاصقة لمبنى وأحواض زهور بالبكونات أو حمامات سباحة بالأسطح تؤدى إلى تسرب امياه.....
- ٤-٤ معاينة أعمال الإصلاح السابقة
- لا نعم
- تحديد أماكن أعمال للتدعيم السابقة وكفانتها
- العناصر التى تم تدعيمها وكفاءة التدعيم.....
- خامساً : بيانات من خلال إختبارات المعاينة
- ٥-٢ الكشف على الأساسات (تحديد الأبعاد - عمق التأسيس - حالة الأساسات - حالة رقاب الأعمدة.....)
- ٥-٢-٢ إختبارات الخرسانة
- ٥-٢-٢-٢ تحديد مقاومة الضغط (إختبار مطرقة الإرتداد- إختبار القلب الخرسائى- الموجات فوق الصوتية.....)



- لا نعم نوع الإختبار (طبقاً للمواصفة - تحديد مكانه على اللوحات) ٢-٢-٥ إختبارات كيميائية
- - تحديد العنصر الذي تم أخذ العينة منه
- - تحديد نسبة الأسمنت
- - تحديد نسبة الأملاح (كلوريدات - كبريتات - كلوريدات.....)
- لا نعم ٣-٥ أعمال الرصد
- - هبوط - ميول - إهتزازات
- - تحديد الفترة الزمنية لأعمال الرصد
- ٥-٤ إختبارات تحميل للعناصر الإنشائية



٤ - مخرجات الدراسة

- ٤-٤ نموذج تقرير فني عن [تقييم السلامة الإنشائية] لمبنى
[اسم المبنى - العنوان - المدينة]

المحتويات

رقم الصفحة

١- مقدمة	
٢- المستندات المقدمة	
٣- وصف المبنى	
٤- المعاينة على الطبيعة	
٥- أعمال أبحاث التربة والكشف على الأساسات	
٥-١ الكشف على الأساسات	
٥-٢ أعمال الجسات والاختبارات	
٦- أعمال اختبارات الخرسانة المسلحة	
٧- أعمال اختبارات المنشأ المعدني	
٨- أعمال رصد الاهتزازات	
٩- أعمال رصد الميل والهبوط للمبنى	
١٠- الدراسة الإنشائية	
١٠-١ مطابقة اللوحات المعمارية والإنشائية على الطبيعة/ الرفع الإنشائي للهيكل الخرساني للمبنى	
١٠-٢ الأحمال	
١٠-٣ التحليل الإنشائي لمبنى تحت تأثير الأحمال الرأسية	
١٠-٤ التحليل الإنشائي لمبنى تحت تأثير الأحمال العرضية	
١٠-٥ التحليل الديناميكي للمبنى تحت تأثير الاهتزازات	
١١- تحليل أسباب المشاكل ولعيوب	
١٢- تقييم السلامة الإنشائية للمبنى	
١٣- أعمال ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية	
١٣-١ تدعيم البلاطات	
١٣-٢ تدعيم الكمرات	
١٣-٣ تدعيم الأعمدة	
١٣-٤ تدعيم الأساسات	



- ١٣-٥ تدعيم المنشأ المعدنى
- ١٣-٦ ترميم العناصر الإنشائية التى بها صدأ
- ١٣-٧ ترميم شروخ الحوائط
- ١٤-١ الخلاصة والتوصيات
- ١٥-الملاحق

- ملحق رقم (١) الصور الفوتوغرافية
- ملحق رقم (٢) تقرير أبحاث التربة وأعمال الكشف على الأساسات ..

رقم الصفحة

- ملحق رقم (٣) نتائج اختبارات الخرسانة المسلحة
- ملحق رقم (٤) نتائج اختبارات المنشأ المعدنى
- ملحق رقم (٥) نتائج رصد الاهتزازات
- ملحق رقم (٦) نتائج رصد الميل والهبوط للمبنى
- ملحق رقم (٧) نتائج التحليل الإنشائى للمبنى
- ملحق رقم (٧-١) أسقف المبنى الأصىلى
- ملحق رقم (٧-٢) الإطارات الخرسانية
- ملحق رقم (٧-٣) أسقف أدوار التعلية
- ملحق رقم (٧-٤) المنشأ المعدنى
- ملحق رقم (٧-٥) الأعمدة
- ملحق رقم (٧-٦) الأساسات
- ملحق رقم (٧-٧) تأثير أحمال الزلازل والرياح
- ملحق رقم (٧-٨) تأثير الاهتزازات
- ملحق رقم (٨) أعمال تدعيم العناصر الإنشائية
- ملحق رقم (٩) مقايسة أعمال الإصلاح والترميم

تقرير فنى عن [تقييم السلامة الإنشائية]

لمبنى [اسم المبنى - العنوان - المدينة]

١ - مقدمة

- اسم وصفة طالب المعاينة
- رقم وتاريخ طلب المعاينة
- اسم المبنى - العنوان - المدينة
- الدراسة المطلوبة:
 - تقييم السلامة الإنشائية
 - رصد الاهتزازات
 - رصد الميل والهبوط
 - إعداد مقايسة بالإصلاحات المطلوبة
 -
- رقم وتاريخ توريد الشيك الخاص بأتعاب الدراسة
- أسماء أعضاء اللجنة المشكلة للتقييم بالدراسة
- خطة العمل
 - عمل معاينة ظاهرية للمبنى لتقييم حالته الإنشائية وتحديد المشاكل التي ظهرت به، مع توثيق أعمال الإنشاء والمرافق والظواهر المجاورة للمبنى
 - تصوير فوتوغرافى لبعض العيوب بالعناصر الإنشائية المختلفة بالمبنى وتوصيفها
 - مطابقة اللوحات الإنشائية والمعمارية للمبنى على الطبيعة/ عمل رفع إنشائى للهيكل الخرسانى للمبنى وإعداد رسومات هندسية له
 - عمل جسات تأكيدية للتربة وإجراء الاختبارات اللازمة، والكشف على بعض أساسات المبنى
 - عمل اختبارات على بعض العناصر الإنشائية بالمبنى لتحديد الخواص الميكانيكية والكيميائية للخرسانة المسلحة المستخدمة



- عمل اختبار الشد لعينات من المسامير عالية المقاومة ببعض وصلات
المنشأ المعدني، وعمل اختبارات على بعض اللحامات وكذا عزوم
ربط المسامير ببعض الوصلات
- رصد للاهتزازات التي تحدث بالمبنى وذلك في عدة مواقع
- رصد ميل وهبوط المبنى على فترات زمنية
- دراسة ومراجعة النظام الإنشئي للمبنى للتحقق من أمان العناصر
الإنشائية، وقدرة التربة على تحمل الأحمال الواقعة عليها
- دراسة وتحليل أسباب المشاكل والعيوب الموجودة بالمبنى
- إعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لحل المشاكل الموجودة بالمبنى،
وتحديد طرق الإصلاح الواجب إتباعها لمعالجة هذه المشاكل
- إعداد التقرير الفني اللازم لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى
- إعداد مقايسة أعمال الإصلاح والترميم
-

٢- المستندات المقدمة

- صورة من ترخيص البناء (رقم- تاريخ)
- لوحات معمارية (عدد- بيان)
- لوحات إنشائية (عدد- بيان)
- تقارير أبحاث تربة سابقة (اسم الاستشاري- التاريخ)
- تقارير فنية سابقة عن المبنى (اسم الاستشاري- التاريخ)
-

٣- وصف المبنى

- عدد الأدوار
- مادة الإنشاء (خرسنة- حديد- خشب-
- النظام الإنشائي (هيكلي- حوائط حاملة-)
- الأساسات (قواعد منفصلة- قواعد شريطية- لبشة مسلحة- خوازيق-)
-

- شكل للمنظر العام للمبنى - شكل للمسقط الأفقى للموقع العام للمبنى والمنطقة المجاورة - لوحة المحاور والأعمدة للمبنى

٤ - المعاينة على الطبيعة

- تاريخ المعاينة
- نتائج المعاينة الظاهرية:
- صدأ بحديد التسليح (كمرات/ بلاطات - سقف الدور __ + صور فوتوغرافية)
- سقوط بعض أجزاء من الغطاء الخرسانى (كمرات/ بلاطات - سقف الدور __ + صور فوتوغرافية)
- شروخ وتطبيل (كمرات/ بلاطات - سقف الدور __ + صور فوتوغرافية)
- ترخيم (كمرات/ بلاطات - سقف الدور __ + صور فوتوغرافية)
- شروخ رأسية وسقوط بعض أجزاء من الغطاء الخرسانى ببعض الأعمدة (الدور __ + صور فوتوغرافية)
- شروخ شعرية بالكمرة (سقف الدور __ + صور فوتوغرافية)
- اصفرار لون الخرسانة وسوء تنفيذ أعداد من العناصر الإنشائية + صور فوتوغرافية
- شروخ أفقية ومائلة ببعض الحوائط (الدور __ + صور فوتوغرافية)
- فواصل شعرية بين العناصر الإنشائية والمبانى (الدور __ + صور فوتوغرافية)
- سوء تنفيذ فاصل التمدد + صور فوتوغرافية
- هبوط بأرضيات الدور الأرضى + صور فوتوغرافية
- سوء تنفيذ أعمال الردم والميول بالسطح مع تشقق الفواصل بين البلاط + صور فوتوغرافية
- سوء تنفيذ أعمال العزل بالسطح + صور فوتوغرافية
- نشع مياه بأسقف الحمامات والمطابخ (الدور __ + صور فوتوغرافية)



- سوء حالة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحي بالمبنى للتوصيلات الداخلية + صور فوتوغرافية
- سوء حالة أعمال الصرف الخارجى للمبنى + صور فوتوغرافية
- حدوث ميل للمبنى (الاتجاه + صور فوتوغرافية)
- هبوط للعمود (المكان + صور فوتوغرافية)
- ميل السور (المكان + صور فوتوغرافية)
- المنطقة المجاورة للمبنى:
 - إنشاء مبنى حديث
 - انهيار مبنى مجاور
 - وجود حفر عميق
 - تنفيذ أعمال خوازيق
 - وجود مياه سطحية
 - وجود مجرى مائى
 - وجود خط سكة حديد
-

- عوائق المعاينة/ مطابقة اللوحات (تجليد بعض العناصر الإنشائية (خشب/ رخام) بالنور __ + صور فوتوغرافية)

٥- أعمال أبحاث التربة والكشف على الأساسات

١-٥ الكشف على الأساسات

- عدد القواعد وأماكنها (خارجية/ داخلية) + صور فوتوغرافية + لوحات بالأماكن وأبعاد القواعد
- نوع القواعد
- عمق التأسيس
- منسوب المياه الأرضية
- نتائج المعاينة الظاهرية:
 - سوء حالة خرسانة رقاب الأعمدة (المكان + صور فوتوغرافية)

- سوء حالة خرسانة بعض القواعد والميد (المكان + صور فوتوغرافية)
- وجود مياه سطحية تغمر بعض الأساسات (المكان + صور فوتوغرافية)
- عدم تنفيذ أعمال الردم عند منسوب الأساسات طبقاً للأصول الفنية (المكان + صور فوتوغرافية)
- سوء مصنعية أعمال العزل للقواعد (المكان + صور فوتوغرافية)
- وجود بقع بنية وآثار صدأ بحديد التسليح ببعض القواعد والميدات (المكان + صور فوتوغرافية)
-

٥-٢ أعمال الجسات والاختبارات

- عدد الجسات ونوعها (يدوية- ميكانيكية) // الحفر الاختبارية المكشوفة، وأماكنها + لوحات بالأماكن
- عمق الجسات + لوحات لقطاعات الجسات
- منسوب المياه الأرضية بلموقع
- موجز توصيف التركيب الطبقي للتربة بالموقع
- الإشارة إلى تقرير أبحاث التربة وتوصيات الأساسات بالملحق رقم (٢)، وتحديد الإجهاد المسموح به لتحمل التربة عند منسوب التأسيس أسفل المبنى

٦- أعمال اختبارات الخرسانة المسلحة

- عدد وأماكن اختبار القلب الخرساني للأعمدة بدور __ + جدول نتائج الاختبارات (ملحق رقم (٣))
- عدد وأماكن اختبار مطرقة شميدت للأعمدة بدور __ + جدول نتائج الاختبارات (ملحق رقم (٣))
- تحديد متوسط مقاومة الخرسانة ومدى تطابقها مع المقاومة التصميمية للخرسانة طبقاً للوحات المقدمة
- تحديد متوسط محتوى الأسمنت بالخرسانة ومدى تطابقه مع الخلطة التصميمية للخرسانة طبقاً للوحات المقدمة



- تحديد النسبة المئوية لمحتوى الكلوريدات/ الكبريتات من وزن الأسمت ومدى تفاعلها مع النسب المسموح بها طبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية

٧- أعمال اختبارات لمنشأ المعدني

-
-

٨- أعمال رصد الاهتزازات

٨-١ قياس الاهتزازات

-
-

٨-٢ تحليل البيانات

-
-

٨-٣ تقييم الاهتزازات

-
-

٩- أعمال رصد الميل والهبوط للمبنى

-
-

١٠- الدراسة الإنشائية

- الكودات المرجعية: الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية/ الكود المصري للمنشآت والكباري المعدنية/ الكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات/ الكود المصري لحساب الأحمال والقوى

١٠-١ مطابقة اللوحات المعمارية والإنشائية على الطبيعة/ الرفع الإنشائي للهيكل

الخرماتى للمبنى



- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-٢) تبين الإجهادات في الخرسانة المسلحة وكذا في حديد التسليح وذلك في القطاعات الحرجة لكل إطار ومدى توافقها مع القيم المسموح بها طبقاً لنتائج اختبارات الخرسانة الواردة بالبند (٦) علية وطبقاً للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية

١٠-٣-٣ أسقف أدوار التعلية

-
-

١٠-٣-٤ المنشأ المعدنى

أ- النظام الإنشائى

- وصف للنظام الإنشائى
- لوحات بالملحق رقم (٧-٤) توضح النظام الإنشائى لكل من المنشأ المعدنى والإطارات الحديدية

ب- التحليل الإنشائى

- لوحات بالملحق رقم (٧-٤) توضح عزوم الانحناء والقوى المحورية وقوى القص فى كمرات التوزيع الثانوية والعناصر الإنشائية للمنشأ المعدنى
- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-٤) تبين إجهادات الحديد الفعلية فى القطاعات الحرجة لكمرات التوزيع الثانوية وفى الإطارات الحديدية وكذا فى الوصلات ومدى توافقها مع القيم المسموح بها طبقاً لنتائج اختبارات المنشأ المعدنى الواردة بالبند (٧) علية وطبقاً للكود المصرى للمنشآت والكبرى المعدنية

١٠-٣-٥ الأعمدة

- جداول بالملحق رقم (٧-٥) تبين الأحمال الكلية الواقعة على أعمدة دور البدروم والحمل الأمن لكل عمود طبقاً لنتائج اختبارات الخرسانة الواردة بالبند (٦) علية وطبقاً للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، ومدى مان الأعمدة



١١ - تحليل أسباب المشاكل والعيوب

• ملخص أسباب المشاكل والعيوب الموجودة بالمبنى:

- نقص محتوى الأسمنت بالخرسانة مما تسبب في ضعف مقاومة الخرسانة المسلحة بالعناصر الإنشائية بالمبنى
- الزيادة الكبيرة في نسبة أملاح الكلوريدات وكذا أملاح الكبريتات في الخرسانة مما تسبب في صدأ حديد التسليح وساعد على سرعة انتشار الصدأ وبالتالي تدهور حالة الخرسانة
- سوء حالة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى بالمبنى نتيجة لعدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة مما أدى إلى تعرض العناصر الإنشائية المستمر للمياه وبالتالي حدوث صدأ شديد بحديد التسليح خاصة بمنطقة الحمامات والمطابخ ومنطقة شخشيخة السلم وخزانات المياه
- زيادة اجهادات الحديد في بعض العناصر الإنشائية للمنشأ المعدنى نتيجة عدم إتباع الأصول الهندسية في تحليل/ تصميم/ تفصيلة الوصلات
- زيادة الأحمال الرأسية عن الأحمال التصميمية الأصلية نتيجة لوجود نور إضافي عن اللوحات الأصلية
- ضعف مقاومة النظام الإنشائي للمبنى للأحمال العرضية
- وجود المياه السطحية حول الأساسات
- عدم تنفيذ ميدات أسفل بعض حوائط الدور الأرضي
- عدم بناء الحوائط طبقاً للأصول الفنية وضعف الربط بين الحوائط وبعضها وعدم الربط بينها وبين الخرسانة
- حدوث/ وجود __ بالمنطقة المجاورة للمبنى
-

١٢- تقييم السلامة الإنشائية للمبنى

- ملخص المشاكل والعيوب الموجودة بالمبنى
- أعمال الترميم والتدعيم اللازمة:

١-١٢ أعمال تدعيم البلاطات

- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-١) توضح أماكن البلاطات اللازم تدعيمها

٢-١٢ أعمال تدعيم الكمرات

- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-١) توضح أماكن الكمرات اللازم تدعيمها

٣-١٢ أعمال تدعيم الأعمدة

- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-٥) توضح أماكن الأعمدة اللازم تدعيمها

٤-١٢ أعمال تدعيم الأساسات

- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-٦) توضح أماكن القواعد والميدات اللازم تدعيمها

٥-١٢ أعمال تدعيم المنشأ المعدنى

- جداول وأشكال بالملحق رقم (٧-٤) توضح أماكن كمرات انتوزيع الثانوية والوصلات اللازم تدعيمها

٦-١٢ أعمال ترميم العناصر الإنشائية التى بها صدأ

- يتم ترميم العناصر الإنشائية التى بها صدأ طبقاً للأصول الفنية كما هو وارد بالبند (١٣-٦) لاحقاً

٧-١٢ أعمال ترميم شروخ الحوائط

- يتم ترميم شروخ الحوائط طبقاً للأصول الفنية كما هو وارد بالبند (١٣-٧) لاحقاً



١٣- أعمال ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية

- يجب أن تتم أعمال ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية المختلفة بواسطة شركة متخصصة في تنفيذ أعمال التدعيم وطبقا للأصول الفنية وتحت إشراف هندسى متخصص- بعد صلب المبنى حول العنصر الإنشائى صلبا جيدا طبقا للأصول الفنية- وذلك على النحو التالى:

١-١٣ تدعيم البلاطات

١-١-١٣ إزالة البلاطة وإعادة صبها

- يتم إزالة البلاطة وإعادة صبها كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقا للخطوات التالية:

-
-

١-١-٢ تدعيم بلاطة ذات نسبة صدأ بحديد التسليح من ٢٠% إلى ٥٠%

- يتم تدعيم البلاطة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقا للخطوات التالية:

-
-

١-١-٣ تدعيم بلاطة بإضافة قطاعات/ ألواح من الصلب

- يتم تدعيم البلاطة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقا للخطوات التالية:

-
-

١-١-٤ تدعيم بلاطة بإضافة شرائح من البوليمرات المسلحة بالألياف

- يتم تدعيم البلاطة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقا للخطوات التالية:

-
-

٢-١٣ تدعيم الكمرات

١-٢-١٣ تدعيم كمرة ذات نسبة صدأ بحديد التسليح من ٢٠% إلى ٥٠%

يتم تدعيم الكمرة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٢-٢-١٣ تدعيم كمرة بإضافة قطاعات/ ألواح من الصلب

يتم تدعيم الكمرة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٣-٢-١٣ تدعيم كمرة بإضافة شرائح من البوليمرات المسلحة بالألياف

يتم تدعيم الكمرة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٣-١٣ تدعيم الأعمدة

١-٣-١٣ تدعيم عمود يعمل قميص من الخرسانة المسلحة

يتم تدعيم العمود كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٢-٣-١٣ تدعيم عمود يعمل قميص من قطاعات/ ألواح من الصلب

يتم تدعيم العمود كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-



٣-٣-١٣ تدعيم عمود يعمل قميص من شرائح البوليمرات المسلحة بالألياف

يتم تدعيم العمود كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٤-١٣ تدعيم الأساسات

١-٤-١٣ تدعيم الأساسات باستخدام الخوازيق الإبرية (Micropiles)

يتم تدعيم الأساسات بإضافة الخوازيق الإبرية كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٢-٤-١٣ تحويل القواعد المنفصلة إلى أساسات شريطية

يتم تحويل القواعد المنفصلة إلى أساسات شريطية كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٣-٤-١٣ تدعيم قاعدة منفصلة يعمل قميص من الخرسانة المسلحة

يتم تدعيم القاعدة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٤-٤-١٣ عمل قاعدة مستجدة أسفل ميده حالية

يتم عمل قاعدة مستجدة أسفل الميده الحالية كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً للخطوات التالية:

-
-

١٣-٤-٥ عمل ميده مستجدة

يتم عمل ميده مستجدة كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)،
وذلك طبقاً للخطوات التالية:

•

١٣-٤-٦ تدعيم ميده بعمل قميص من الخرسانة المسلحة

يتم تدعيم الميده كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك
طبقاً للخطوات التالية:

•

•

١٣-٥-٥ تدعيم المنشأ المعدنى

١٣-٥-١ تدعيم كمرات التوزيع الثانوية (distributors)

يتم تدعيم قطاع كمره التوزيع الثانويه باضافة عدد (٢) كمره مجرى
على جانبى عصب كمره التوزيع وفى منتصف بحرهما وبطول نصف
البحر، كما هو موضح بالأشكال بالملحق رقم (٨)، وذلك طبقاً
للخطوات التالية:

•

•

١٣-٥-٢ تدعيم الوصلات

يتم تدعيم الوصلات الجاسئة باضافة نهايز (knees) مائلة بين
الكمرة الرئيسيه والعمود بقطاع ٢ كمره مجرى ١٠٠ مم (2 C 100)
(، ويتم تثبيتها بكل من الكمره الرئيسيه والعمود وذلك طبقاً للتفصيله
الموضحة بالشكل بالملحق رقم (٨). ويراعى إعادة ربط المسامير
الأصلية بهذه الوصلات طبقاً للأصول الفنية.

١٣-٦ ترميم العناصر الإنشائية التى بها صدأ



يتم ترميم العناصر الإنشائية التي بها صدأ طبقاً للخطوات التالية:

-
-

٧-١٣ ترميم شروخ الحوائط

* يتم ترميم الشروخ النافذة طبقاً للخطوات التالية:

-
-

* يتم ترميم الشروخ غير النافذة بالحوائط أو الفواصل الشعرية بين

الحائط وانهيكل الخرسانى طبقاً للخطوات التالية:

-
-

١٤ - الخلاصة والتوصيات

يتم ترميم وتدعيم المبنى طبقاً لما جاء بالبند (١٢) عالياً، واسترشاداً بمقاييس أعمال

الإصلاح والترميم بملحق رقم (٩)، مع مراعاة الآتى:

-
-
-
-

والله ولى التوفيق ،،

توقيع أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة :



-
-
-

-
-
-

٤- مخرجات الدراسة

٤-٥ نموذج توثيق بيانات تقارير المعاينات

٤-٥ نموذج لتوثيق بيانات تقارير المعينات

رقم مسلسل : _____ كود المحافظة : _____ كود الحفظ : _____

تاريخ إصدار التقرير : _____

١- بيانات أساسية:

١-١ اسم المبنى أو المشروع: _____

٢-١ العنوان: _____

٣-١ الجهة اطلبية: _____

٤-١ تاريخ صلب المعاينة: _____

٥-١ الغرض من طلب المعاينة: _____

 سلامة إنشائية^١ رصد عيوب^٢ تغطية^٣ ترميم وإصلاح^٤ حركة المبنى^٥

 مخاطر إنشاءات محيطية بالمبنى^٦ أخطار بيئية^٧ مطابقة أعمال^٨ أخرى^٩ _____

٦-١ تاريخ الإنشاء / تاريخ الرخصة: _____

٧-١ تاريخ الأشغال: _____

٨-١ الموقع العام بالأبعاد والجوار (*): _____

٩-١ وظيفة المبنى :

 سكني^١ إداري^٢ تجاري^٣ مستشفى^٤ مباني تعليمية^٥ مكاتب^٦ مسرح زسبما^٧ مخازن^٨

 دارعبادة^٩ معمل^{١٠} ورش^{١١} مصانع^{١٢} صوامع^{١٣} خزان^{١٤} أنفاق^{١٥} متعدد^{١٦}

 أخرى^{١٨} _____

١٠-١ مكونات المبنى التصميمية :

 أساسات ضحلة^١ أساسات عميقة^٢ بدرومات^٣ أرضى^٤ ميزانين^٥ متكرر^٦ أخرى^٧

١١-١ نظام الإنشاء:

 هيكلى خرسانى^١ هيكلى معدنى^٢ حوائط حاملتطلب^٣ حوائط حامله حجر^٤ حوائط حامله خرسانه^٥ متعدد^٦

 أخرى^٧ _____

(* صورة من كروكى الموقع مبيناً عليه الأبعاد والجوار



١-١١-١ الأعمدة :

حرسانية^١ معدنية^٢ خشبية^٣ مركبة^٤ أخرى^٥

٢-١١-١ الأسقف:

حرسانية^١ معدنية^٢ خشبية^٣ أخرى^٤

١٢-١ المرافق القريبة التي قد تؤثر على سلوك المبنى :

سكة حديد^١ مترو^٢ طريق علوي^٣ نفق^٤ ممر مائي^٥ خط ضغط عالي^٦

أخرى^٧

٢- مستندات مقدمة من العميل :

جست يدوية^١ جسات ميكانيكية^٢ حفر^٣ أخرى^٤

١-٢ بيان باللوحات المعمارية وجهة وتاريخ إصدارها (*):

بدرومات أرضي^٢ ميزنين^٣ متكرر^٤ سطح^٥ واجهات^٦ قطاعات^٧ أخرى^٨

أساسات محاور وأعمدة^٢ بدرومات^٣ سقف أرضي^٤ ميزانين^٥ متكرر^٦ سطح^٧

تفصيل إنشائية^٨ حوائط حاملة^٩

أخرى^{١٠}

٢-٢ بيان بتلوحات الإنشائية وجهة وتاريخ إصدارها (*):

٣-٢ ثنوتة الحسابية : يوجد لا يوجد ٢-٤ تقرير

أبحاث تربة التربة السابق لموقع المشروع :

٢-٤-١ جهة وتاريخ إصداره:

٢-٤-٢ أماكن الجسات وأعماقها ونوعها (**):

٢-٤-٣ ملخص الاختبارات المعملية :

٢-٤-٤ ملخص الاختبارات الحقلية :

(*) ترفق صورة من اللوحات المعمارية والإنشائية والثنوتة الحسابية

(**) ترفق صورة من كروكي الموقع موضحاً عليه أماكن الجسات وصورة من قطاعات الجسات ونتائج الاختبارات

٥-٤-٢ منسوب المياه الأرضية: (ابتدائي / نهائي):

٦-٤-٢ ملخص تكوينات التربة بالموقع (**):

٧-٤-٢ الاساس المقترح فى التقرير:

قواعد منفصلة^١ قواعد شريطية^٢ لبشة مسلحة^٣ آبار اسكندرانى^٤ خوازيق حفر^٥ خوازيق دق^٦

هامات^٧ أخرى^٨

٨-٤-٢ منسوب اتأسيس المقترح فى التقرير:

٩-٤-٢ إجهاد التأسيس / حمل الخازوق المسموح:

٥-٢ توصيات تقرير معاينات أو ترميم أو إصلاح سابقة سابقة (*) يوجد لا يوجد

صلاحية^١ تقوية^٢ إصلاح^٣ إزالة جزئية^٤ إزالة كاملة^٥

أخرى^٦

٦-٢ مستندات تنفيذ : يوجد ١ لا يوجد ٢

٢- أعمال لجنة اتمعاينة :

١-٣ بيانات إدارية

١-١-٣ أعضاء اتنجة :

٢-١-٣ تاريخ التكليف:

٣-١-٣ تاريخ القيم بالمعاينة :

٢-٣ المعاينة على الطبيعة:

مطابقة لوحات^١ رفع المبنى^٢ كشف الأساسات^٣ توصيف العيوب^٤

وجود أعمال إنشائية مجاورة^٥ وجود تأثيرات بيئية^٦ أخرى^٧

(*) ترفق صورة من توصيات أى تقارير للمبنى سابقة

١-٢-٣ مطابقة اللوحات

١-٢-٣-١ اللوحات المعمارية :

مطابقة^١ غير مطابقة^٢

١-٢-٣-٢ اللوحات الإنشائية

مطابقة^١ غير مطابقة^٢

٢-٢-٣ توصيف العيوب (*)

١-٣-٢-٣ المبني

مائل في اتجاه^١ مائل في اتجاهين^٢ هبوط كلي^٣

إزاحة عناصر إنشائية^٤ إنهيار جزئي^٥ إنهيار كلي^٦

أخرى^٧

٢-٣-٢-٣ الاهتزازات

مصدر اهتزازات من الداخل^١ مصدر اهتزازات من الخارج^٢

أخرى^٣

٣-٢-٢-٣ الأساسات

شروخ رأسية^١ شروخ أفقية^٢ شروخ مائلة^٣ عيوب في رقاب الأعمدة^٤

عدم وجود ميدات^٥ ترخيم بالميدات^٦ شروخ بالميدات^٧ كسر بالميدات^٨

غياب ميدات عوية لتأسيس منخفض^٩ مياه أرضية^{١٠} مياه أرضية^{١١} تعشيش^{١٢}

صد حديد^{١٣} تمليح^{١٤} بقع^{١٥} تغيير لون الخرسانة^{١٦}

إنفصال في الغطاء الخرساني^{١٧} مادة العزل^{١٨} عيب تنفيذ^{١٩} إصلاح معيب^{٢٠}

ترحيل في مواقع الأعمدة^{٢١} عدم مطابقة اللوحات مع الأساسات^{٢٢} هبوط^{٢٣}

أخرى^{٢٤}

(*) ترفق صورة من الكروكي و / أو البيان التوضيحي والصور الفوتوغرافية لأماكن ونوعيات العيوب

٣-٢-٢-٤ الأعمدة

- شروخ رأسية ١ شروخ أفقية ٢ شروخ مائلة ٣ انفصال في الغطاء الخرساني ٤ صدأ حديد ٥ بقع ٦
 تغيير لون الخرسانة ٧ تعشيش ٨ تمليح ٩ نشع المياه ١٠ إصلاح معيب ١١ ترحيل ١٢
 تآكل ١٣ انبعاج ١٤ إنهيار ١٥ أخرى ١٦

٣-٢-٢-٣ الكمرات

- شروخ رأسية ١ شروخ أفقية ٢ شروخ مائلة ٣ انفصال في الغطاء الخرساني ٤ صدأ حديد ٥ بقع ٦
 تغيير لون الخرسانة ٧ تعشيش ٨ تمليح ٩ نشع المياه ١٠ ترخيم ١١ إصلاح معيب ١٢
 شروخ عند خط ارتكاز الكابولي ١٣ انهيار الكابولي ١٤ أخرى ١٥

٣-٢-٢-٢ البلاطات

- شروخ ١ ترخيم ٢ انفصال في الغطاء الخرساني ٣ اهتزاز عند الحركة ٤ صدأ تسليح ٥ بقع ٦
 تغيير لون الخرسانة ٧ تعشيش ٨ تمليح ٩ نشع المياه ١٠ إصلاح معيب ١١ انهيار ١٢
 انهيار كابولي ١٣ تآكل ١٤ شروخ عند ارتكاز الكابولي ١٥ أخرى ١٦

٣-٢-٢-٧ الحوائط

- شروخ رأسية ١ شروخ لفتية ٢ شروخ مائلة في اتجاه واحد ٣ شروخ مائلة في اتجاهين ٤ الشروخ نافذة ٥
 شقوق ٦ انهيار ٧ تآكل ٨ نشع مياه ٩ ترهيب ١٠
 تمليح ١١ تطيل ١٢ تكريش ١٣ انفصال بالحوائط ١٤ انبعاج ١٥
 تكسير ١٦ تنفيذ ١٧ انفصال بالحوائط ١٨ سوء تشطيبات ١٩ إصلاح معيب ٢٠
 أخرى ٢١

(* ترفق صورة من الكروكي و / أو البيان التوضيحي والصور الفوتوغرافية لأماكن ونوعيات العيوب

٣-٢-٢-٨ شروخ بين الخرسانة والمبتي :

أفقية^١ رأسية^٢

٣-٢-٢-٩ تسلاط :

شروخ^١ ترخيم^٢ انفصال في الغطاء الخرسانى^٣ صدأ تسليح^٤ يقع^٥

تغير لون الخرسانة^٦ تعشيش^٧ تمليح^٨ نشع المياه^٩ إصلاح معيب^{١٠} تهبير^{١١}

أخرى^{١٢}

٣-٢-٢-١٠ الأسطح :

عدم وجود ميل^١ عدم وجود نظام صرف للمياه^٢ عدم كفاءة تصريف مياه^٣

عدم وجود الطبقات العازلة^٤ وجود حمامات سباحة^٥ أخرى^٦

٣-٢-٢-١١ أعمال صحية :

غياب عزل^١ سوء عزل^٢ تسرب مياه^٣ عيوب أعمال صحية^٤

أخرى^٥

٣-٢-٢-١٢ الفواصل :

يوجد^١ لا يوجد^٢

حركة في الفاصل^٣ تسرب مياه في الفاصل^٤ تراكم مخلفات في الفاصل^٥

خطأ في تنفيذ الفاصل^٤ أخرى^٥

٣-٢-٢-١٣ الأرضيات :

هبوط^١ تموجات^٢ تلفيات بالأرضيات^٣

أخرى^٤

(* ترفق صورة من الكروكى و / أو البيان التوضيحي والصور الفوتوغرافية لأماكن ونوعيات العيوب

٣-٢-٢-١٤ الأسموار :

- بها ميول ^١ شروخ أفقية ^٢ شروخ رأسية ^٣ شروخ مائلة ^٤ تكمل ^٥
 أنفصال بين الأعمدة والمباني ^٦ وجود نشع مياه ^٧ انهيار ^٨ أخرى ^٩
 سليمة ^١ معيبة ^٢

٣-٢-٣ أعمال إصلاح سابقة

٤-٢-٣ وجود أعمال إنشائية مجاورة

- حفر مجاور ^١ إقامة منشأ مجاور ^٢ انهيار منشأ مجاور ^٣ تنفيذ خوازيق ^٤
 تخفيض منسوب المياه الأرضية ^٥ تنفيذ شدادات تحت المبنى ^٦
 أخرى ^٧

٥-٢-٣ وجود تأثيرات بيئية

- زلازل ^١ رياح ^٢ أمطار ^٣ سيول ^٤ فيضان ^٥ أمواج ^٦ نحر ^٧ أطماء ^٨
 ظروف مناخية ^٩ حريق ^{١٠} كسر ماسورة ^{١١} تغير منسوب المياه ^{١٢} تساقط صخور ^{١٣}
 عدم أتران الميول ^{١٣} أملاح ضارة ^{١٤} تذبذب منسوب المياه ^{١٥}
 أخرى ^{١٦}

٣-٣ أعمال اللجنة

- أعمال رفع ^١ أعمال رصد ميل ^٢ اختبارات ^٣ أعمال انجسات وإعداد تقرير أبحاث التربة ^٤
 تحنيل إنشائي ^٥ كشف أساسات ^٦ رصد مياه أرضية ^٧ رصد اهتزازات ^٨ أخرى ^٩

١-٣-٣ أعمال رفع: تمت لم تتم

(*تفرق صورة من الكروكي و / أو البيان التوضيحي والصور الفوتوغرافية لأماكن ونوعيات العيوب

٣-٣-٣ أعمت رصد (*)

مبوط^١ ميل^٢ ميه أرضية^٣ اهتزازات^٤ أخرى^٥

٣-٣-٣ الإختبارات (**)

مطرقة شميدت^١ اختبار القلب الخرساني^٢ تحديد محتوى الأسمنت^٣ الموجات الصوتية^٤

نسبة أملاح الكلوريدات^٥ نسبة أملاح الكبريتات^٦ الأس الهيدروجيني^٧ أخرى^٨

٣-٣-٤ تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع لموضوع الدراسة

٣-٣-٤-١ جهة و تاريخ اصداره: _____

٣-٣-٤-٢ أماكن ونوع وأعماق أماكن الجسات المنفذة (***) : _____

جسات يدوية^١ جسات ميكانيكية^٢ حفر مكشوفة^٣ أخرى^٤

٣-٣-٤-٣ ملخص الإختبارات المعملية : _____

٣-٣-٤-٤ ملخص الإختبارات الحقلية : _____

٣-٣-٤-٥ منسوب المياه الأرضية: (ابتدائي / نهائي) : _____

٣-٣-٤-٦ ملخص تكوينات التربة بالموقع (**): _____

٣-٣-٤-٧ منسوب التأسيس الفعلى: _____

مطابق لما جاء بتقرير العميل^١ غير مطابق لما جاء بتقرير العميل^٢

(*) صورة من نتائج أعمال الرصد

(**) صورة من نتائج الإختبارات

(***) صورة من كروكي الموقع موضحاً عليه أماكن الجسات وصورة من قطاعات الجسات ونتائج الإختبارات

٣-٣-٤-٨ إجهاد التأسيس المسموح عند منسوب التأسيس الفعلى :

مطابق لما جاء بتقرير العميل^١ غير مطابق لما جاء بتقرير العميل^٢

٣-٣-٥ التحليل الإنشائي

٣-٣-٥-١ الإجهادات على العناصر الإنشائية

في حدود الأمان^١ ليست في حدود الأمان^٢

٣-٣-٥-٢ الإجهادات على التربة عند منسوب التأسيس

في حدود الأمان ليست في حدود الأمان

٣- أسباب المشكلة

جيوتكنيكية^١ تصميم^٢ تنفيذ^٣ تغير النظام الإنشائي^٤ تغطية^٥ تغيير الاستخدام^٦

حريق^٧ أعمال كهرباء^٨ الصيانة^٩ عوامل بيئية^٩ إزالة عنصر إنشائي^{١٠}

سوء استخدام المبنى^{١١} أعمال صحية^{١٢}

أخرى^{١٣}

٤-١ أسباب جيوتكنيكية

خطأ في اختيار نوع الأساس^١ خطأ في منسوب التأسيس^٢ خطأ في أسلوب التأسيس^٣ خطأ في التنفيذ^٤

قلعة منشأ محاور^٥ حفر مجاور غير مسنود^٦ قصور في سند الحفر المجاور^٧ إتهيز منشأ مجاور^٨

تخفيض منسوب مياه^٩ ارتفاع منسوب المياه^{١٠} تربة الإحلال^{١١} تربة ذات مشاكل^{١٢}

غياب استكشاف التربة^{١٣} استكشاف خاطئ للتربة^{١٤} تدفق مياه لتربة التأسيس^{١٥}

زيادة الإجهادات على التربة عن المسموح به^{١٦}

أخرى^{١٦}

٤-٢ أخطاء تصميم :

في الأحمال في النظام الإنشائي^٢ في التحليل الإنشائي^٣ لوح التصميم^٤

أخطاء في التنفيذ يوجد لا يوجد

٤-٤ عوامل بيئية:

<input type="checkbox"/> زلازل ^١	<input type="checkbox"/> رياح ^٢	<input type="checkbox"/> سيول ^٣	<input type="checkbox"/> أمطار ^٤	<input type="checkbox"/> فيضان ^٥	<input type="checkbox"/> أمواج ^٦
<input type="checkbox"/> نحر ^٧	<input type="checkbox"/> أطماء ^٨	<input type="checkbox"/> ظروف مناخية ^٩	<input type="checkbox"/> حريق ^{١٠}	<input type="checkbox"/> تغير منسوب المياه ^{١١}	<input type="checkbox"/> عدم إتران السيول ^{١٢}
<input type="checkbox"/> تساقط صخور ^{١٣}	<input type="checkbox"/> أملاح ضارة ^{١٤}	<input type="checkbox"/> انفجار ماسورة ^{١٥}	<input type="checkbox"/> أخرى ^{١٦}	_____	

٥- توصيات التقرير

١-٥ ملخص التوصيات

<input type="checkbox"/> صلاحية ^١	<input type="checkbox"/> ترميم و إصلاح ^٢	<input type="checkbox"/> تدعيم ^٣	<input type="checkbox"/> إزالة جزئية ^٤	<input type="checkbox"/> إزالة المبنى ^٥	
<input type="checkbox"/> صيانة ^٦	<input type="checkbox"/> تغطية ^٧	<input type="checkbox"/> عدم تغطية ^٨	<input type="checkbox"/> رصد حركة المبنى ^٩	<input type="checkbox"/> صلب المبنى ^{١٠}	
<input type="checkbox"/> تأمين المبنى من أعمال إنشائية مجاورة ^{١١}	<input type="checkbox"/> حماية التربة والأساسات ^{١٢}	<input type="checkbox"/> نظام تخفيض مياه ^{١٣}	<input type="checkbox"/> أخرى ^{١٥}	_____	
<input type="checkbox"/> دراسة جدوى بالإزالة والتدعيم ^{١٤}					

٢-٥ ترميم و إصلاح:

<input type="checkbox"/> أساسات ^١	<input type="checkbox"/> ميدات ^٢	<input type="checkbox"/> رقاب أعمدة ^٣	<input type="checkbox"/> أعمدة ^٤	<input type="checkbox"/> كمرات ^٥	
<input type="checkbox"/> بلاطات ^٦	<input type="checkbox"/> حوائط ^٧	<input type="checkbox"/> فواصل تمدد ^٨	<input type="checkbox"/> أخرى ^٩	_____	

٣-٥ التدعيم (*):

١-٣-٥ تربة :

<input type="checkbox"/> حقن التربة ^١	<input type="checkbox"/> تسليح ^٢	<input type="checkbox"/> تثبيت التربة ^٣	<input type="checkbox"/> أخرى ^٤
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------

٢-٣-٥ الأساسات:

<input type="checkbox"/> قميص خرساني ^١	<input type="checkbox"/> ألواح معدنية ^٢	<input type="checkbox"/> قطعاعات معدنية ^٣	<input type="checkbox"/> خوازيق أبرية ^٤
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

<input type="checkbox"/> تغيير نظام الأساسات ^٥	<input type="checkbox"/> أخرى ^٦	_____	
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------	--

* ترفق صورة من رسومات الإصلاح والتدعيم الموضحة بالتقرير



٥-٣-٣ أعمدة:

قميص خرسني^١ ألواح معدنية^٢ ألياف مسلحة^٣ قطاعات معدنية^٤

أخرى°

٥-٣-٤ كمرات:

قميص خرسني^١ ألواح معدنية^٢ قطاعات معدنية^٣ ألياف مسلحة^٤

أخرى°

٥-٣-٥ بلاطات:

قطاعات معدنية^١ ألواح معدنية^٢ ألياف مسلحة^٣

أخرى°

٥-٣-٦ حوائط حاملة:

شبكات^١ ألياف مسلحة^٢ ألواح معدنية^٣ قطاعات معدنية^٤

أخرى°

٥-٣-٧ المبني

إضافة عناصر إنشائية^١ أخرى°

أي ملاحظات أخرى:

توقيع المراجع :

توقيع الباحث:

المراجع

- ١- أحمد سليمان الحس ، بسام أبو النعاج (١٩٩٨). " دراسة مواقع تصدعات المنشآت الخرسانية فى سوريا من خلال خبرة الشركة العامة للدراسات والإستشارات الفنية " المؤتمر العربى لترميم وإعادة تأهيل المنشآت . وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - مصر - المجلد الأول صفحة ١٧١-١٨٦ .
- ٢- أحمد عبود و كريمة حسن (١٩٩٨) . " تجارب شخصية لترميم وتدعيم المنشآت " . المؤتمر العربى لترميم وإعادة تأهيل المنشآت . وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية - المجلد الأول صفحة ٥٩١-٦٠٨ .
- ٣- حازم عبد اللطيف يونس (٢٠٠٨). " دراسة عن أسباب إنهيار المنشآت فى مصر فى الفترة من ١٩٥٥ إلى ٢٠٠٥ " . ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني فى الدول العربية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض - المملكة العربية السعودية - الأول صفحة ١٤٥-١٥٦ .
- ٤- حبيب زين العابدين (١٩٩٨) . " الدروس المستفادة من تقويم المنشآت وإصلاحها " . محاضرة رئيسية بالمؤتمر العربى لترميم وإعادة تأهيل المنشآت - وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
- ٥- حسن محمد علام ، وآخرين (٢٠٠٨) . " المشاكل البيئية والإنشائية والمعالجة لخطوط الصرف الصحى وتأثيرها على الهيكل الخرسانى والحالة العامة للمنشآت " .، ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني فى الدول العربية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الثانى صفحة ١٥٧ - ١٧٠ .
- ٦- خالد الذهبى ، وآخرين (٢٠٠٨) . " علاج عمارتين بسبب عيوب فى التربة (حالة دراسية) " . ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني فى الدول العربية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض المملكة العربية السعودية الجزء الثالث صفحة ٢٣٣ إلى ٢٤٤ .
- ٧- خالد الذهبى ، وهشام كمال أمين (٢٠٠٢) . " دراسة إحصائية للعيوب الإنشائية ببعض المباني بمدينة ١٥ مايو - مصر " . ندوة التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها - وزارة الأشغال العامة والإسكان - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الثالث صفحة ٣٦٥ - صفحة ٣٧٦ .
- ٨- سجل أبحاث ندوة تصدعات المباني بالعالم العربى وكيفية معالجتها ، الرياض ٢٦-٢٩ شعبان ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م الرياض - وزارة الأشغال العامة والإسكان - المملكة العربية السعودية.
- ٩- سيد عبد السلام ، عماد الجداوى (١٩٩٨) . "تدعيم و إصلاح مبنى تم إنشاؤه على تربة ردم عميقة" . المؤتمر العربى لترميم وإعادة تأهيل المنشآت . وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية - المجلد الثانى صفحة ٧٩٧-٨٠٧ .
- ١٠- سمير أحمد عوض ، حزام هزاع العتيبي (٢٠٠٢) . " انجيوولوجى وثورة فى التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة خشم العامة شرق الرياض " . ندوة التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها - وزارة الأشغال العامة والإسكان - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الثالث صفحة ٣٩١ - ٤٠٥ .



- ١١- عادل هاشم همام ، أشرف إبراهيم عبد السلام (٢٠٠٨). "مشاكل جيوتقنية وإنشائية وتأثيرها على إنهاء المنشآت" ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية - وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الأول صفحة ٣٣٣ - ٣٤٦.
- ١٢- فاروق القاضي ، طارق ثابت (١٩٩٨). "الدراسات الإنشائية والجيوتقنية لعلاج ميل منشأ مؤسس على تربة غير منتظمة الخواص" المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية- القاهرة - جمهورية مصر العربية المجلد الأول صفحة ٣٦٥-٣٨٦.
- ١٣- فتح الله محمد النحاس ، مصطفى محمد شريف ، ورضا كمال يسن (١٩٩٨) "تقييم الأساسات المستمرة المنفذة على أرض تحتوى على فجوات". المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت - وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية - المجلد الأول صفحة ٣٨٧ - ٣٩٥.
- ١٤- فيصل شمشير (١٩٩٨). "دراسة وتحليل هبوط بعض المباني فى عدن" المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت. وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية - المجلد الثانى صفحة ٨٣٧ - ٨٥٢.
- ١٥- ليث سليم خليج الأمير (٢٠٠٢). "المشاكل الهندسية للتربة فى المناطق الصحراوية من العراق. ندوة التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها - وزارة الأشغال العامة والإسكان - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الثالث صفحة ٣٣٧ - ٣٤٧.
- ١٦- محمد الكسوانى (١٩٩٨). "تقييم تصدعات المباني والحكم على سلامتها". المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية - القاهرة - جمهورية مصر العربية - المجلد الأول صفحة ٧٧-٩٦.
- ١٧- هشام كمال أمين (٢٠٠٢). "المشاكل الإنشائية الناتجة عن تأسيس المباني على بعض أنواع التربة الصحراوية ذات المشاكل بمدينة العبور - مصر". ندوة التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها - وزارة الأشغال العامة والإسكان - الرياض المملكة العربية السعودية - الجزء الثالث صفحة ٢٩٧ - ٣١١.
- ١٨- أميرة عبد الرحمن ، سعيد أسامة مازن ، خالد محمد الذهبى (٢٠٠٢). "الممارسة الجيوتكنيكية للإنشاء بمناطق التعمير الصحراوية بمصر". ندوة التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها-وزارة الأشغال العامة والإسكان - الرياض - المملكة العربية السعودية - الجزء الثالث - صفحة ٤٤٧-٤٥٧.
- 19- Abdel-rahman, A.H. (2007). "Construction risk management of deep braced excavations in Cairo". *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 1(4): 506-518.
- 20- Abelev. M.Y. (1944). Loess and its engineering problems in the USSR". *Proceedings of the International conference in Engineering Problems of Regional Soils, Beijing*, pp. 3-6.
- 21- Ali, A.& Ali, S. (2008). "Use of case histories to enhance practical geotechnical engineering". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case*



Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell, Arlington, VA, USA August 11-16, paper No. 11.06b.

- 22- Ali, A. & Ali, S. (2008). "From case histories to conceptual models". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA August 11-16, paper No. 11.10a.
- 23- Arshba, E.T., et al, (2008). "Two history cases of innovations. " *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA, August 11-16. paper No.8.04b.
- 24- Barden, L; McGown, A & Collins, K. (1973). "The collapse mechanism in partly saturated Soil". *Engineering Geology*, pp. 49-60
- 25- Barvashov, V.A., et al, (2008). "Deformations of existing buildings, caused by construction activities." *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA, August 11-16. paper No. 1-22
- 26- British standard (BS8102 :1995), "Code of practice for protection of structures against water from the ground".
- 27- CANADIAN FOUNDATION ENGINEERING MANUAL. (2006). Fourth Edition ,Canadian Geotechnical Society ; PP.123-128.
- 28- Chirica, A. (2008). "The importance of field tests and monitoring activity for the remedial measurements corresponding to some old buildings in Bucharest". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA August 11-16. . paper No. 1.75
- 28 - Clevenger, W.A (1955). "Experiences with loess as foundation material". *J. Soil Mechanics & Found. Eng Div. ASCE.*, Vol. 82, No.3, pp 1-26.
- 29- Deutsche Norm (DIN 4095), "Planning, design and installation of drainage systems protecting structures against water in the ground".
- 30- El Far, A. and Davie, J. (2008). "Tank settlement due to highly plastic clays". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA August 11-16. . paper No. 1-75.
- 31- Foundation Performance Association – Structural Committee (2004). *Foundation Design Option for Residential And Other Low- Rise Buildings on Expansive Soils*, Huston Texas, PP1-41. [www. Foundation performance.org](http://www.Foundationperformance.org).



- 32-General Report, site investigation, spread footings & piles check list (Exhibit 6.26-6.29) www.Cee.mtu.edu/balkier/ce_3401_tc/Design_Manual/chap_6_geo.pdf.
- 33- Gillot, J.E. (1968). Clay in engineering geology Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York.
- 34- Graterol M., J. (2008). "A review of foundation failures on plastic clays, following the yield shear strength concept of a plastic solid in this kind of soil". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA August 11-16. . paper No.1-10.
- 35- Holtz, W.G. & Gibbs H.J, (1951), "Consolidation and related properties of loessial soils". Special Technical Publ. No. 126, ASTM.
- 36- Koley, C.V. (2008). "Soil protection under high buildings in Sofia after revealing of karses caverns in clay". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA August 11-16. . paper No1-30.
- 37- Kumar,S. (2008). "Application of case histories in education and practice". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA, August 11-16, General Report-Session 11.
- 38- Mgangira, M.B. & Paige – Green, P.(2008). "Evaluation of damage to a road and sport complex on expansive clays". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA, August 11-16, paper No.8.08b.
- 39- Michaels, A.S. (1959). "Physico-chemical properties of soils : soil-water system". *Discussion J. of S.M. & Found. Div. ASCE*, VOL. 85 No SMS Proc. Paper 2010, pp 91-102.
- 40- Nikolaou, S. & Perlea, M. (2008). "Projects of Washington. District of Columbia, Maryland and Virginia-Forensic Geotechnical Engineering-Health Monitoring and Retrofit of Infrastructure". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell*, Arlington, VA, USA, August 11-16, General Report-Session 8.
- 41- Osman, E. A. M., and Salem, S.S.M. (2008). " Damage of governmental building due to geotechnical properties". *Proceedings of the Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in*